




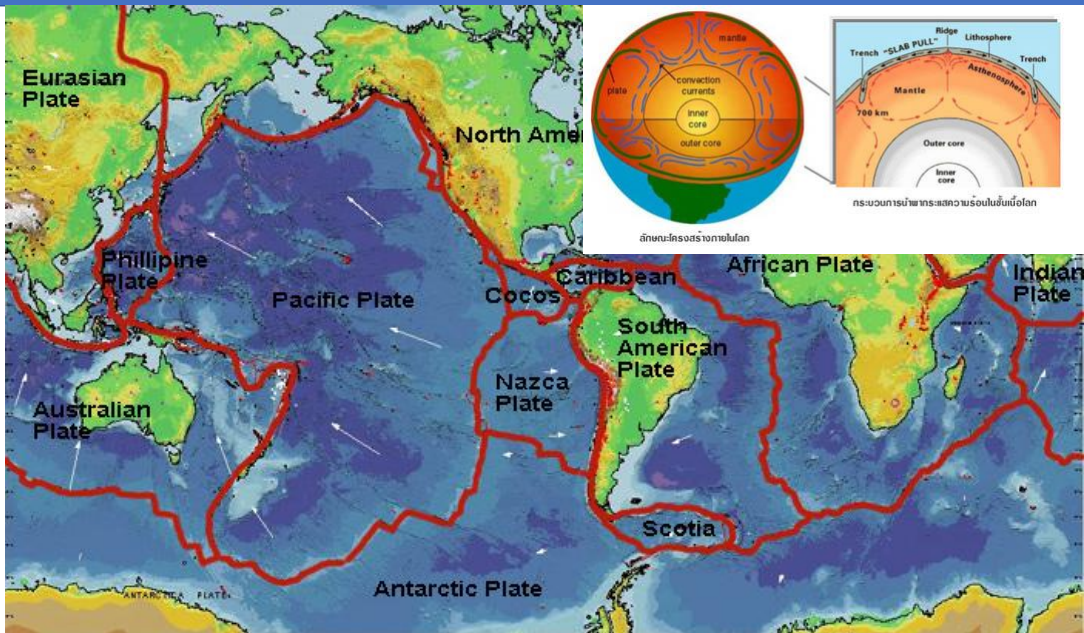

แผนที่แผ่นเปลือกโลก

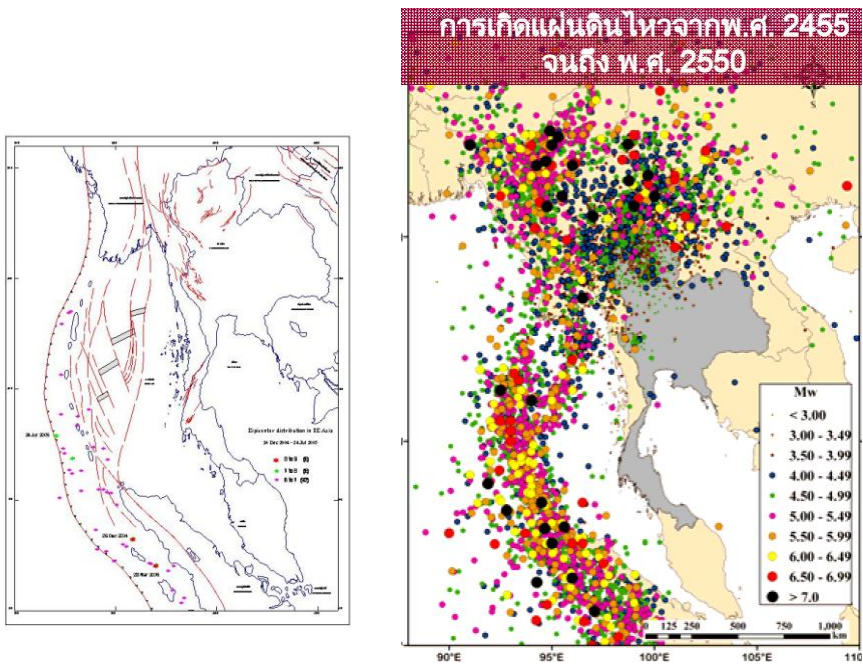

แผ่นดินไหวเกิดที่ไหนบ้าง

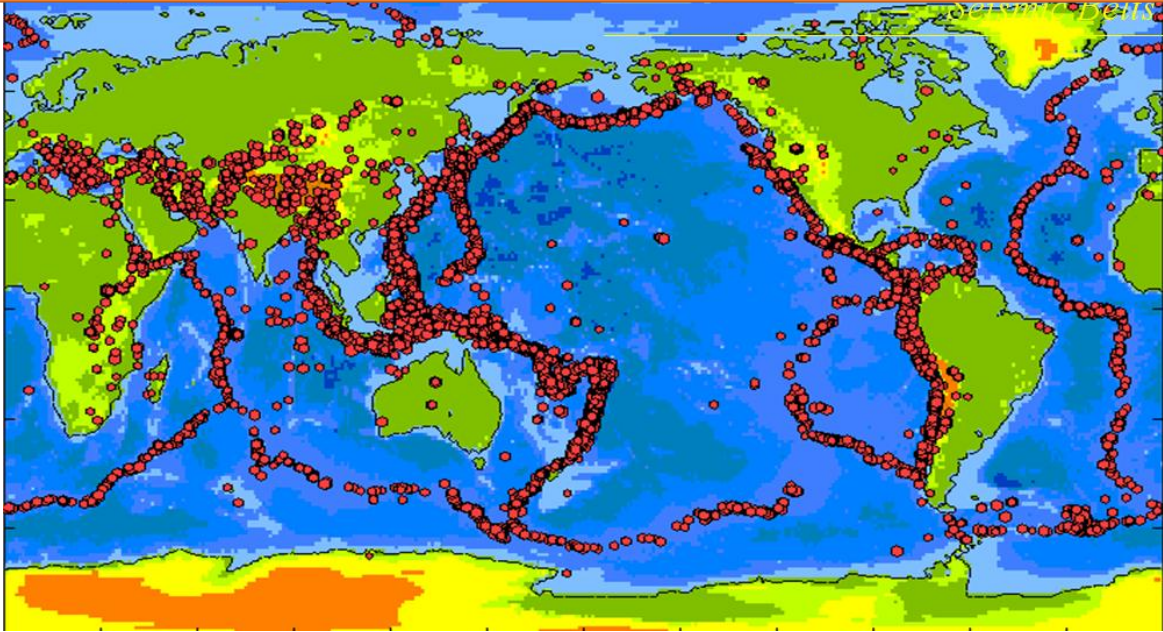

แผ่นดินไหวที่เมือง Kobe, Japan (17 January 1995)




แผ่นดินไหวที่เมือง Kobe, Japan (17 January 1995)



มีคนเสียชีวิต
มากกว่า 6,000 คน

มีคำกล่าวว่า “แผ่นดินไหวไม่ได้ทำให้คนเสียชีวิต แต่โครงสร้างถล่มต่างหากที่ทำให้คนเสียชีวิต”

จึงมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของอาคารเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

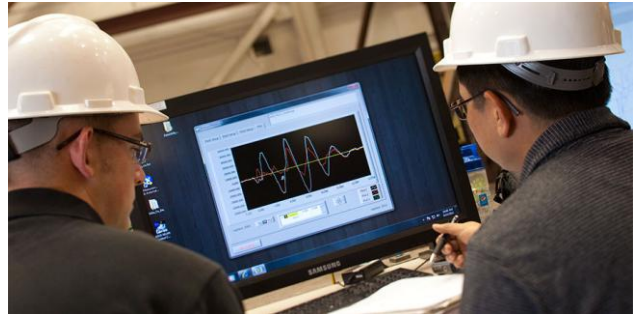

การทดสอบอาคาร 6 ชั้น (Kobe, Japan)



A Nonductile Concrete Building ,Japan



Conventional Wooden House in Japan



NIED

独立行政法人

防災科学技術研究所

National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention





E-Defense

兵庫耐震工学研究センター

実大三次元震動破壊実験施設

E-ディフェンス

Hyogo Earthquake Engineering Research Center

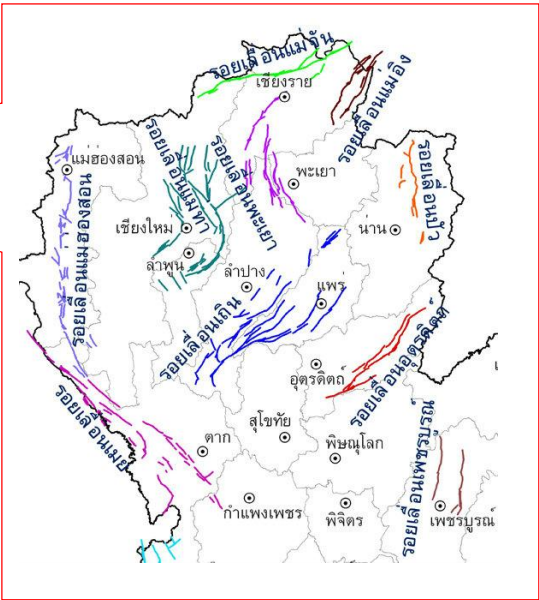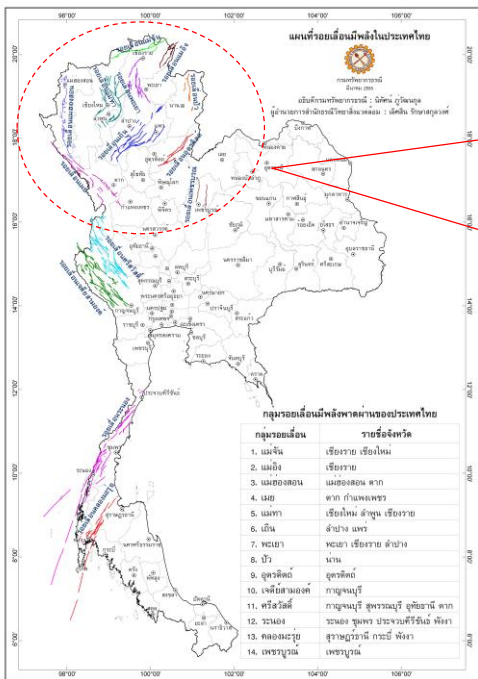

เข้าใจรูปแบบความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นกับอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

เข้าตรวจสอบอาคารหลังแผ่นดินไหว





สถาปัตยกรรม

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ที่ อ.พาน จังหวัดเชียงราย (5 พค. 2557)



ศ.ดร.เป็นหนึ่งใน วานิชชัย



ผนังอิฐก่อปิดโครงหลังคาพังถล่มลงมา

สถาปัตยกรรม

วัดดงมะเฟือง

แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ที่ อ.พาน จังหวัดเชียงราย (5 พค. 2557)



ศ.ดร.เป็นหนึ่งใน วาณิชชัย



กระเบื้องหลังคาของวัดถูกเหวี่ยงหลุดจากโครงหลังคา

สถาปัตยกรรม

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ที่ อ.พาน จังหวัดเชียงราย (5 พค. 2557)



กำแพงก่ออิฐฉินใหญ่พังถล่มลงมา เนื่องจากเสาเอ็นและทับหลังไม่พอ

สถาปัตยกรรม

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ที่ อ.พาน จังหวัดเชียงราย (5 พค. 2557)



ศ.ดร.เป็นหนึ่งใน วาณิชชัย

กำแพงก่ออิฐฉิ้นใหญ่พังถล่มลง

สถาปัตยกรรม

แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ที่ อ.พาน จังหวัดเชียงราย (5 พค. 2557)



ผนังร้าออกเนื่องจากหนวดกึ่งไม้พอ

สถาปัตยกรรม

แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ที่ อ.พาน จังหวัดเชียงราย (5 พค. 2557)

ฝ้าร่วงหล่นเสียหาย



ปูนฉาบแตกร้าว



การแตกร้าวของผนังที่กั้นห้องโดยไม่มีเสา




สถาปัตยกรรม

ความเสียหายด้านสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวที่ผ่านมา ยัง ไม่ส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร แต่ก็เป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้อาศัย หรือส่งผลให้ความรู้สึกไม่มั่นใจในความแข็งแรง



โครงสร้างอาคาร

แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ที่ อ.พาน จังหวัดเชียงราย (5 พค. 2557)

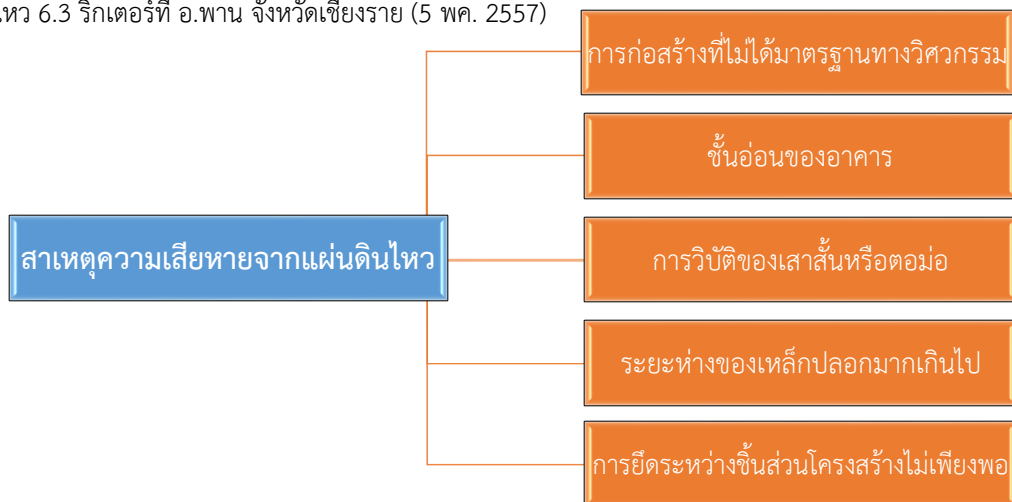

ศ.ดร.อมร พิमानมาศ

การก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม

เสามีขนาดเหล็กเกินไป ไม่สอดคล้องกับขนาดของคาน เช่น เสาขนาด 15-20 ซม. ซึ่งเล็กเกินไปที่จะสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว และยังมีผลของเหล็กเสริมในเสา ที่ไม่ได้มาตรฐาน ใส่เหล็กเพียง 2 เส้น ทั้งที่มาตรฐานให้ใส่ 4 เส้น รวมถึงขนาดของเหล็กปลอก ที่เล็กเกินไป

ศ.ดร.อมร พิमानมาศ



การก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม



ชั้นอ่อนของอาคาร



ชั้นอ่อนของอาคาร

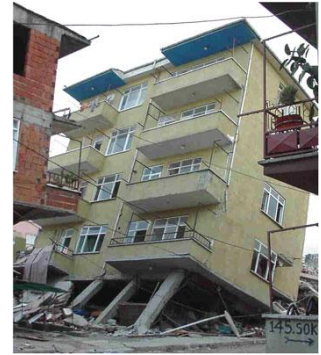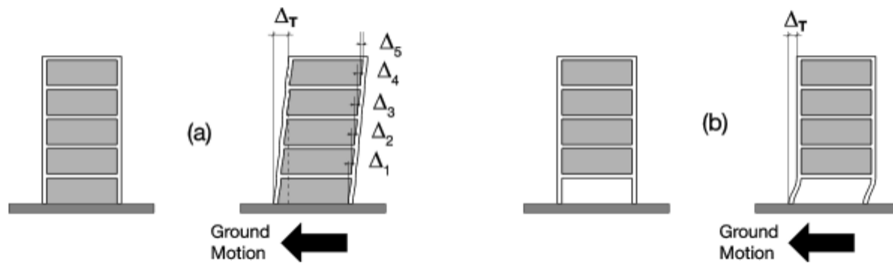


ชั้นอ่อนของอาคาร

เดิมเป็นบ้าน 2 ชั้นใต้ถุนสูงโล่ง




ชั้นอ่อนของอาคาร

โรงเรียน

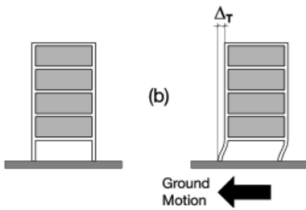

แบบมาตรฐานโรงเรียน

ชั้นอ่อนของอาคาร

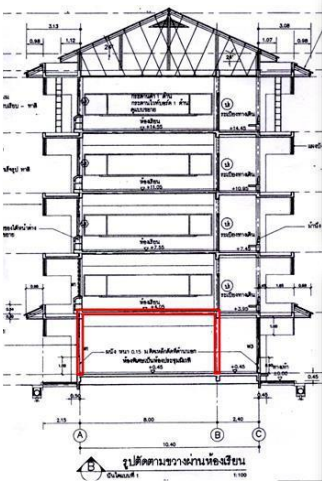

รศ.ดร.สุทัศน์ สิลลาทวีวัฒน์



ชั้นอ่อนของอาคาร



ชั้นอ่อนของอาคาร



การวิบัติของเสาสั้นหรือตอม่อ

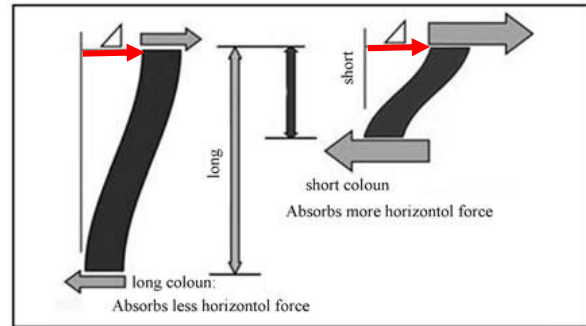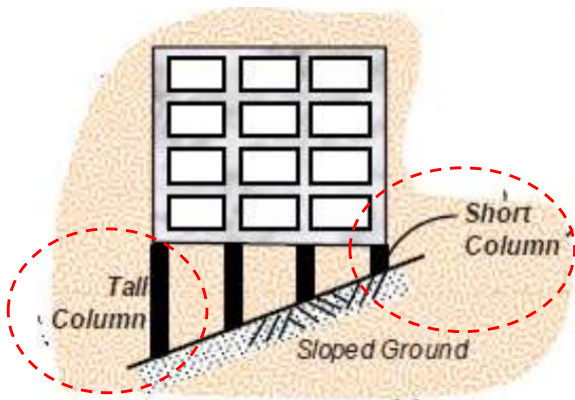

การวิบัติของเสาสั้นหรือตอม่อ

การยกพื้นบ้านขึ้นมาเล็กน้อยทำให้เกิดพฤติกรรมแบบเสาสั้นที่เสาตอม่อ



การวิบัติของเสาสั้น

การเว้นช่องเปิดเพื่อรับลมส่งผลให้เกิดพฤติกรรมแบบเสาสั้นโดยไม่ตั้งใจ



ระยะห่างของเหล็กปลอกมากเกินไป



เหล็กปลอกห่างมากเกินไปไม่สามารถ
โอบรัดคอนกรีตที่อยู่ภายในไว้ได้

การยี่ดระหว่างชั้นส่วนโครงสร้างไม่เพียงพอ



การยี่ดระหว่างชั้นส่วนโครงสร้างไม่เพียงพอ


การขาดออกจากกันระหว่างคานและจุดต่อ โดยมีสาเหตุจาก การฝังเหล็กไม่ถูกต้อง จะเห็นว่าเหล็กเสริมของคานไม่ฝังในจุดต่ออย่างเพียงพอ



ความเสียหายจากการชนกันของอาคาร




Hotel de Carlo
Maxico Earthquake ,1985

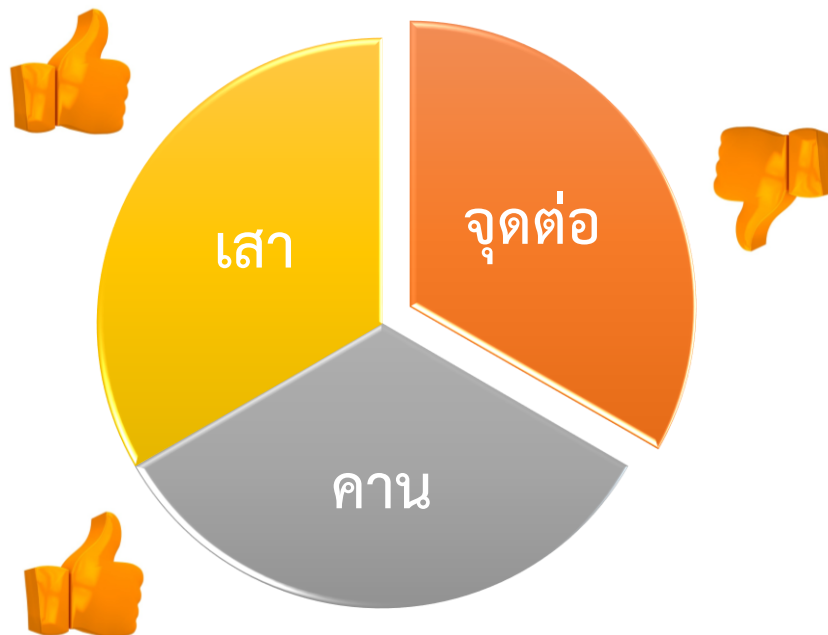

จุดต่อของเสาต้นริม

สิ่งที่ถูกสืม

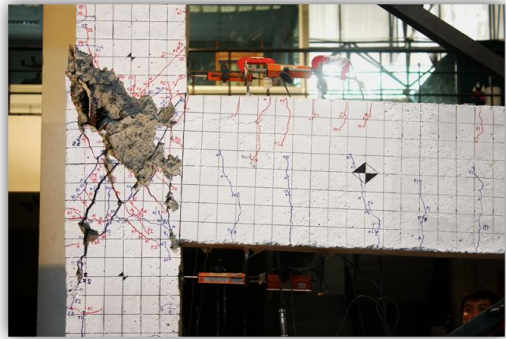

ผศ.ดร.ชยานนท์ หารราชภิญโญ

จุดต่อของเสาต้นริม





ผศ.ดร.ชยานนท์ หารราชภิญโญ
อ.รัฐพล เกตียศ

จุดต่อของเสาต้นริม

ผศ.ดร.ชยานนท์ หารัชภิญโญ
อ.รัฐพล เกติยศ





ไม่มีเหล็กปลอกภายในจุดต่อ

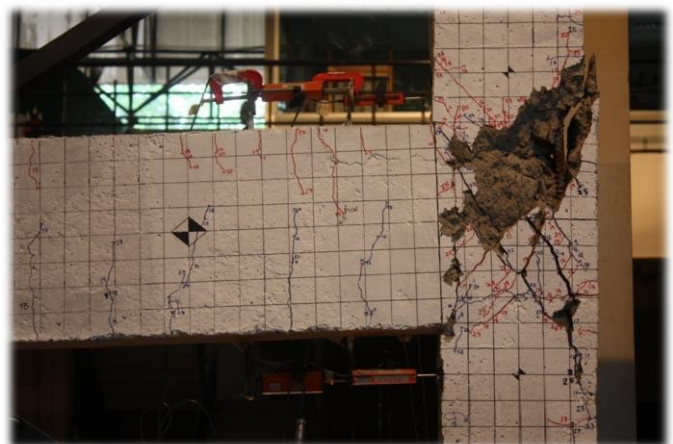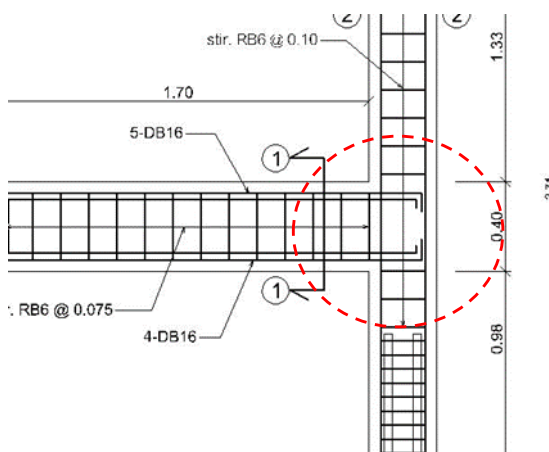

ผศ.ดร.ชยานนท์ หารัชภิญโญ
อ.รัฐพล เกติยศ



มีเหล็กปลอกภายในจุดต่อ

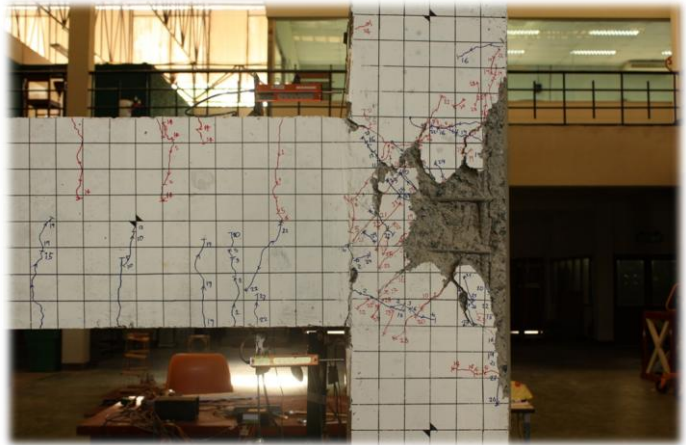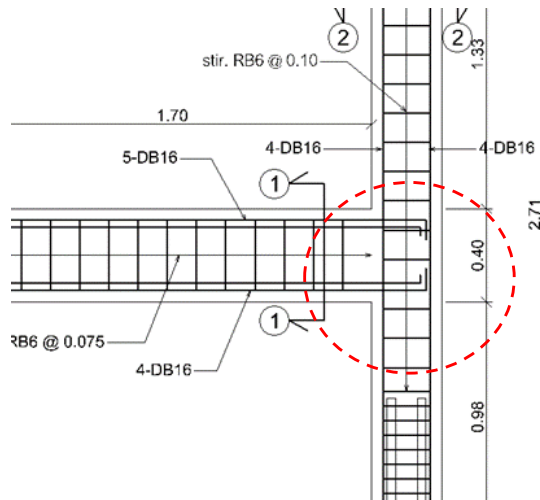

ผศ.ดร.ชยานนท์ หารัชภิญโญ
อ.รัฐพล เกติยศ

ความเสียหาย

จากความเสียหายของโครงสร้างที่ตรวจพบโดยมากเกิดกับโครงสร้างเสา สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา ในการศึกษาอาคารที่พังกาศัยเตี้ยโดยวิธี Pushover Analysis

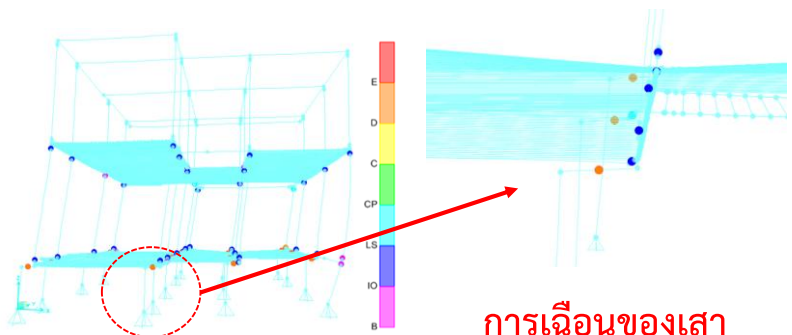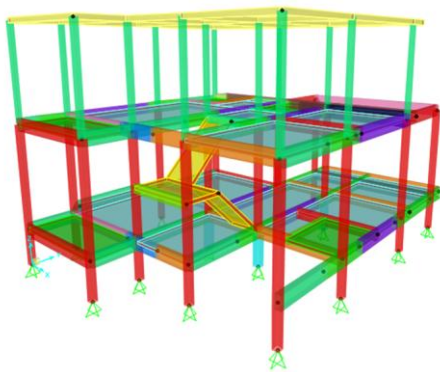

การฉีกของเสา

ความเสียหาย



ระดับความเสียหาย

การตรวจสอบว่าโครงสร้างเสียหายระดับไหนและควรใช้แนวทางใดในการจัดการ



	<u>โครงสร้าง</u>	<u>คอนกรีต</u>
ระดับ 1 เล็กน้อย	ไม่ทรุด ไม่เอียง ไม่ดัดงอ	กะเทาะหลุดที่ผิว
ระดับ 2 ปานกลาง	ไม่ทรุด ไม่เอียง ไม่ดัดงอ	คอนกรีตหุ้มเหล็กกะเทาะหลุดออก
ระดับ 3 มาก	ทรุด เอียง ดัดงอเล็กน้อย	คอนกรีตแตกเป็นชั้นถึงเนื้อใน
ระดับ 4 มากที่สุด	ทรุด เอียง ดัดงอ หรือ พังถล่ม	โครงสร้างหลุดแยกออกเป็นชิ้นๆ

ศ.ดร.อมร พิमानมาศ


	<u>เหล็กเสริม</u>	<u>แนวทางการจัดการ</u>
ระดับ 1 เล็กน้อย	ไม่เห็นเหล็กเสริม	ซ่อม
ระดับ 2 ปานกลาง	เห็น แต่ไม่คดงอ	ซ่อม + เสริมเหล็กปลอก
ระดับ 3 มาก	เหล็กเสริมคดงอ เหล็กปลอกง้างออก	ซ่อม + เสริมเหล็กปลอก + เหล็กแกน
ระดับ 4 มากที่สุด	เหล็กเสริมบิดเบี้ยวอย่างมาก	รื้อทิ้ง + สร้างใหม่

ศ.ดร.อมร พิमानมาศ

ระดับ 1 เล็กน้อย



ระดับ 2 ปานกลาง

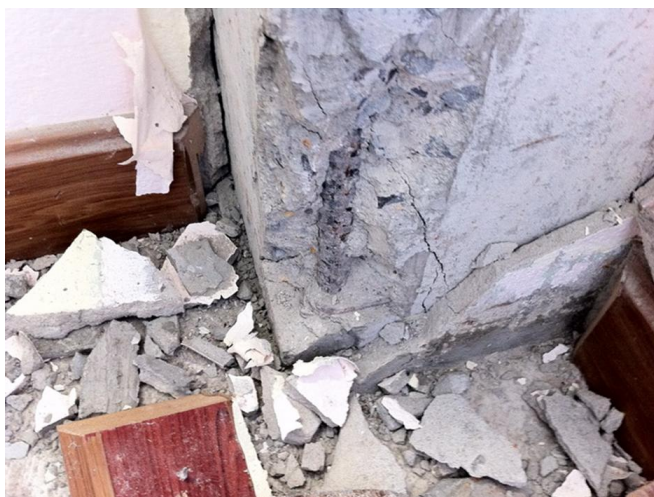

ระดับ 3 มาก



ระดับ 4 มากที่สุด



การเสริมกำลังอาคาร

เสริมเหล็กปลอก



ศ.ดร.อมร พิमानมาศ

การเสริมกำลังอาคาร

เสริมเหล็กแกน




การเสริมกำลังอาคาร

ใส่ค้ำยันเข้าในจุดที่อ่อนแอ



การเสริมกำลังอาคาร

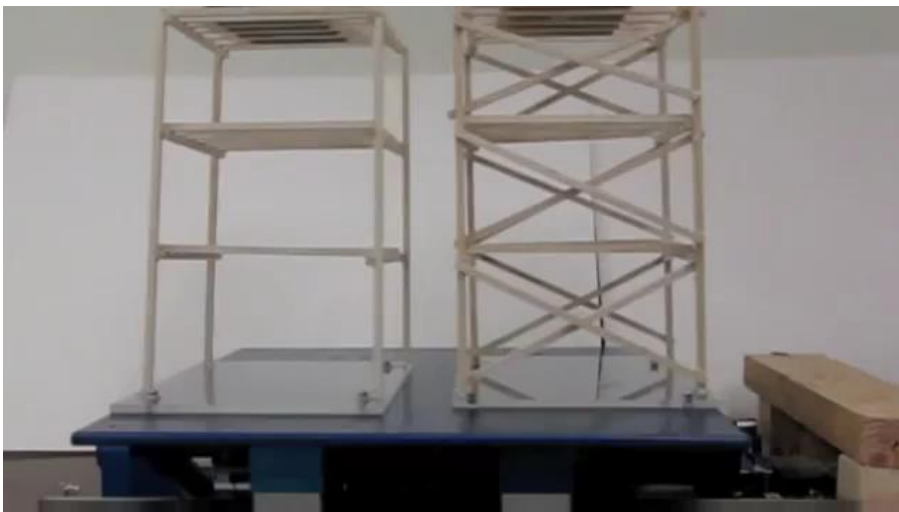

การเสริมกำลังอาคาร



ระยะเสียรูปด้านข้างเพิ่มขึ้น

รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป

การเสริมกำลังอาคาร



ติดตั้งตระแกรงเหล็กฉีกและฉาบปูน



รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป



Source: National Information Service for Earthquake Engineering, Earthquake Engineering Research Center, University of California Berkeley


ตัวอย่างการเสริมกำลังโครงสร้างด้วย FRP

การเสริมกำลังด้วย FRP จะให้ความเหนียวและกำลังเพิ่มเติมแก่เสา



ศ.ดร.อมร พิमानมาศ

รูปแบบต่างๆของ FRP

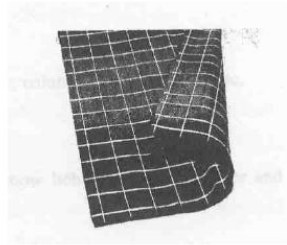

SHEET



PLATE



ROD

ข้อดี


1. กำลังสูง แต่ น้ำหนักเบา
2. การติดตั้งไม่ใช้แรงงานมาก
3. ความคงทนสูงไม่เป็นสนิม

ข้อเสีย

1. ราคาสูง
2. การติดตั้งต้องใช้ความชำนาญ

ศ.ดร.อมร พิमानมาศ

ออกแบบอาคารใหม่

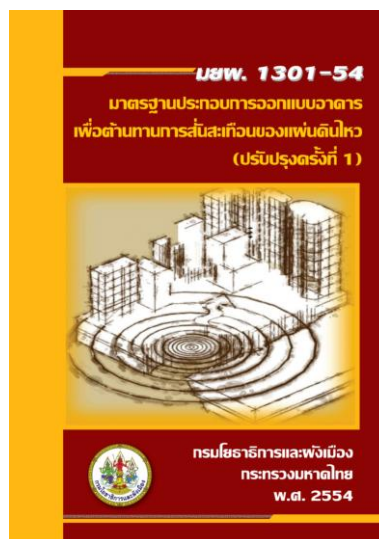

ออกแบบอาคารใหม่

ตัวอย่างเลขขนาด 20x20 ซม.

ปลายเสา

ระยะระหว่างเหล็กปลอกไม่เกิน 10 ซม.

50 ซม.

กลางเสา


ระยะระหว่างเหล็กปลอกไม่เกิน 20 ซม.

ความสูงเสา


ปลายเสา

ระยะระหว่างเหล็กปลอกไม่เกิน 10 ซม.


50 ซม.

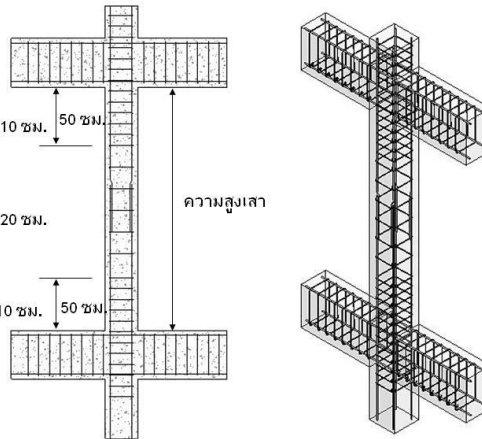


ออกแบบอาคารใหม่

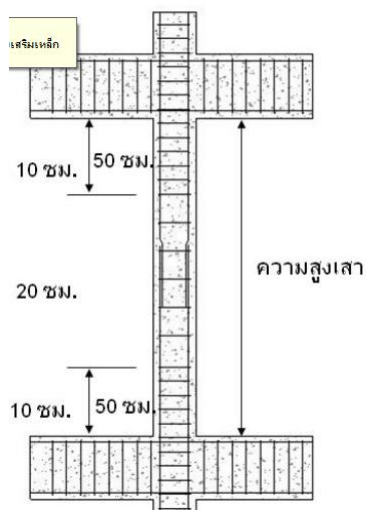

ออกแบบอาคารใหม่

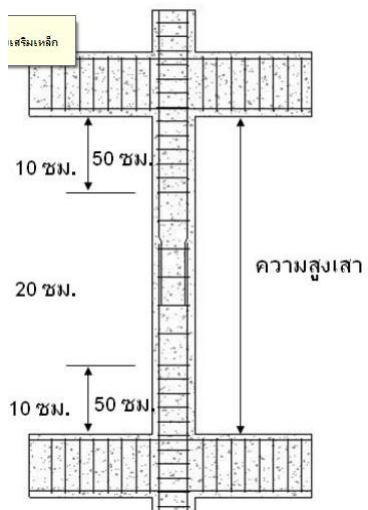

ออกแบบอาคารใหม่

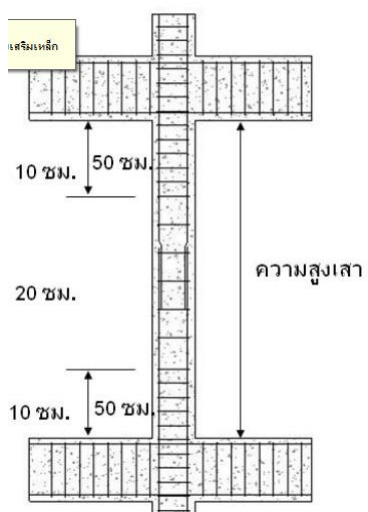

ออกแบบอาคารใหม่

