




6. ในกรณีต้องการเจาะรูเมื่อเจาะนำศูนย์เสร็จแล้ว ก็เอาดอกสว่านจับกับหัวจับดอกสว่านแล้วยึดให้แน่น แต่ถ้าเป็นดอกสว่านที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถจับกับหัวจับดอกสว่านได้ ก็ต้องสวมเข้ากับปลอกสว่านซึ่งมีขนาดต่างๆ เป็นลักษณะรูเรียวและก้านเรียวแล้วสวมเข้ากับท้ายแท่นกลึงอีกที

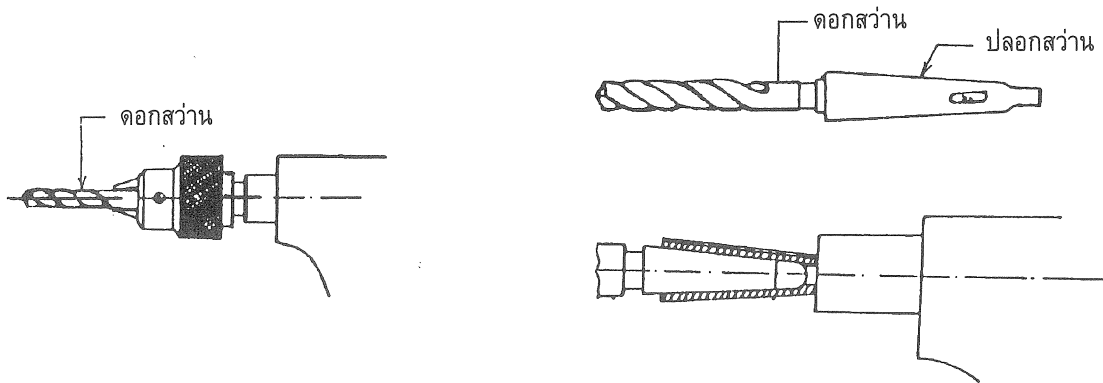

ข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติในการเจาะนำศูนย์และเจาะรู

1. การเจาะนำศูนย์เพื่อรองรับยันศูนย์ท้ายแท่นต้องใช้ดอกเจาะนำศูนย์ที่มุมเจาะ 60 องศา วิธีการเจาะต้องเจาะให้พอดีมุมเจาะหรือมุมเรียว จะทำให้การจับยึดงานกระทำได้มั่นคง
2. การใช้ความเร็วรอบต่ำในการเจาะนำศูนย์จะทำให้ดอกหักได้ง่าย โดยปกติใช้ความเร็วรอบ 500 รอบ/นาที ขึ้นไป
3. การเจาะรูเพื่อทำการคว้านหรือทำเกลียวในควรรใช้ดอกเจาะนำศูนย์เจาะนำเสียก่อน
4. การเจาะรูที่มีขนาดใหญ่จะต้องใช้ดอกสว่านขนาดเล็กเจาะนำไปก่อนแล้วจึงใช้ดอกใหญ่เจาะตามอีกที
5. ขณะทำการเจาะรูจะต้องมีการระบายความร้อนอยู่เสมอ



จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวจากข้อ ก,ข,ค และ ง

1. ดอกเจาะนำศูนย์มีมุมที่ปลายเจาะนำและมุมเจาะเท่าไร
 - ก. 118° และ 60°
 - ข. 60° และ 90°
 - ค. 118° และ 90°
 - ง. 90° และ 60°
2. ข้อใดเป็นประโยชน์ของดอกเจาะนำศูนย์
 - ก. ใช้เจาะรู
 - ข. ดอกเจาะนำศูนย์ก่อนเจาะรู
 - ค. ใช้ตอกนำศูนย์
 - ง. ใช้ขีดหมายงาน
3. ความเร็วรอบที่ใช้กับดอกเจาะนำศูนย์หากใช้รอบต่ำจะมีผลอย่างไร
 - ก. ทำให้การเจาะงานเร็วขึ้น
 - ข. ทำให้ผิวงานเจาะเรียบ
 - ค. ทำให้ดอกเจาะนำศูนย์หักได้ง่าย
 - ง. ทำให้ดอกเจาะนำศูนย์มีอายุการใช้งานนานขึ้น
4. การเจาะรูที่ต้องการความเที่ยงตรงควรปฏิบัติอย่างไร
 - ก. เจาะนำศูนย์เสียก่อนแล้วจึงเจาะรู
 - ข. เจาะรูก่อนแล้วจึงเจาะนำศูนย์
 - ค. เจาะรูขนาดที่ต้องการได้เลย
 - ง. ใช้ดอกสว่านที่ไม่ชำรุดเจาะ
5. อุปกรณ์ที่จับดอกเจาะนำศูนย์และดอกสว่านก้านตรงคืออะไร
 - ก. ปลอกสว่าน
 - ข. หัวจับดอกสว่าน
 - ค. ปากกาจับงาน
 - ง. คีมปากจรเข้



หลักสูตร ช่างกลึง

ใบงาน 1


เรื่อง : การเจาะนำศูนย์และเจาะรูบนเครื่องกลึง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถเจาะนำศูนย์เพื่อรองรับยันศูนย์ได้อย่างถูกต้อง

วัสดุ : เหล็กเพลากลมขนาด $\varnothing 38 \times 95$ มม. จำนวน 1 ท่อน

อุปกรณ์และเครื่องมือ : แวนดา เวอร์เนียร์ มีดกลึงปาดหน้า ดอกเจาะนำศูนย์ No.4
ดอกเจาะนำศูนย์ No.3 แปรงปัดเศษโลหะ

ระยะเวลาฝึก : 1 ชั่วโมง

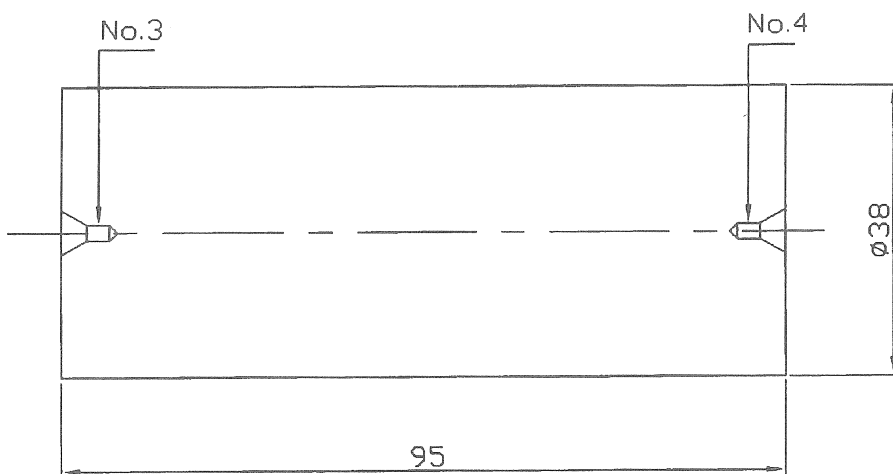




หลักสูตร ช่างกลึง

ใบงาน 1


เรื่อง : การเจาะนำศูนย์และเจาะรูบนเครื่องกลึง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :


1. กลึงปาดหน้าชิ้นงานออกทั้งสองข้างจนได้ขนาดความยาว 95 มม.

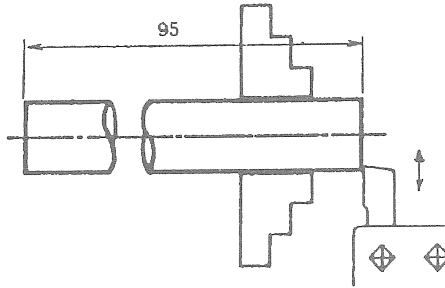


2. ถอดชิ้นงานออกแล้วกลับงานและจับกับหน้างานใหม่ โดยให้ชิ้นงานยื่นออกมาจากหน้างานประมาณ 20 มม.

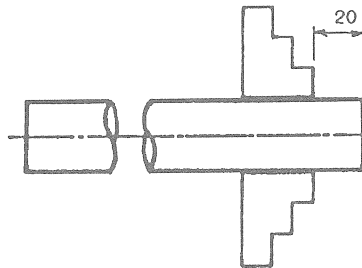

3. เอาดอกเจาะนำศูนย์ No.4 เจาะยื่นศูนย์ที่ปลายงาน ให้ได้ความลึกประมาณ $\frac{2}{3}$ ของความยาวมุมเจาะ (ใช้ความเร็วรอบประมาณ 500 รอบ/นาที)

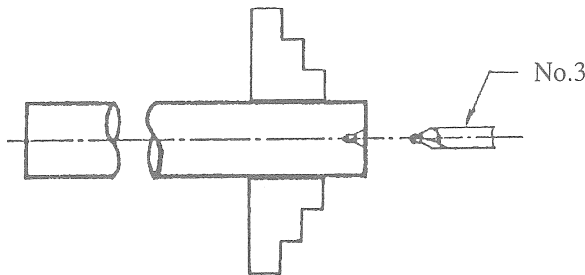

4. ถอดชิ้นงานออกแล้วกลับงาน และจับยึดกับหน้างานให้แน่นเสร็จแล้วเอาดอกเจาะนำศูนย์ No.3 เจาะยื่นศูนย์ที่ปลายงาน ให้ได้ความลึกประมาณ $\frac{2}{3}$ ของความยาวมุมเจาะ (ใช้ความเร็วรอบประมาณ 500 รอบ/นาที)

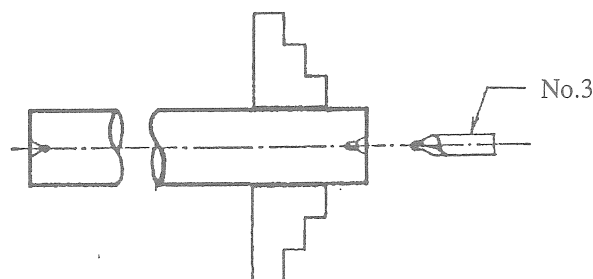



หลักสูตร ช่างกลึง

เรื่อง : การเจาะนำศูนย์และเจาะรูบนเครื่องกลึง


ใบงาน 2

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถเจาะนำศูนย์และเจาะรูบนเครื่องกลึงได้อย่างถูกต้อง

วัสดุ : เหล็กเพลากลมขนาด $\varnothing 38 \times 80$ มม. จำนวน 1 ท่อน

อุปกรณ์และเครื่องมือ : แวนดา บรรทัดเหล็ก เวอร์เนีย $\frac{1}{20}$ มม. มีดกลึงปาดหน้า ดอกเจาะนำศูนย์ No.3 ดอกเจาะสว่านขนาด 10, 20 มม.


ระยะเวลาฝึก : 2 ชั่วโมง

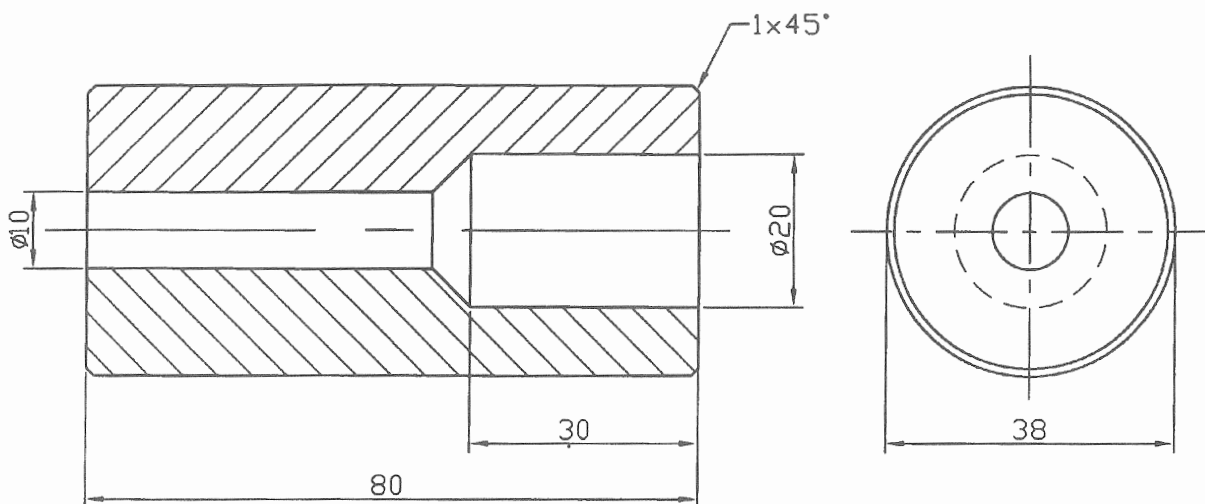




ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :


1. จับยึดชิ้นงานกับหน้างานเสร็จแล้วปาดหน้าออกทั้งสองข้าง ให้ได้ขนาดความยาว 80 ม.ม. และลบมุมที่ปลายงานทั้งสองข้าง $1 \times 45^\circ$

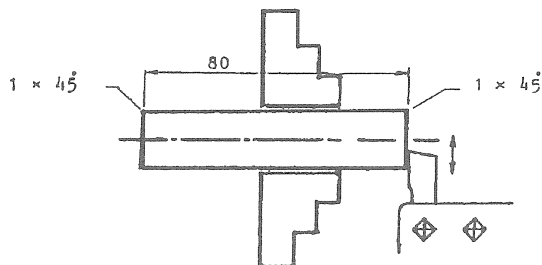


2. เอาดอกเจาะนำศูนย์ No.4 เจาะนำศูนย์ให้ลึกจนถึงมุมเจาะหรือมุมเรียว

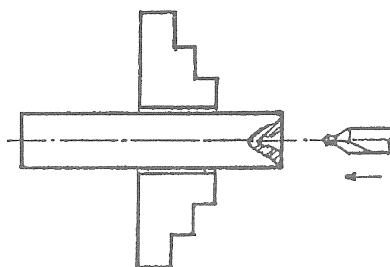

3. เอาดอกสว่านขนาด $\varnothing 10$ ม.ม. เจาะรูจนทะลุตลอด (ใช้ความเร็วประมาณ 630 รอบ/นาที)

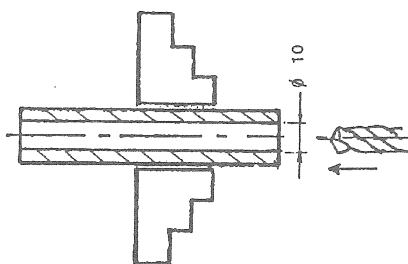

4. เอาดอกสว่านขนาด $\varnothing 20$ ม.ม. เจาะซ้ำที่รู 10 ม.ม. ให้ลึกเข้ามา 30 ม.ม. (ในขณะที่ปฏิบัติการเจาะต้องหล่อเย็นชิ้นงานด้วยน้ำมันหล่อเย็น ใช้ความเร็วรอบประมาณ 320 รอบ/นาที)

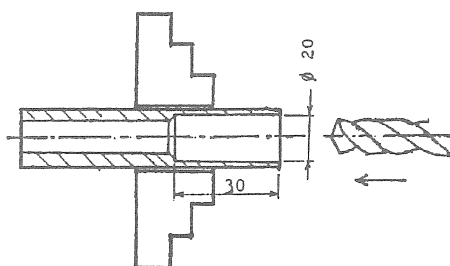





การกลึงปากหน้าชิ้นงานเป็นกระบวนการขั้นแรกของงานกลึงก่อนที่จะทำการกลึงในลักษณะอื่นต่อไป เช่น กรณีที่จะเจ้านำศูนย์หรือเจาะรูจำเป็นต้องกลึงปากหน้าชิ้นงานให้เรียบร้อยเสียก่อน

1. ทิศทางการกลึงปากหน้า จะกระทำได้ 2 วิธี


1.1 กลึงจากจุดศูนย์กลางของชิ้นงานออกมาหาขอบงาน

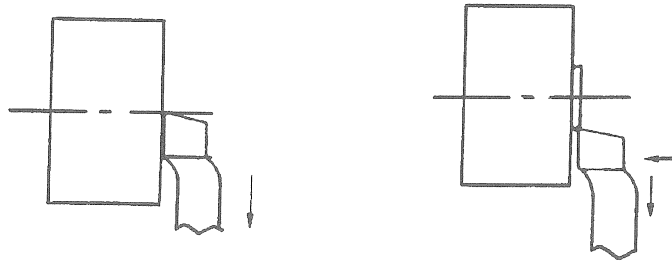

1.2 กลึงจากขอบงานเข้าหาจุดศูนย์กลางของชิ้นงาน

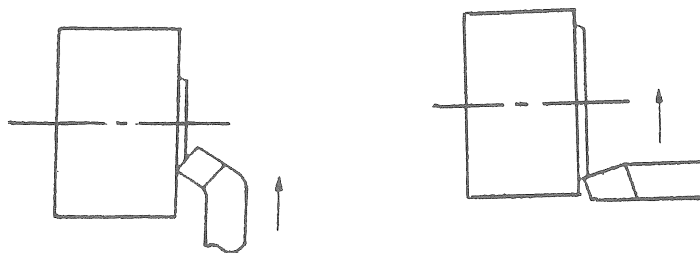


การกลึงปากหน้าผิวงานสามารถปาดผิวงานได้ทั้งผิวนอกและผิวภายในระยะต้นๆ ซึ่งคล้ายกับการคว้านผิวงานภายใน การปาดผิวงานไม่ว่าจะเป็นทิศทางใด จะต้องหันคมตัดให้ถูกทิศทางกับการตัดเฉือน

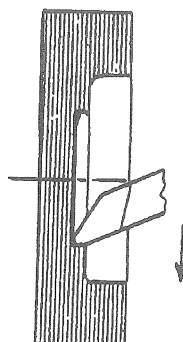





2. การตั้งมีดกลึงปากหน้า ป้ายมีดกลึงจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของชิ้นงาน ไม่ว่าจะกลึงงานในทิศทางใด และการจับยึดมีดกลึงจะต้องไม่ยื่นออกไปจากป้อมมีดมากเกินไป เพราะจะทำให้เกิดอาการสั่นและเสียศูนย์ได้

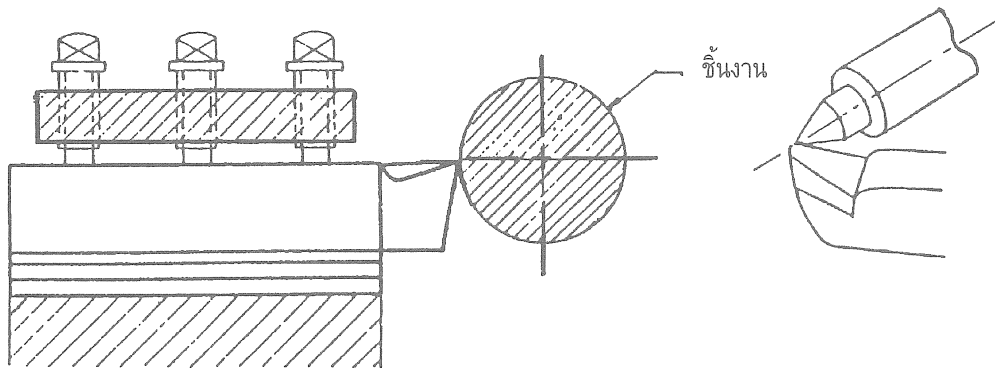


3. การตั้งมีดกลึงปากหน้าตามลักษณะงาน

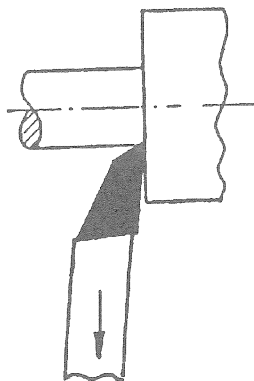


● ปาดหน้าตกบ่าด้านซ้าย

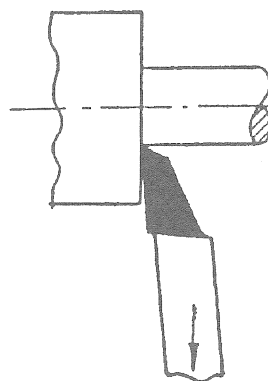

● ปาดหน้าตกบ่าด้านขวา

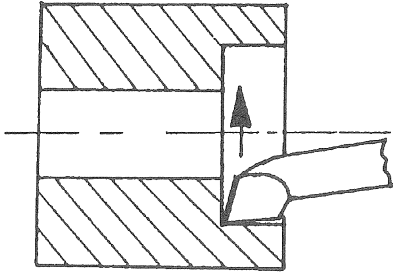


● ปาดหน้าตกบ่าภายในรู

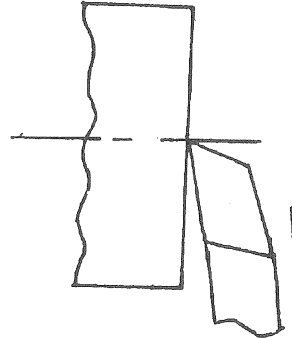

● ปาดหน้าเรียบจากจุดศูนย์กลาง

4. ข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติในการจับยึดมีดกลึง

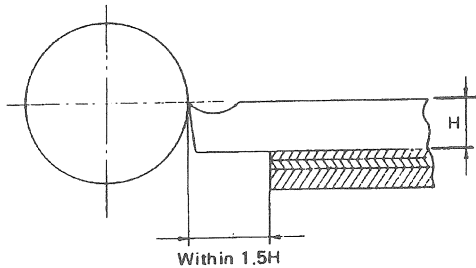

4.1 ความยาวที่ยื่นออกมาของมีดกลึงควรจะน้อยกว่า 1.5 เท่าของความหนาของมีดกลึง


4.2 ความสูงของปลายมีดมีผลต่อการตัดงาน

- a. ปลายมีดอยู่ที่ตำแหน่งเส้นผ่าศูนย์กลางงานเป็นจุดที่ถูกต้อง
- b. ถ้าปลายมีดสูงเกินไปจะทำให้มุมด้านหน้าของปลายมีดสัมผัสกับผิวงาน และการตัดงานจะทำได้
- c. ถ้าปลายมีดอยู่ต่ำเกินไปจะทำให้มุมปลายของมีดเล็กลง ซึ่งจะทำให้มีดเกิดการงัดได้

4.3 เหล็กทรงควรจะยึดแน่นจำนวนเหล็กทรงที่มีความหนาแตกต่างกัน ควรจัดเรียงให้เสมอกัน

4.4 ถ้าเอาปลายมีดเทียบศูนย์ที่ปลายยื่นศูนย์ท้ายแทนก่อนการหาศูนย์จะทำได้ง่ายขึ้น


4.5 ในการกลึงหยาบ มีดกลึงจะรับแรงมากขึ้นในลักษณะนี้ ปลายมีดกลึงควรอยู่สูงกว่าศูนย์กลางของชิ้นงานเล็กน้อย

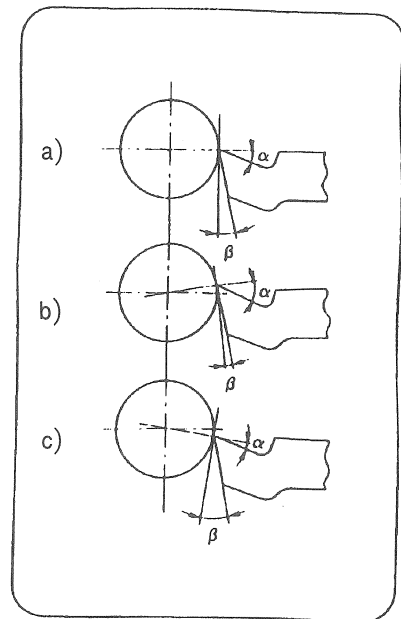



จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จากข้อ ก, ข, ค, และ ง

1. ทิศทางการกลึงปากหน้าชิ้นงานกระทำได้ดีกี่วิธี
ก. 1 วิธี
ข. 2 วิธี
ค. 3 วิธี
ง. 4 วิธี
2. จากข้อ 1 วิธีนั้นมีอะไรบ้าง
ก. กลึงจากข้างในออกมาข้างนอก
ข. กลึงจากท้ายแท่นกลึงเข้ามาหัวแท่นกลึง
ค. กลึงทางด้านซ้าย และกลึงทางด้านขวา
ง. กลึงจากจุดศูนย์กลางงานออกมาหาขอบงาน และกลึงจากขอบงานเข้ามาจุดศูนย์กลาง
3. การตั้งมีดกลึงเพื่อปาดหน้าโดยทั่วไปควรตั้ง ณ จุดใด
ก. อยู่ที่จุดศูนย์กลางงาน
ข. ต่ำกว่าจุดศูนย์กลางงาน
ค. สูงกว่าจุดศูนย์กลางงาน
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
4. ข้อใดเป็นการตั้งมีดกลึงปาดหน้าตกบ่าที่ถูกต้อง

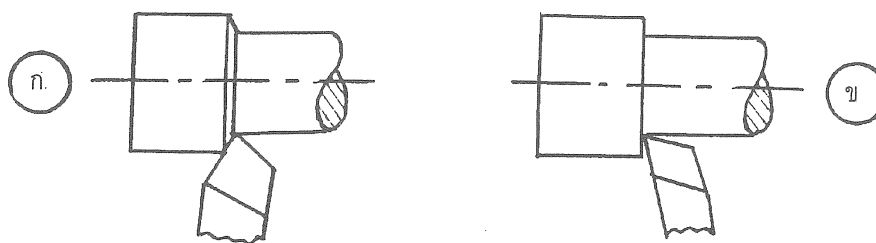

5. ข้อใดเป็นลักษณะการตั้งมีดกลึงเพื่อปาดหน้าที่ต้องตั้งกับทิศทางการ





หลักสูตร ช่างกลึง

เรื่อง : การกลึงปากหน้า


ใบงาน 1

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถจับยึดและตั้งมีดกลึงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วัสดุ : งานกลึงสำเร็จขนาด $\varnothing 38 \times 95$ ม.ม. จำนวน 1 ท่อน

อุปกรณ์และเครื่องมือ : มีดกลึงปากหน้าขวา เหล็กทรง ประแจขันสกรูยึด ยันศูนย์ท้ายแท่น


ระยะเวลาฝึก : 1 ชั่วโมง

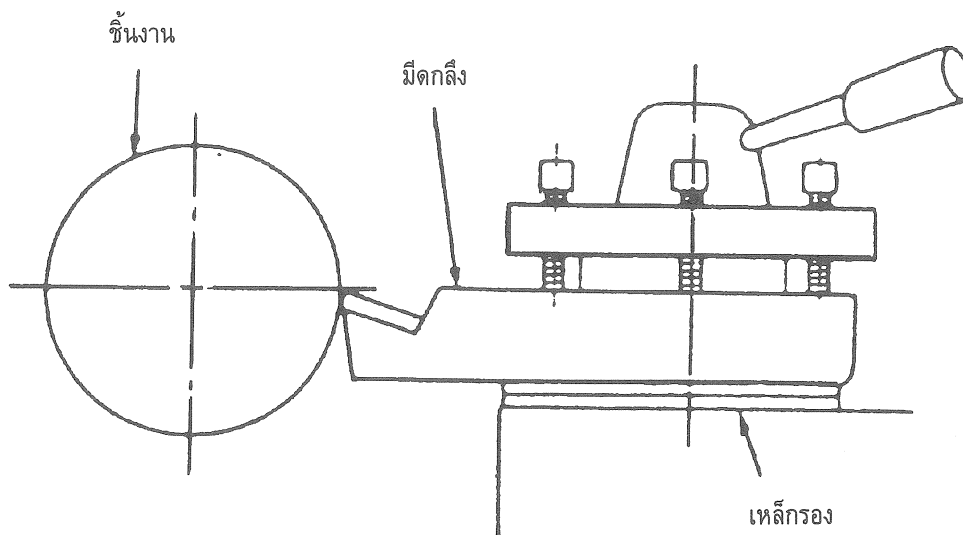




ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :

1. ทำความสะอาดป้อมมิตและเหล็กทรงให้สะอาด จากนั้นเลือกเหล็กทรงเพื่อหมุนปลายมีดกลึงให้อยู่ในระดับเดียวกับศูนย์กลางงาน เสร็จแล้วจับยึดมีดกลึงและเหล็กทรงพอหลวมๆ โดยต้องแน่ใจว่ามีดกลึงถูกจับยึดที่กึ่งกลางพอดี


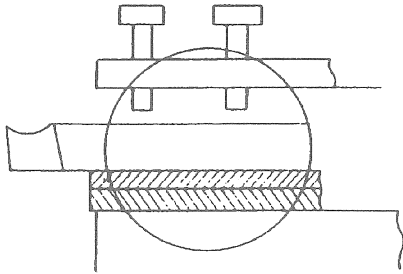


● การจับยึดที่ถูกต้อง

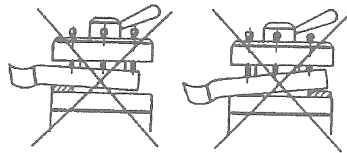


● การจับยึดที่ไม่ถูกต้อง

2. ตรวจสอบความขนานของมีดกลึงกับป้อมมิต และมุมตั้งมีดต้องอยู่ที่ 90° กับชิ้นงาน ตลอดจนความยาวของปลายมีดจะต้องยื่นออกมาให้สั้นที่สุดแล้วจับให้แน่นขึ้นเล็กน้อย

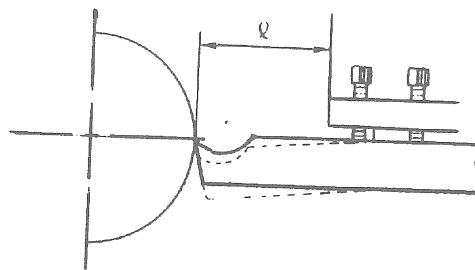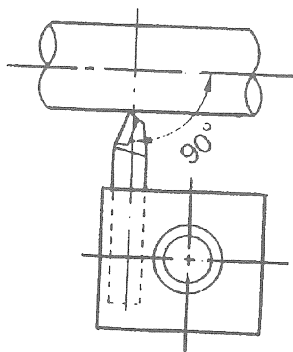




3. เลื่อนยันศูนย์ท้ายแทนกลึงเข้ามาเทียบกับปลายมีดแล้วยึดให้แน่น จากนั้นปรับปลายมีดกลึงให้สูงได้ระดับเดียวกับปลายยันศูนย์โดยการปรับเหล็กกรอง

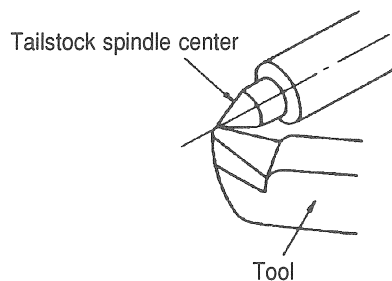

4. ถอยปลายมีดออกจากยันศูนย์แล้วจับยึดให้แน่น และตรวจสอบระยะความสูงและแนวตรงขนานอีกครั้ง

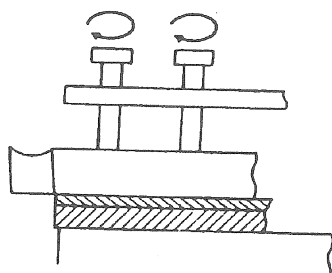



หลักสูตร ช่างกลึง

เรื่อง : การกลึงปากหน้า


ใบงาน 2

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถกลึงปากหน้าชิ้นงานได้อย่างถูกต้องวิธีและปลอดภัย

วัสดุ : เหล็กเพลากลมขนาด $\varnothing 50 \times 5$ มม. จำนวน 1 ท่อน

อุปกรณ์และเครื่องมือ : เวอร์เนีย $\frac{1}{20}$ มม. บรรทัดเหล็ก ขอบเทียบศูนย์
มีดกลึงปากหน้าขวา แวนตาป้องกันเศษโลหะ


ระยะเวลาฝึก : 4 ชั่วโมง

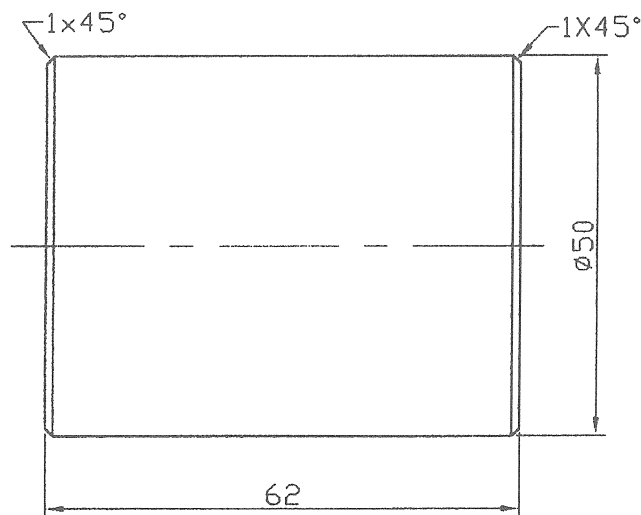




ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :


1. เตรียมมีดกลึงปากหน้าและจับยึดกับป้อมมีด โดยตั้งมีดกลึงให้อยู่ที่จุดศูนย์กลางของชิ้นงานแล้วจับยึดให้แน่น

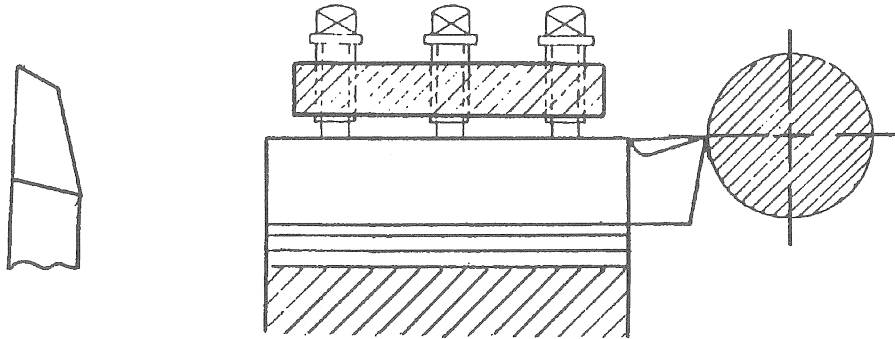

2. จับชิ้นงานเข้ากับหน้างานหรือหัวจับ โดยให้ชิ้นงานยื่นออกมาประมาณ 10 มม.

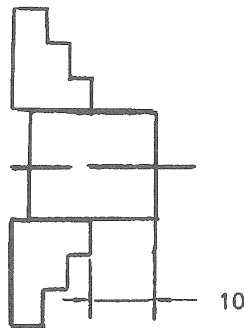


3. หาศูนย์กลางโดยใช้ขอเทียบศูนย์ตรวจสอบให้ถูกต้อง แล้วจับยึดงานให้แน่น

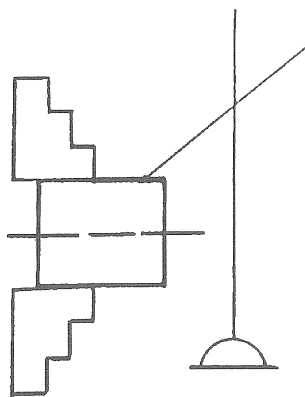





4. ปรับหน้ามีดให้อยู่ในลักษณะปากหน้า

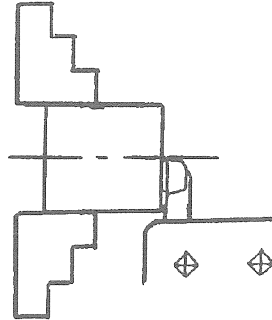


5. เริ่มปาดหน้าหยาบด้วยการป้อนลึกประมาณ 1 มม. จากจุดศูนย์กลางงานออกมาหาขอบผิวงานเสร็จแล้วปาดละเอียด (การปฏิบัติให้ใช้มือหมุนป้อนมีดปาดหน้าห้ามใช้ระบบอัตโนมัติ)

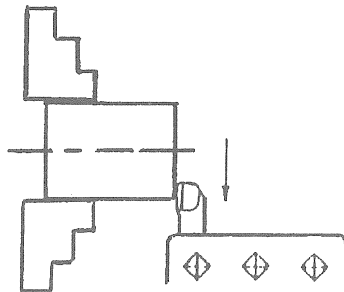

6. ลบมุมที่ปลายชิ้นงานประมาณ $1 \times 45^\circ$

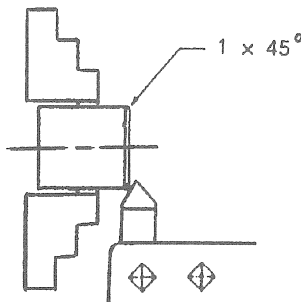


7. ถอดชิ้นงานออกจากหน้างาน แล้วกลับเอาด้านที่ 2 จับกับหน้างานพร้อมกับหาศูนย์กลางงานเสร็จแล้วจับยึดให้แน่นเริ่มปาดหน้าหยาบด้านที่ 2 แล้วปาดละเอียด (เช่นเดียวกับด้านแรก)

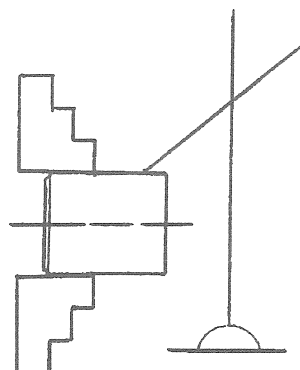




8. ตรวจสอบความยาวด้วยเวอร์เนียให้ได้ขนาด 62 มม.

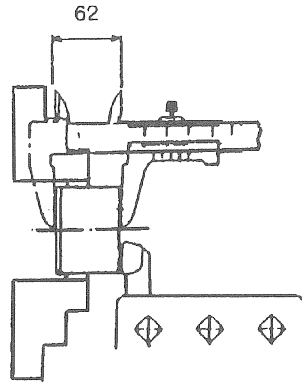

9. ลบมุมที่ปลายงานประมาณ $1 \times 45^\circ$

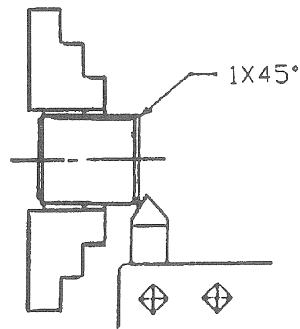

หมายเหตุ : ความเร็วรอบในการกลึงปากหน้าต้องใช้ความเร็วเฉลี่ย




หลักสูตร ช่างกลึง

เรื่อง : การกลึงปอก

ใบข้อมูล

การทำงานบนเครื่องกลึงสามารถแปรสภาพหรือขึ้นรูปวัสดุได้หลายชนิด ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติต่างกัน เช่น ทองแดง เหล็ก ทองเหลือง ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพและผลผลิตของงาน

ดังนั้นการใช้วัสดุมีดตัดเฉือนชิ้นงานให้ได้รูปร่างที่ต้องการจะต้องคำนึงสิ่งที่กล่าวมากับความเร็วตัดและอัตราป้อนตัด ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กัน

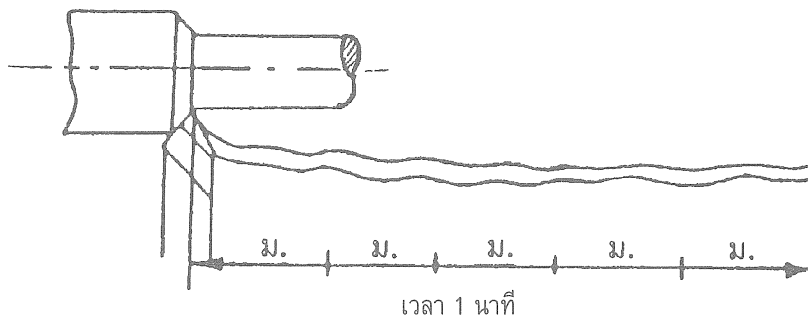


ความเร็วตัด หมายถึงความยาวของเศษโลหะที่ถูกตัดเฉือนผ่านปลายคมมีด ในระยะเวลา 1 นาที โดยมีความยาวเป็นเมตร

ความเร็วตัดจะมียังปัจจัยประกอบที่สำคัญ ที่มีผลต่อการกลึงงานดังนี้

1. วัสดุมีด จะต้องเลือกชนิดของมีดที่เหมาะสมกับวัสดุงาน เช่น มีดเหล็กโรบสูง (High Speed Steel) ควรใช้กับวัสดุที่มีความแข็งปานกลาง และมีดคาร์ไบด์ (Carbide Tip Tool-Bit) ควรใช้กับวัสดุงานที่มีความแข็งมากกว่ามีดชนิดนี้ จะสามารถใช้ความเร็วตัดได้สูงกว่ามีดเหล็กโรบสูง

2. ชนิดของวัสดุ วัสดุที่มีความแข็งมากจะใช้ความเร็วในการกลึงต่ำ ส่วนวัสดุที่อ่อนจะใช้ความเร็วรอบสูงกว่า


3. ความลึกในการตัด (Depth of Cut) ถ้าป้อนลึกจะต้องใช้ความเร็วต่ำ ถ้าป้อนตื้นจะต้องใช้ความเร็วรอบสูงขึ้น

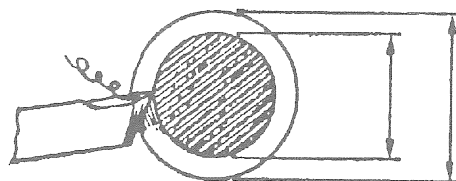




4. การป้อนตัด (Feed) หมายถึงระยะการป้อนมีดเข้าไปตามความยาวของชิ้นงาน โดยคิดจากเมื่อมีมีดกลึงเดินเข้า กิ่งงานต่อการหมุน ของงานครบ 1 รอบ โดยทั่วไปจะกำหนดการป้อนตัดไว้ 2 ระดับ คือ

4.1 การป้อนตัดหยาบ จะใช้ความเร็วรอบต่ำ เนื่องจากเศษวัสดุที่ถูกกลึงออกจะหนา หากใช้ความเร็วรอบสูง จะทำให้มีดแตกหัก หรือชำรุดได้ เช่นการป้อนตัดหยาบ 0.5 ม.ม.

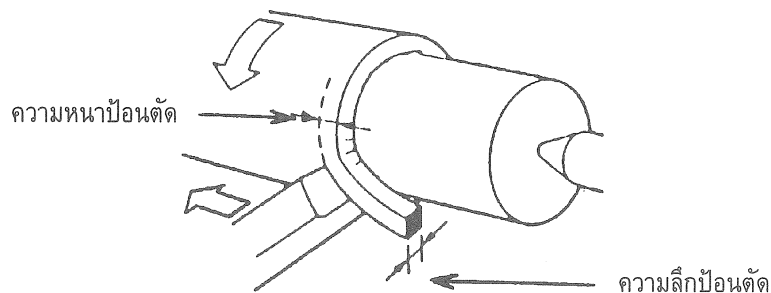


4.2 การป้อนตัดละเอียด จะใช้ความเร็วรอบสูงกว่าในข้อแรก เพราะเศษวัสดุที่ถูกกลึงจะบาง ทำให้มีดทนการเสียดสีของความเร็วที่สูงขึ้นได้ เช่นการป้อนละเอียด 0.15 ม.ม.

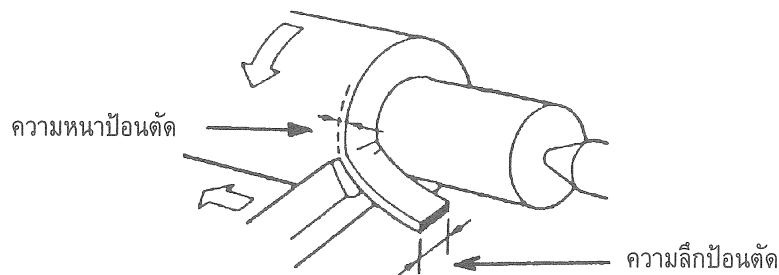

ในทางปฏิบัติการกลึงปอกหยาบให้ใช้ความลึกป้อนตัดปานกลาง การป้อนตัดหยาบหากใช้ความเร็วรอบให้ถูกต้องจะสามารถกลึงงานได้ดี และถ้าเป็นงานกลึงปอกละเอียดให้ใช้ความลึกป้อนตัดน้อยลง การป้อนตัดละเอียดใช้ความเร็วรอบสูงจะกลึงงานได้ดี


5. ความเร็วรอบ (Speed) ให้ถือหลักเกณฑ์ว่า หากชิ้นงานโตมากๆ ให้ใช้ความเร็วรอบต่ำ ส่วนชิ้นงานที่มีขนาดเล็กๆก็ให้ใช้ความเร็วรอบสูงขึ้นตามลำดับ

6. การตั้งมีด จะต้องตั้งให้อยู่ที่จุดศูนย์กลางเช่นเดียวกับการปาดหน้า

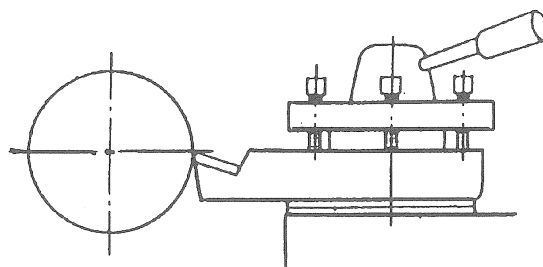




7. การตั้งมุมมีด มีความสำคัญมากอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการตัดเฉือนของมีดกลึง เพราะถ้าตั้งมีดไม่ถูกต้องการตัดเฉือนจะกระทำได้ยาก การเสื่อมสภาพของมีดกลึงจะเร็วขึ้น

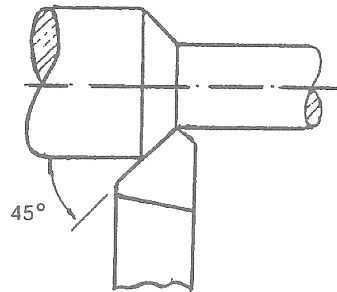

การตั้งมุมมีดกลึงสำหรับกลึงปอกที่ถูกต้อง

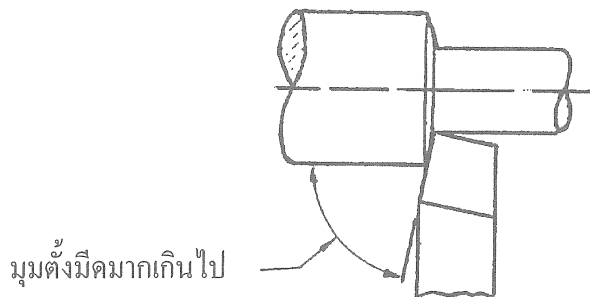

การตั้งมุมมีดกลึงสำหรับกลึงปอกที่ผิด

8. ลักษณะปลายมีดกลึงปอก มีผลต่อผิวงานมากเพราะถ้าปลายมีดกลึงแหลมคมจะทำให้ผิวงานหยาบเป็นเส้น ดังนั้นปลายมีดควรลับให้โค้งมน ก็จะได้ผิวงานที่ละเอียดขึ้น



สรุปกฎโดยทั่วไปในการใช้ความเร็วตัด

1. ถ้าการป้อนตัดมาก ความเร็วรอบจะลดลง ความลึกป้อนตัดคงที่
2. ถ้าความเร็วรอบสูงขึ้น การป้อนตัดต้องน้อยลง ความลึกป้อนตัดคงที่
3. ถ้าความลึกป้อนตัดมาก ความเร็วรอบต้องลดลง การป้อนตัดคงที่




หลักสูตร ช่างกลึง

เรื่อง : การกลึงปอก

ใบข้อมูล

กฎที่กล่าวมานี้ใช้สำหรับมีดกลึงประเภทรอบสูง หากเป็นมีดคาร์ไบด์ ความเร็วรอบที่ใช้จะเพิ่มมากขึ้นกว่ามีดกลึงรอบสูง ในการกลึงปอกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเรียบของผิวงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ประสบการณ์พิจารณาให้เหมาะสมจึงจะได้ผิวงานที่ดี ในปัจจุบันการกลึงปอกผิวงานให้มีลักษณะเรียบมัน จะใช้มีดตัดปากกว้างหรือมีดเขาระ่องกลึง โดยใช้ความเร็วรอบต่ำเดินป้อนละเอียด ความลึกป้อนตื้นๆ แล้วใช้น้ำมันตัดหยอดขณะทำการกลึงจะได้ผิวงานที่เรียบ (ค่าต่างๆดังกล่าวที่เหมาะสมคือ)

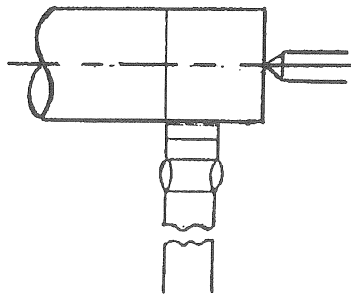

ความเร็วรอบ 50 รอบ/นาที

ความลึกป้อนตื้น 0.1-0.15 มม.


การป้อนตื้น 0.1-0.25 มม. ต่อบรรยากาศ



จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จากข้อ ก,ข,ค, และ ง

1. มีดกลึงรอบสูง (H.S.S.) ควรใช้กับวัสดุงานประเภทใด
 - ก. วัสดุแข็งมาก
 - ข. วัสดุแข็งปานกลาง
 - ค. วัสดุเหนียวแข็งมากๆ
 - ง. วัสดุชนิดใดก็ได้
2. ชิ้นงานที่มีขนาดโตมากๆควรใช้ความเร็วรอบอย่างไร
 - ก. ใช้ความเร็วรอบสูง
 - ข. ใช้ความเร็วรอบต่ำ
 - ค. ใช้ความเร็วรอบปานกลาง
 - ง. ใช้ความเร็วรอบเท่าไรก็ได้
3. การป้อนตัดหมายถึงอะไร
 - ก. การป้อนมีดเข้าไปตามความลึกของงาน (ตามขวาง)
 - ข. การป้อนมีดเข้าไปตามความยาวและความลึกพร้อมกัน
 - ค. การป้อนมีดเข้าไปตามความยาวของงาน
 - ง. การป้อนมีดตามแนวเอียง

4. ข้อใดเป็นการตั้งมุมมีดกลึงปอกที่ถูกต้อง

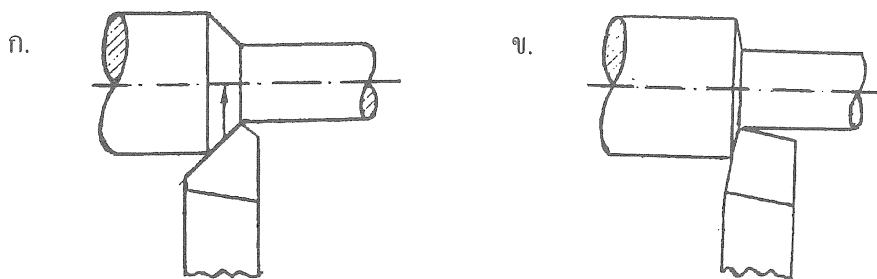

5. กลึงงานชิ้นหนึ่งหากใช้ความลึกในการตัดมาก ควรใช้ความเร็วรอบอย่างไร
 - ก. ใช้ความเร็วรอบสูง
 - ข. ใช้ความเร็วรอบสูงมาก
 - ค. ใช้ความเร็วรอบต่ำ
 - ง. ใช้ความเร็วรอบได้ทุกระดับความเร็ว



หลักสูตร ช่างกลึง

เรื่อง : การกลึงปอก


ใบงาน 1

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถกลึงปอกชิ้นงาน ตลอดจนการเลือกใช้ความเร็วรอบ การป้อนตัด และความลึกในการตัด ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วัสดุ : เหล็กเพลากลมขนาด $\varnothing 50 \times 58$ มม. จำนวน 1 ท่อน

อุปกรณ์และเครื่องมือ : เวอร์เนีย ม.ม. บรรทัดเหล็ก ขอบเทียบศูนย์
มีดกลึงปอกหยาบ มีดกลึงปอกละเอียดปลายตัด
มีดกลึงปาดหน้า แวนตาป้องกันเศษโลหะ

ระยะเวลาฝึก : 12 ชั่วโมง

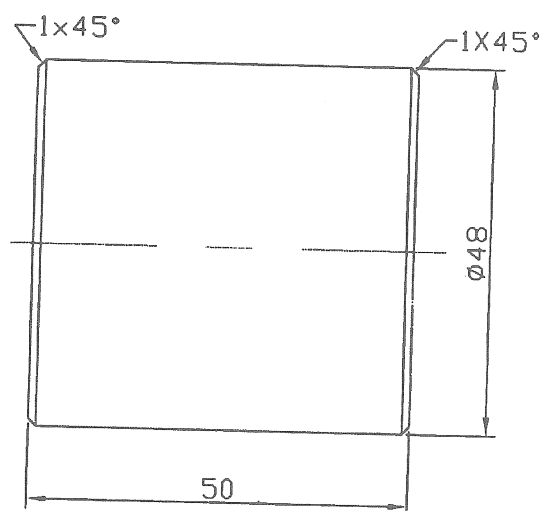


ฝึกด้วยความเผื่อ ± 0.1 มม.




ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :

1. เตรียมชิ้นงาน (ชิ้นงานเดียวกับการกลึงปาดหน้า)
2. จับชิ้นงานกับหน้างานโดยให้ชิ้นงานยื่นออกมาจากหน้างานประมาณ 52 มม. พร้อมกับหาศูนย์แล้วจับยึดให้


แน่น

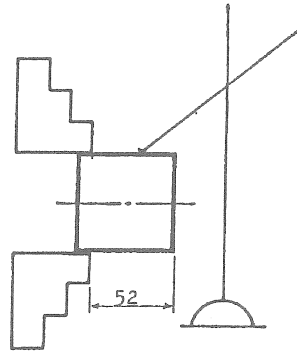


3. ติดตั้งมีดกลึงปอกหยาบและมีดกลึงปาดหน้ากับแท่นมีด ให้อยู่ที่จุดกึ่งกลางชิ้นงาน

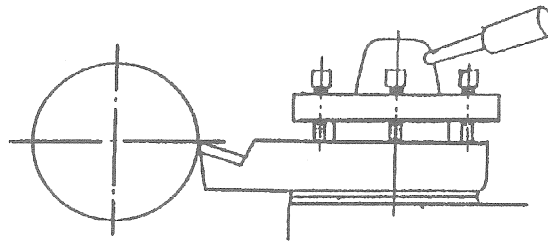

4. กลึงปาดหน้างานออกมาประมาณ 0.1-0.2 มม.

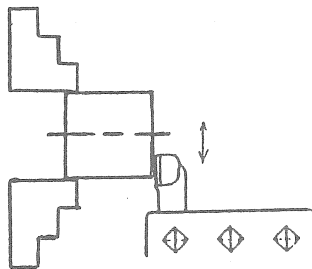


5. กลึงปอกหยาบด้วยมือไปตามความยาวงานให้เกินกว่า 50 มม. เล็กน้อย โดยใช้ความเร็วรอบประมาณ 200-300 รอบ/นาที อัตราป้อนตัด 0.25 มม./รอบ ป้อนลึก 0.5 มม. จนเหลือขนาดความโตขนาด 48.2 มม.

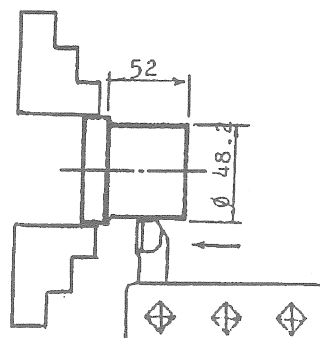





6. กลึงผิวละเอียดด้วยมีดกลึงปอกละเอียดปลายตัด โดยใช้ความเร็วรอบประมาณ 50 รอบ/นาที หรือใกล้เคียง ใช้อัตราป้อนตัดประมาณ 0.1 มม./รอบ ป้อนลึกประมาณ 0.05-0.1 มม. จนได้ขนาดที่ถูกต้อง (48 มม.)

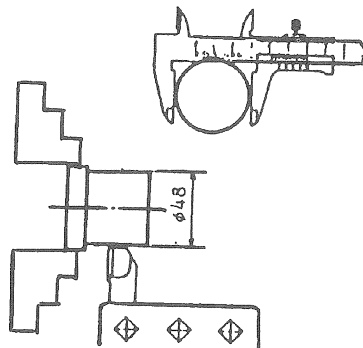


7. กลึงลบมุม $1 \times 45^\circ$

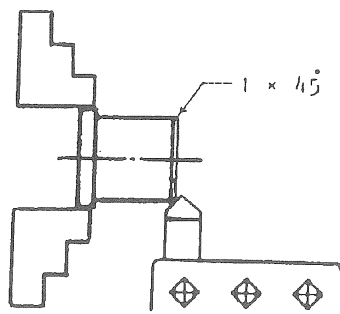

8. ถอดชิ้นงานออกแล้วกลับงาน จับกับหน้างานอีกครั้ง เสร็จแล้วปาดหน้างานออกจนได้ขนาดความยาว 50 มม.

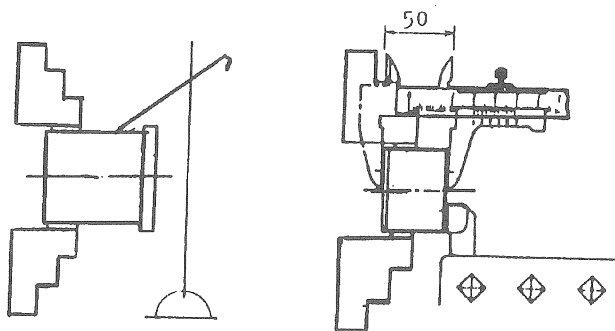

9. กลึงลบมุม $1 \times 45^\circ$

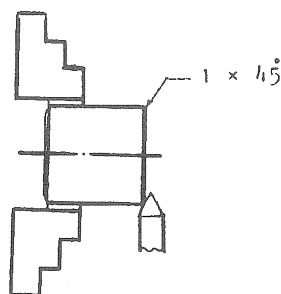



หลักสูตร ช่างกลึง

เรื่อง : การกลึงปอก


ใบงาน 2

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถกลึงปอกผิวชิ้นงาน และการจับยึดชิ้นงานด้วย
หน้างานพากับขั้วศูนย์หัว-ท้ายแทนกลึง ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วัสดุ : เหล็กเพลากลมขนาด $\varnothing 50 \times 152$ ม.ม. จำนวน 1 ท่อน

อุปกรณ์และเครื่องมือ : เวอร์เนีย $\frac{1}{20}$ ม.ม. บรรทัดเหล็ก มีดกลึงปาดหน้า
มีดกลึงปอกหยาบ มีดกลึงปอกละเอียด ดอกเจาะนำศูนย์ No.4
แว่นตาป้องกันเศษโลหะ


ระยะเวลาฝึก : 18 ชั่วโมง

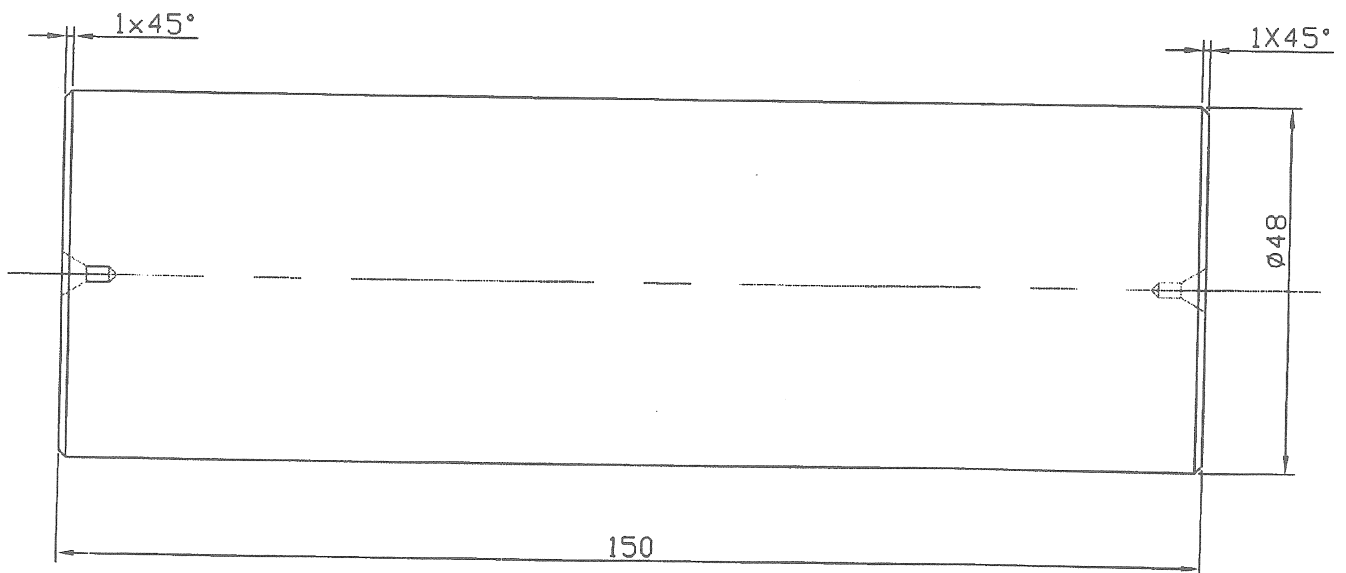


พิถีพิถันความเผื่อ ± 0.1 ม.ม.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :


1. เตรียมชิ้นงานโดยตัดให้ยาวเกินกว่าขนาดจริงประมาณ 155 มม.

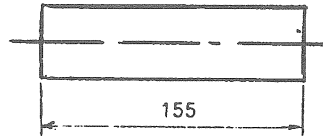


2. จับยึดชิ้นงานกับหน้างาน โดยให้ชิ้นงานยื่นออกมาจากหน้างานประมาณ 20 มม. แล้วหาศูนย์งานเสร็จแล้วจับยึดให้แน่น

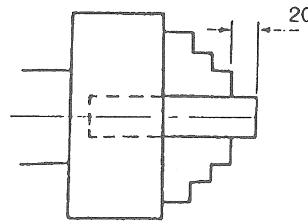


3. ปาดหน้างานออกจนหมดรอยเดิมให้เรียบ

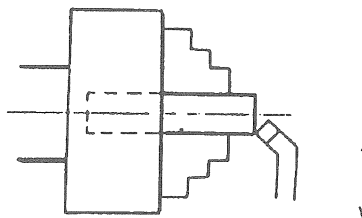

4. เจาะยื่นศูนย์ด้วยดอกเจาะนำศูนย์ No.4

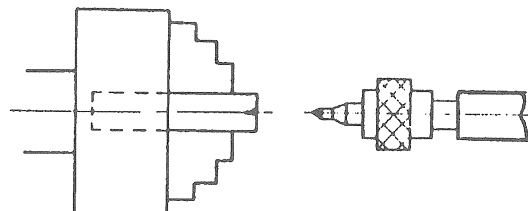


5. ถอดชิ้นงานออกแล้วกลับงานเอาด้านแรกที่กลึงปาดหน้าจับกับหน้างาน (ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 2) เสร็จแล้วปาดหน้างานออก จนได้ขนาดความยาว 150 มม.

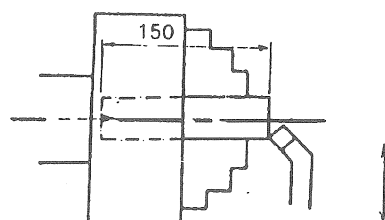




6. เจาะยื่นศูนย์ด้วยดอกเจาะนำศูนย์ No.4

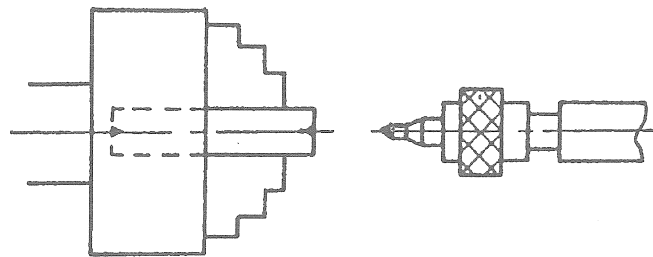


7. จับยึดชิ้นงานกับหัวงาให้แน่น แล้วเอาไปจับยึดกับยื่นศูนย์หัวและทำแทนกลึงอีกครั้ง โดยให้หางหัวงาสอดหรือขัดอยู่กับหน้างานพา



8. กลึงปอกหยาบเข้ามาให้ยาวที่สุดเท่าที่จะกลึงได้ จนได้ขนาดใกล้เคียงขนาดจริง แล้วกลึงผิวละเอียดให้ได้ขนาด $\varnothing 48$ มม.

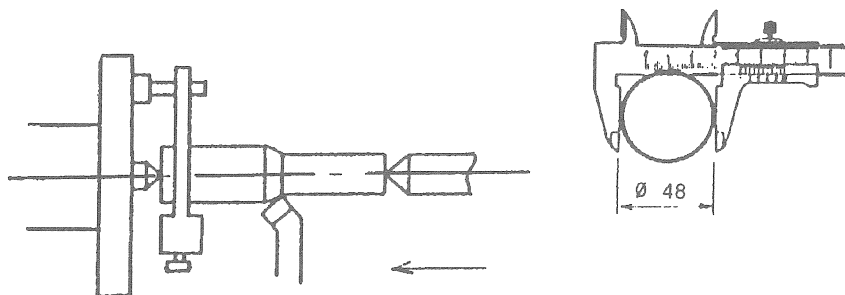


9. กลึงลบมุมที่ปลายงาน $1 \times 45^\circ$

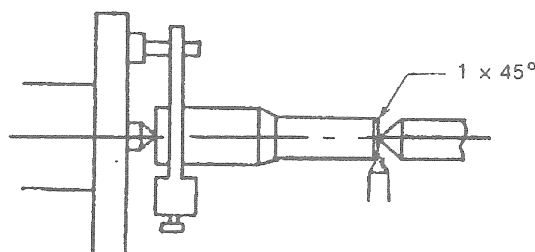




10. ถอดชิ้นงานออกกลับเอาด้านที่กลึงจับกับหัวงาแล้วจับยึดกับยันศูนย์หัวและท้ายแทนกลึง เสร็จแล้วกลึงปอกหยาบแล้วกลึงผิวละเอียดให้ได้ขนาด $\varnothing 48$ มม.

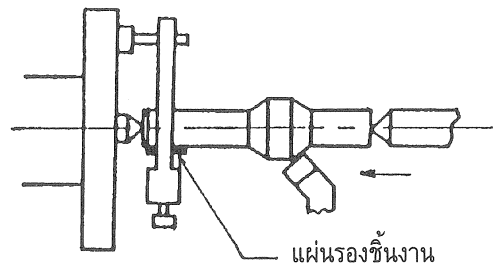


11. กลึงลบมุมที่ปลายงาน $1 \times 45^\circ$

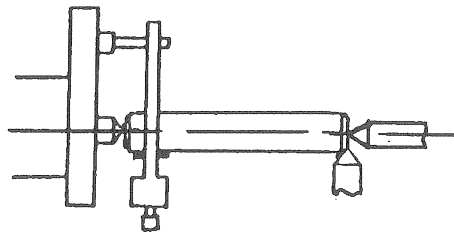




การกลึงตกบ่าเป็นการกลึงขึ้นรูปชิ้นงานเป็นขั้นหรือขั้นลดลงไป เป็นมุม 90 องศา การกลึงตกบ่าเป็นลักษณะการกลึงปอกและกลึงปาดปาดหน้าผสมกัน โดยทั่วไปการกลึงตกบ่ากระทำได้ 2 ลักษณะ คือ การกลึงตกบ่านอกและการกลึงตกบ่าใน (ภายในรูคว้าน)

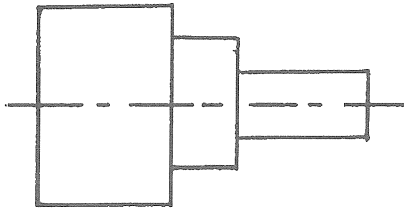


1. บ่านอก

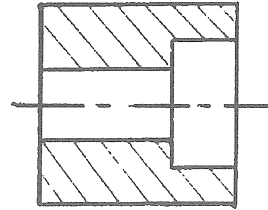


2. บ่าใน

1. การกลึงตกบ่านอกจะต้องตั้งมีดกลึงให้เกิดมุมหลบทั้งแนวตามยาวและแนวตัดขวาง จึงจะกลึงงานได้มุมฉาก ดังนั้นการกลึงตกบ่าจึงต้องระมัดระวังการตั้งมุมหลบข้าง และมุมหลบหน้าของมีดกลึงให้ถูกต้อง

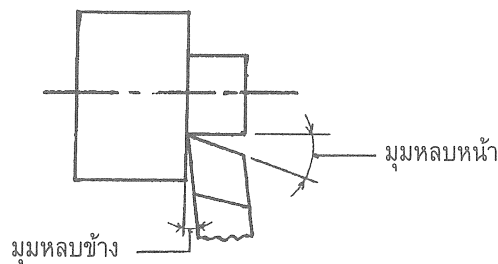

2. การกลึงตกบ่าภายในรูคว้านก็ตั้งมีดในลักษณะเดียวกับการกลึงตกบ่านอก

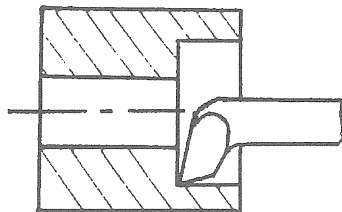

ข้อควรจำในการกลึงตกบ่า

- ต้องตั้งมีดกลึงให้อยู่ในแนวศูนย์กลางเดียวกับชิ้นงาน
- การจับมีดกลึงจะต้องให้สั้นที่สุดเท่าที่จะจับได้ แต่สามารถกลึงได้
- การกลึงมุมตัดฉากปลายมีดกลึงต้องมีมุมหลบทั้งแนวตามยาวและแนวตัดขวางกับชิ้นงาน


หมายเหตุ : ในบทเรียนนี้จะกล่าวเฉพาะการกลึงปอกตกบ่าด้านนอกเท่านั้น



ก. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จากข้อ ก. ข. ค. และ ง


1. การกลึงตกป่ากระทำได้ดีที่ลักษณะ
ก. 2 ลักษณะ กล่าวคือ ป่าชั้นเดียว และป่าสองชั้น
ข. 2 ลักษณะ กล่าวคือ ป่านอก และป่าในรูคว้าน
ค. 2 ลักษณะ กล่าวคือ ป่าด้านซ้าย และป่าด้านขวา
ง. 3 ลักษณะ กล่าวคือ ป่าชั้นเดียว ป่าสองชั้น และป่าหลายชั้น
2. หลักการสำคัญในการเลือกตกป่าคืออะไร
ก. มีดกลึงต้องคม
ข. การจับมีดกลึงต้องให้สั้นที่สุด
ค. การตั้งมีดกลึงต้องมีมุมหลบข้างและหลบหน้าเสมอ
ง. ใช้ความเร็วรอบสูง

ข. จากรูปจงบอกลักษณะการกลึงตามหมายเลขที่กำหนดไว้

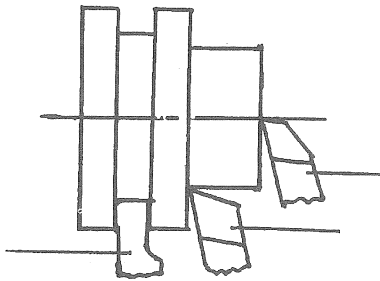


1. _____
2. _____
3. _____

ค. จากรูปต่อไปนี้ข้อใดเป็นการตั้งมีดกลึงมุมตกป่าที่ถูกต้อง (ข้อ) _____

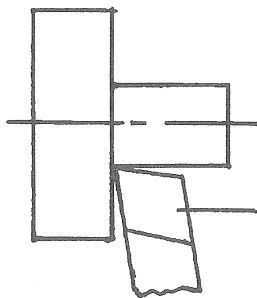

ก.

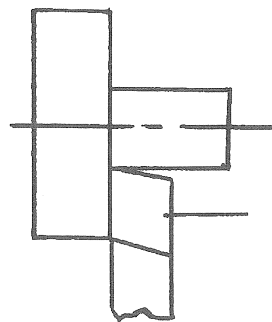

ข.



หลักสูตร ช่างกลึง

เรื่อง : การกลึงตกขา


ใบงาน 1

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถกลึงตกขาและตั้งมีดกลึงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วัสดุ : เหล็กเพลากลมขนาด $\varnothing 50 \times 72$ มม. จำนวน 1 ท่อน

อุปกรณ์และเครื่องมือ : เวอร์เนีย $\frac{1}{20}$ มม. บรรทัดเหล็ก ขอบเทียบศูนย์ มีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอกหยาบและละเอียด แวนตาป้องกันเศษโลหะ

ระยะเวลาฝึก : 18 ชั่วโมง

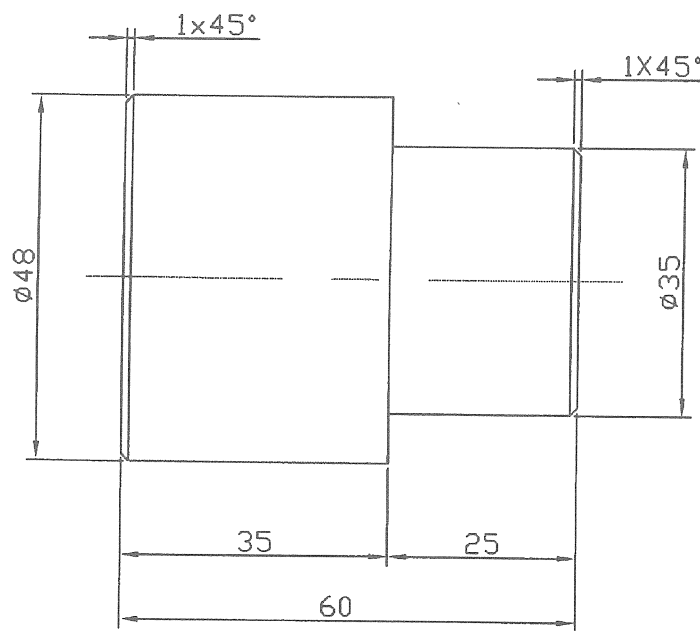


พิถีพิถันความเพื่อ ± 0.1 มม.




ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :


1. เตรียมชิ้นงานยาวประมาณ 72 มม. แล้วจับกับหน้างาน โดยให้ชิ้นงานยื่นออกมาเกินกว่าขนาดความยาวทั้งหมดเล็กน้อย (ประมาณ 62 มม.) และหาศูนย์งานใช้ขอเทียบศูนย์ เสร็จแล้วจับยึดให้แน่น

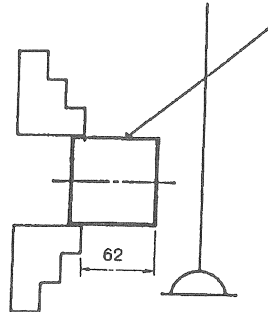


2. กลึงปาดหน้างานจนหมดรอยเดิมแล้วกลึงปาดหน้าเรียบ

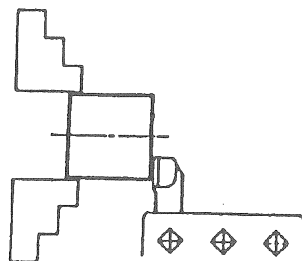

3. กลึงปอกขยายเข้ามาให้ได้ระยะเกินกว่า 60 มม. เล็กน้อย แล้วกลึงผิวละเอียดจนได้ขนาดความโต $\varnothing 48$ มม. (ใช้ความเร็วรอบ 150 รอบ/นาที)

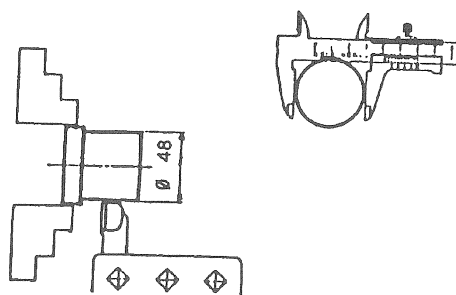


4. กลึงปอกตกป่าเข้ามาที่ระยะ 25 มม. ให้ได้ความขนาดความโต $\varnothing 35$ มม. (ให้เพิ่มความเร็วขึ้นตามลำดับ)

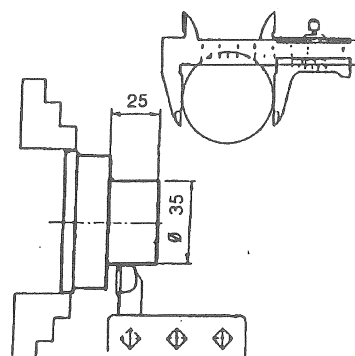





5. กลึงลบมุมที่ปลายงาน $1 \times 45^\circ$

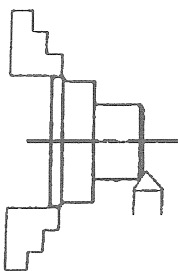


6. ถอดชิ้นงานออกแล้วกลับงานเอาด้านแรกที่กำลังจับกับหน้างานแล้วหาศูนย์กลางงาน

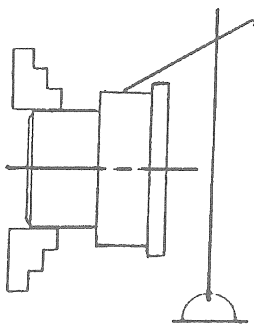

7. กลึงปาดหน้างานให้ได้ขนาดความยาว 60 ม.ม. หรือ 35 ม.ม. จากโคนบ่าข้างโต

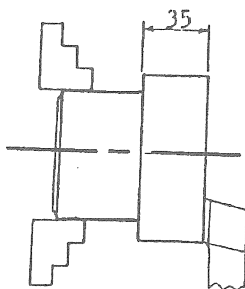

8. กลึงลบมุมที่ปลายงาน $1 \times 45^\circ$

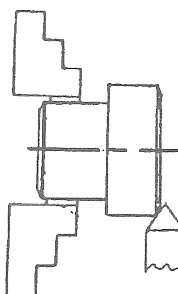



หลักสูตร ช่างกลึง

เรื่อง : การกลึงตกขา


ใบงาน 2

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถกลึงตกขาลดชั้นขนาดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วัสดุ : เหล็กเพลากลมขนาด $\varnothing 62 \times 135$ มม. จำนวน 1 ท่อน

อุปกรณ์และเครื่องมือ : เวอร์เนีย $\frac{1}{20}$ มม. บรรทัดเหล็ก ขอเทียบศูนย์ มีดกลึงปอกหยาบและละเอียด มีดกลึงปาดหน้า แวนตาป้องกันเศษโลหะ

ระยะเวลาฝึก : 24 ชั่วโมง

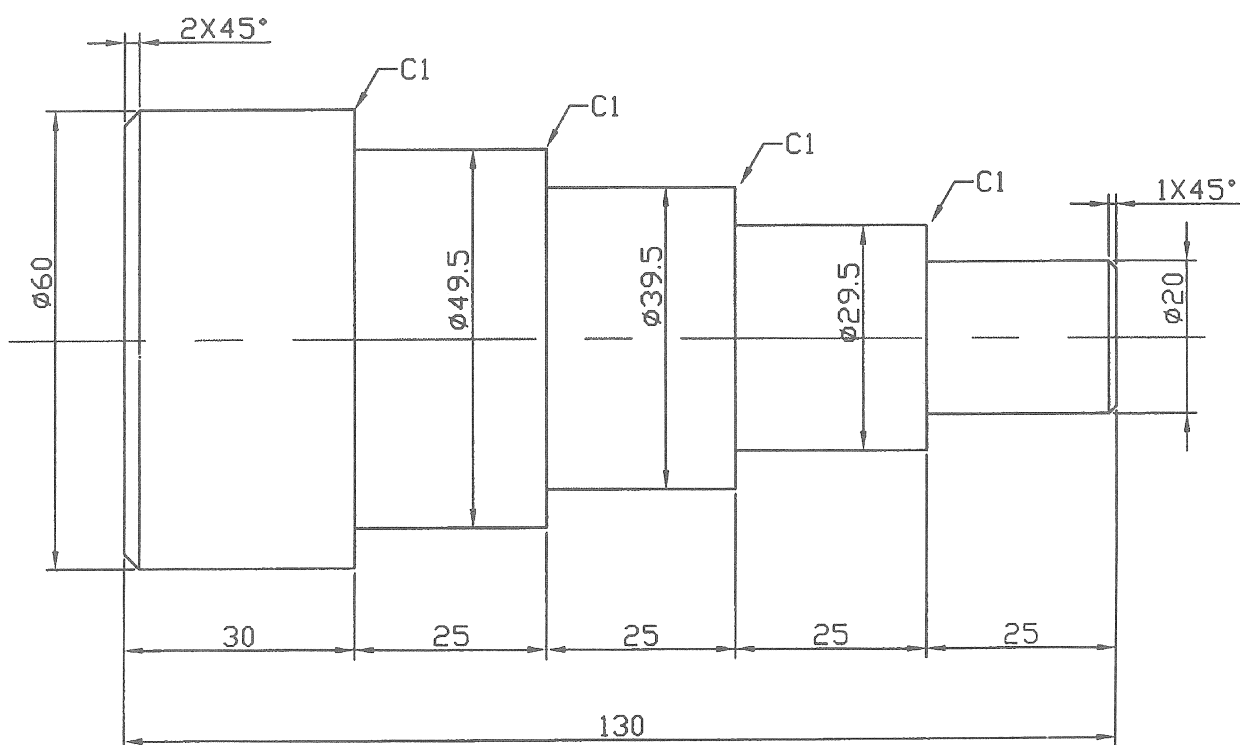

พิถีพิถันความเผื่อ ± 0.1 มม.








หลักสูตร ช่างกลึง






เรื่อง : การกลึงดกป่า

ใบงาน 2

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :

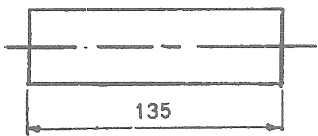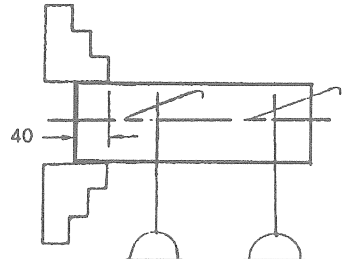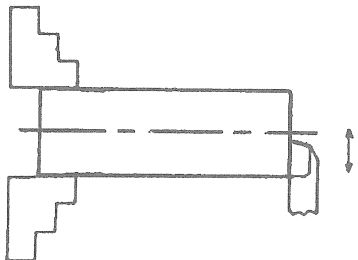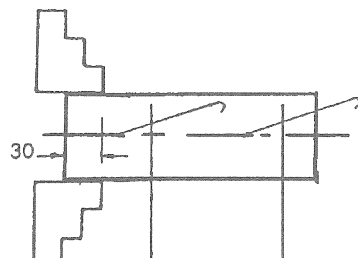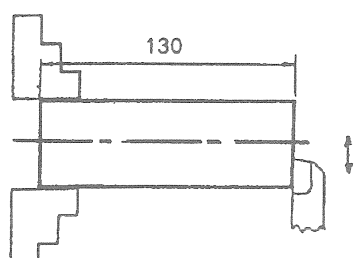	<p>1. เตรียมชิ้นงาน โดยตัดให้ยาวเกินกว่าขนาดจริงประมาณ 5 มม. (135 มม.)</p>
	<p>2. จับยึดชิ้นงานกับหน้างาน โดยให้ชิ้นงานอยู่ลึกเข้าไปในหน้างานประมาณ 40 มม. แล้วหาศูนย์งานด้วยขอเทียบศูนย์ เสร็จแล้วจับยึดให้แน่น</p>
	<p>3. ปาดหน้าชิ้นงานออกหมดรอยแล้วปาดละเอียด (ใช้ความเร็วรอบประมาณ 150-250 รอบ/นาที)</p>
	<p>4. ถอดชิ้นงานออกแล้วกลับงานเอาด้านแรกที่ปาดหน้าจับกับหน้างานลึกเข้าไปประมาณ 30 มม. แล้วหาศูนย์งานด้วยขอเทียบศูนย์ เสร็จแล้วจับยึดให้แน่น</p>
	<p>5. ปาดหน้างานออกให้ได้ขนาดความยาว 130 มม. (ใช้ความเร็วรอบประมาณ 150-250 รอบ/นาที)</p>

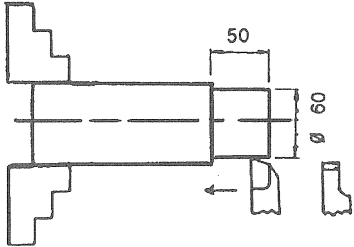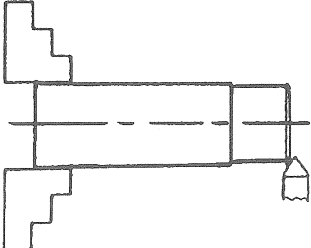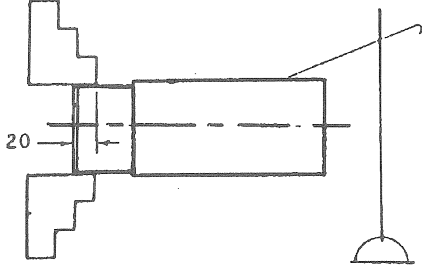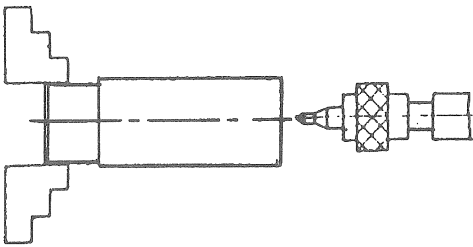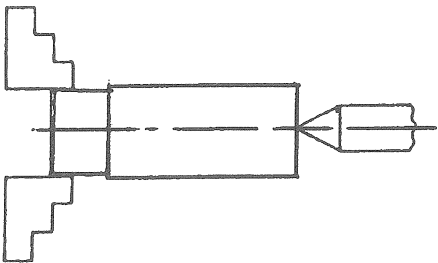






	<p>6. กลึงปอกหยาบจากปลายงานเข้ามาประมาณ 50 ม.ม. แล้วกลึงผิวละเอียดด้วยมีดกลึงตัดให้ได้ขนาดความโต \varnothing 60 มม. (กลึงปอกหยาบใช้ความเร็วรอบ 150-250 รอบ/นาที กลึงผิวละเอียดใช้ความเร็วประมาณ 50 รอบ/นาที ความลึกป้อนตัด 0.1 มม.)</p>
	<p>7. กลึงลบมุมที่ปลายงาน $2 \times 45^\circ$</p>
	<p>8. ถอดชิ้นงานออกกลับงานเอาด้านที่กลึงโต \varnothing 60 มม. จับกับหน้างานโดยให้ชิ้นงานลึกเข้าไปในหน้างานประมาณ 20 มม. แล้วหาศูนย์งานและจับยึดให้แน่น</p>
	<p>9. เจาะรูยื่นศูนย์ด้วยดอกเจ้านำศูนย์ No.4 (ใช้ความเร็วรอบ 500 รอบ/นาที)</p>
	<p>10. เอายันศูนย์ที่ถ่ายแทนกลึงจับยึดชิ้นงานให้แน่น</p>



หลักสูตร ช่างกลึง

เรื่อง : การกลึงตกป่า

ใบงาน 2

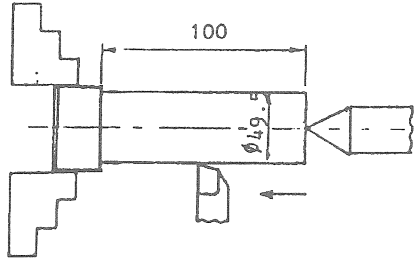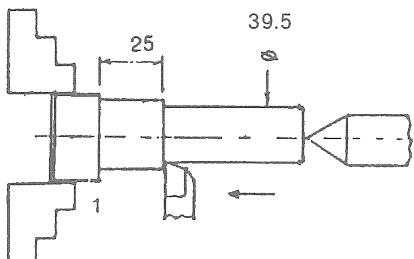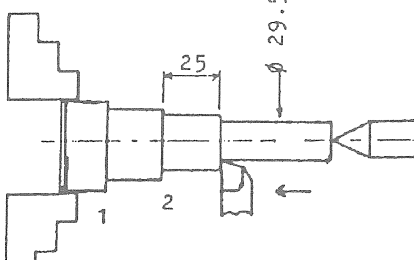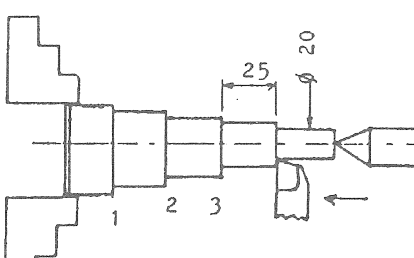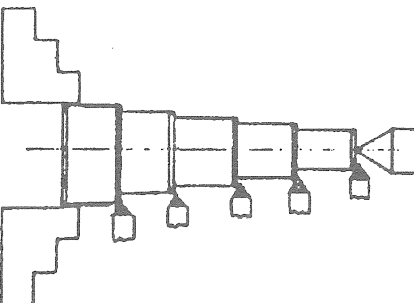	<p>11. กลึงปอกตกป่าชั้นแรกเข้ามา 100 มม. หรือ 30 มม. จากโคนชิ้นงานแล้วกลึงผิวละเอียดให้ได้ความโต \varnothing 49.5 มม.</p>
	<p>12. กลึงปอกตกป่าชั้นที่ 2 เข้ามา 75 มม. หรือ 25 มม. วัดจากป่าแรกของโคนชิ้นงาน เสร็จแล้วกลึงผิวละเอียดให้ได้ขนาดความโต \varnothing 39.5 มม.</p>
	<p>13. กลึงปอกตกป่าชั้นที่ 3 เข้ามา 50 มม. หรือ 25 มม. วัดจากป่าที่ 2 แล้วกลึงผิวละเอียดให้ได้ขนาดความโต \varnothing 29.5 มม.</p>
	<p>14. กลึงปอกตกป่าชั้นที่ 4 เข้ามา 25 มม. หรือ 25 มม. วัดจากป่าที่ 3 แล้วกลึงผิวละเอียดให้ได้ขนาดความโต \varnothing 20 มม.</p>
	<p>15. กลึงลบมุมที่ปลายงานและป่าด้วยมีดกลึงสามเหลี่ยม $1 \times 45^\circ$ ทุกป่า</p>




หลักสูตร ช่างกลึง


ใบข้อมูล

เรื่อง : การกลึงดรรชนี

การกลึงดรรชนีเป็นการกลึงขึ้นรูปงานอีกแบบหนึ่ง โดยทั่วไปกระทำได้ 2 ลักษณะ คือ การกลึงดรรชนีนอก และการกลึงดรรชนีภายในรูคว้าน

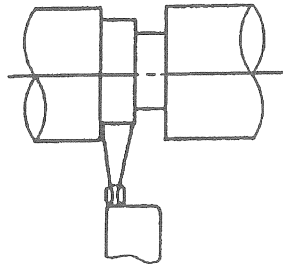


การกลึงดรรชนีผิวนอก

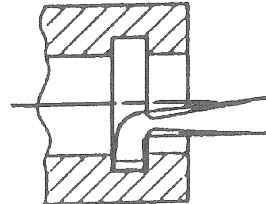


การกลึงดรรชนีงานในรูคว้าน

การกลึงดรรชนีเป็นการทำรูปร่างต่างๆ แล้วแต่ความต้องการ เช่น ร่องสี่เหลี่ยม ร่องสี่เหลี่ยมคางหมู ร่องวี และร่องโค้ง เป็นต้น

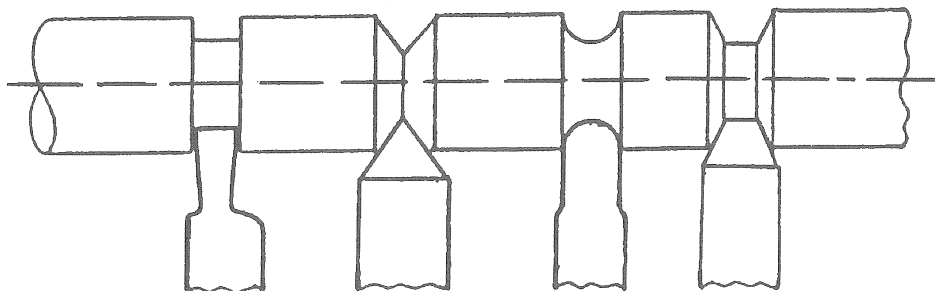

การกำหนดตำแหน่งระยะของร่องงานสามารถกระทำได้โดยใช้เครื่องมือวัดชนิดต่างๆ เช่น ใช้ก้านวัดลึกของเวอร์เนียร วงเวียนขาเดียว บรรทัดเหล็ก และเกจวัดเฉพาะ (ดังรูป)

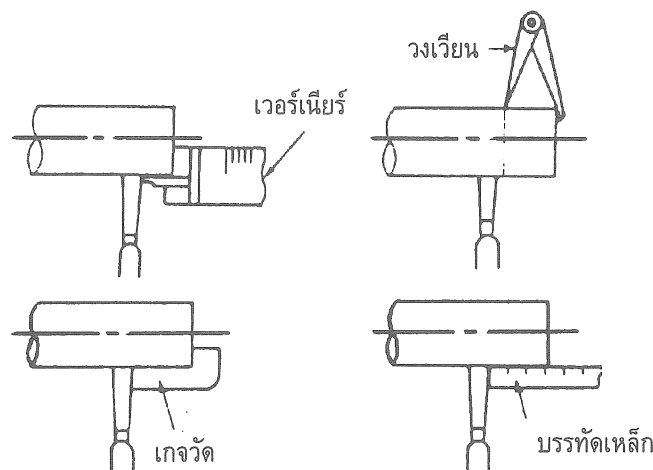



หลักสูตร ช่างกลึง

เรื่อง : การกลึงตกร่อง

ใบทดสอบ

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จากข้อ ก, ข, ค และ ง

- การกลึงตกร่องสามารถกระทำได้ในลักษณะใด
 - ร่องวี ร่องสี่เหลี่ยม ร่องโค้ง
 - ร่องนอก และร่องภายในรูคว้าน
 - ร่องแคบ และร่องกว้าง
 - ร่องเดี่ยว และร่องคู่
- การกลึงตกร่องที่มีขนาดกว้างๆ ควรปฏิบัติอย่างไร
 - ลับมีดกลึงตกร่องขนาดกว้างเท่าร่องแล้วกลึงโดยตรง
 - กลึงปอกด้วยมีดกลึงปอกจนใกล้เคียงขนาดจริง
 - กลึงตกร่องด้วยมีดกลึงตัดด้วยวิธีการขยายหน้ามีดจนใกล้เคียงขนาดจริง
 - ไม่มีข้อใดถูก
- การใช้ความเร็วรอบในการกลึงตกร่องควรใช้อย่างไร
 - ใช้ความเร็วรอบสูง
 - ใช้ความเร็วรอบต่ำ
 - ใช้ความเร็วรอบปานกลางค่อนข้างสูง
 - ใช้ความเร็วรอบได้ทุกระดับความเร็ว



หลักสูตร ช่างกลึง

เรื่อง : การกลึงดรรชนี


ใบงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถกลึงดรรชนีได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

วัสดุ : เหล็กเพลากลมขนาด $\varnothing 52 \times 152$ มม. จำนวน 1 ท่อน

อุปกรณ์และเครื่องมือ : เวอร์เนีย $\frac{1}{20}$ มม. บรรทัดเหล็ก ขอเทียบศูนย์ ดอกเจ้านำศูนย์ No.4 มีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอกหยาบและละเอียด มีดกลึงดรรชนี แวนตาป้องกันเศษโลหะ

ระยะเวลาฝึก : 30 ชั่วโมง

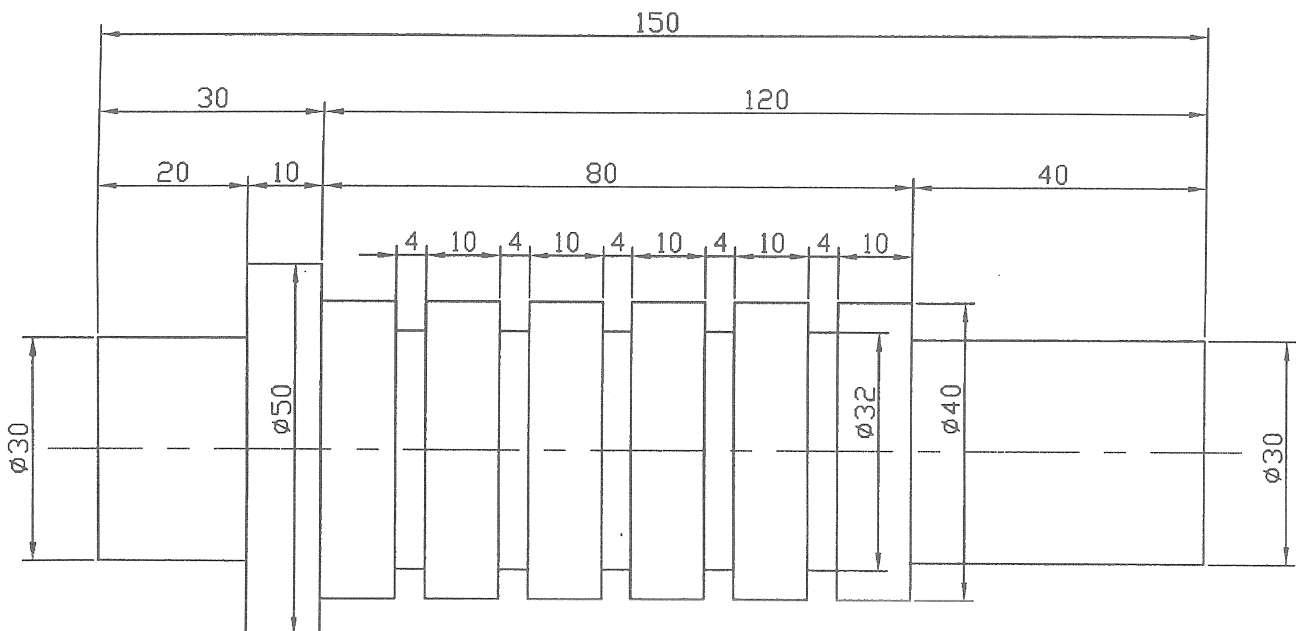

พิถีพิถันความเผื่อ ± 0.1 มม.




หลักสูตร ช่างกลึง

ใบงาน


เรื่อง : การกลึงตกร่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :


1. จับชิ้นงานกับหน้างาน โดยให้ชิ้นงานยื่นออกมาจากหน้างาน ประมาณ 50 ม.ม. พร้อมกับหาศูนย์งาน

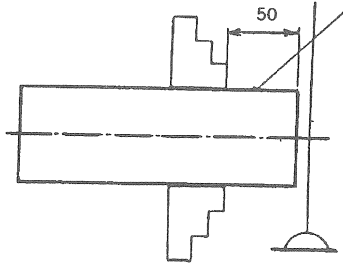


2. ปาดหน้างานออกจนหมดรอยเดิมให้เรียบ

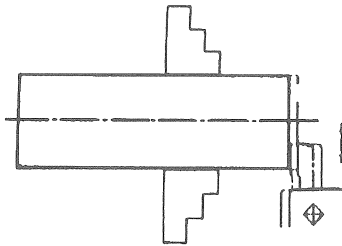

3. กลึงปอกเข้ามาจากปลายงานประมาณ 35 ม.ม. ให้ได้ความโต $\varnothing 50$ ม.ม.

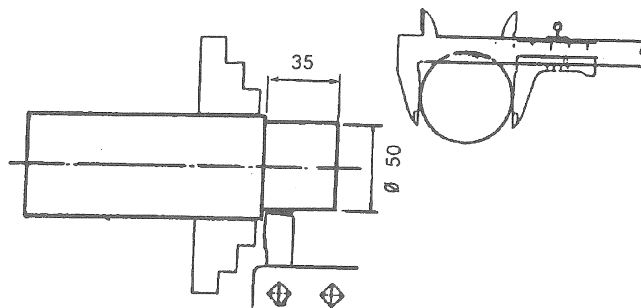

4. กลึงตบ่าจากปลายงานเข้ามา 20 ม.ม. ให้ได้ความโต $\varnothing 30$ ม.ม. และกลึงลบมุมที่ปลายงานให้หมดรอยคม

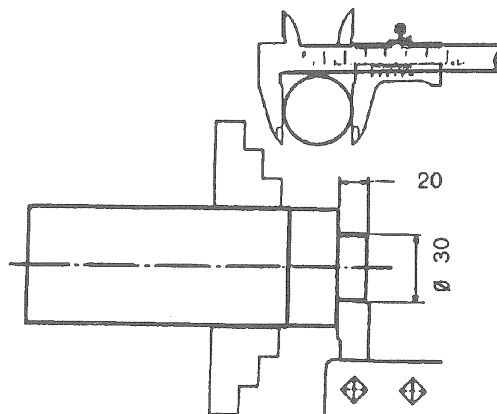



หลักสูตร ช่างกลึง


เรื่อง : การกลึงถูรอบ

ใบงาน


5. ถอดชิ้นงานออกและกลึงงานจับยึดกับหน้างานพร้อมกับหาศูนย์กลาง โดยให้ชิ้นงานยื่นออกมาจากหน้างาน ประมาณ 40 ม.ม. เสร็จแล้วปาดหน้างานออกจนได้ขนาดความยาว 150 ม.ม.




6. เจาะนำศูนย์กลางที่ปลายงานเพื่อยันศูนย์กลางงาน

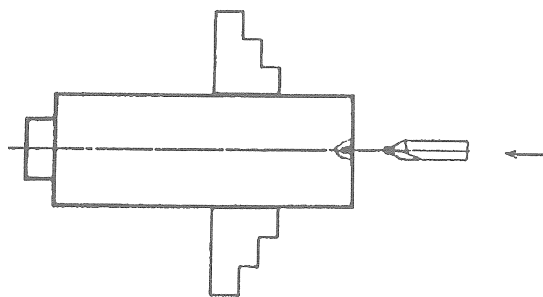

7. คลายชิ้นงานออกแล้วเลื่อนงานมาจับบริเวณตรงโคนที่กลึงไว้ $\varnothing 30$ ม.ม. แล้วจับยึดให้แน่นกับหน้างานและยันศูนย์กลางท้ายแทนกลึง

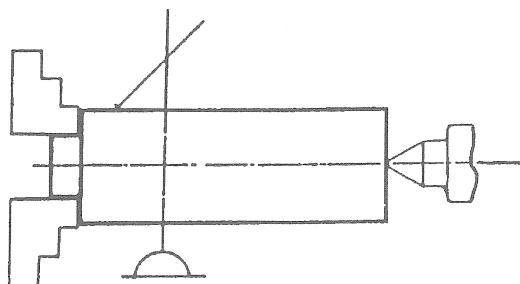

8. กลึงปอกตบ่าจากปลายงานเข้ามา 120 ม.ม. ให้ได้ความโต $\varnothing 40$ ม.ม.

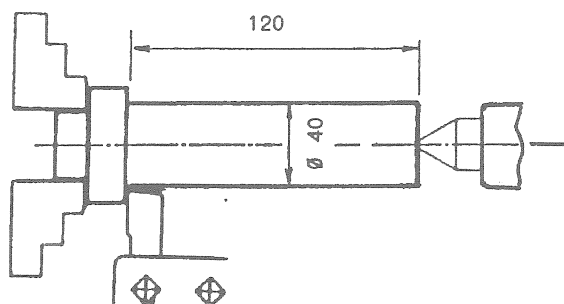




หลักสูตร ช่างกลึง


เรื่อง : การกลึงดรรชนี

ใบงาน


9. กลึงปอกตกบ่าจากปลายงานเข้ามา 40 ม.ม. ให้ได้ความโต $\varnothing 30$ ม.ม.

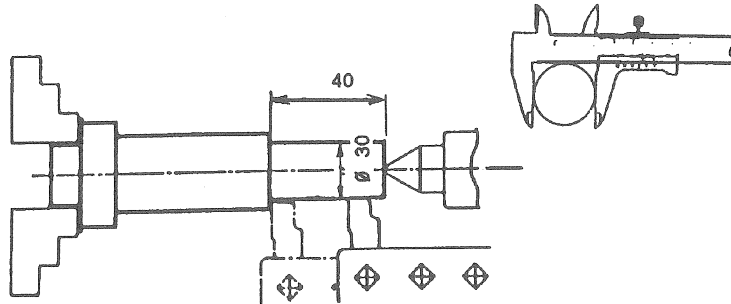


10. จากบ่างานวัดเข้ามา 10 ม.ม. แล้วกลึงดรรชนีเข้ามาทางหน้างาน ให้ร่องกว้าง 4 ม.ม. ด้วยมีดกลึงดรรชนี ให้เหลือความโตโคนร่องงาน $\varnothing 32$ ม.ม.

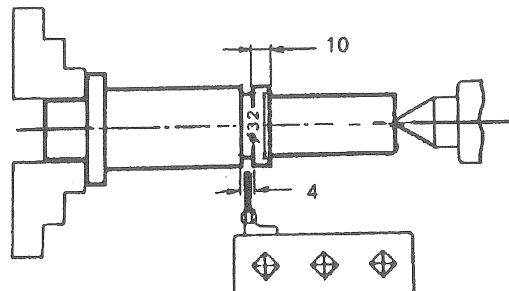

11. ให้กลึงดรรชนีเช่นเดียวกับในข้อ 10 โดยวัดจากบ่างานของแต่ละร่องจนครบ 5 ร่อง

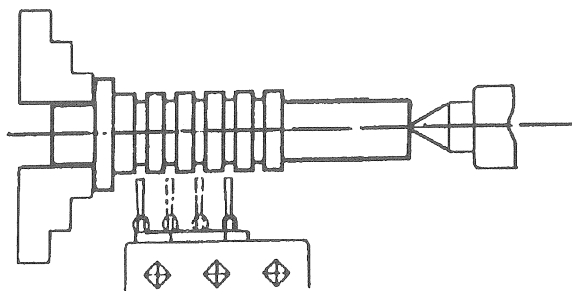


12. กลึงลบมุมที่บ่างานทุกบ่าจนหมดรอยคม

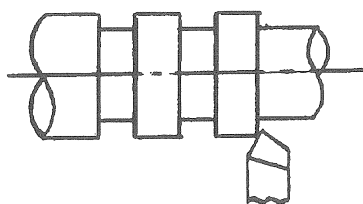




การกลึงตัดงานเป็นวิธีการตัดงานอีกแบบหนึ่ง ที่กระทำด้วยบนเครื่องกลึงโดยใช้มีดกลึงตัดซึ่งอาจจะเป็นมีดที่ลับขึ้นเองหรือเป็นมีดกลึงสำเร็จ

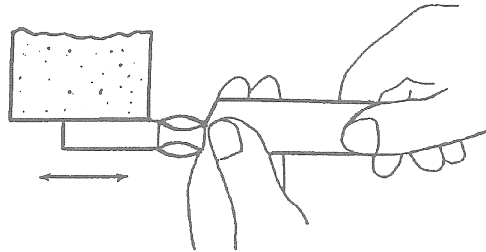


ลักษณะของมีดกลึงตัด โดยทั่วไปหน้ามีดจะกว้างกว่าโคนมีดและปลายมีดเอียงมุมเล็กน้อย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเสียดสีขณะทำการตัด สำหรับมุมคายของมีดหากเป็นวัสดุแข็งควรเป็น 0° ถ้าเป็นวัสดุอ่อนควรมีมุมประมาณ 12° สำหรับมุมฟรีหรือมุมหลบหน้าประมาณ $3^\circ - 8^\circ$

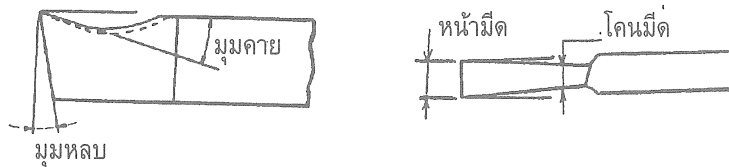


วิธีการกลึงตัด

1. การตั้งมีดกลึงควรตั้งให้ปลายมีดสูงกว่าศูนย์กลางงานเล็กน้อย เพื่อป้องกันการจับและจับมีดให้สั้นที่สุด
2. ในกรณีที่มือรองงานกว้างพอ ควรกลึงขยายร่องงานให้กว้างขึ้นเป็นลักษณะขั้นบันได

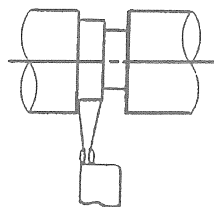

3. การวัดระยะในการกลึงตัดควรเผื่อขนาดความกว้างของหน้ามีดไว้ด้วย
4. การป้อนตัดให้กระทำอย่างช้าๆจนตัดขึ้นงานขาด

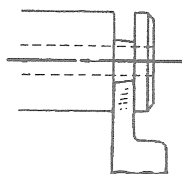

5. การจับยึดชิ้นงานต้องแน่นและชิ้นงานต้องไม่ยื่นออกมามากเกินไป
6. ใช้ความเร็วรอบต่ำ



จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จากข้อ ก, ข, ค, และ ง

- การกลึงตัดงานควรใช้ความเร็วรอบอย่างไร
 - รอบสูง
 - รอบต่ำ
 - รอบปานกลางค่อนข้างสูง
 - เท่าไรก็ได้
- การตั้งมีดกลึงเพื่อตัดงานควรตั้งอย่างไร
 - ต่ำกว่าศูนย์กลางงานมากๆ
 - สูงกว่าศูนย์กลางงานเล็กน้อย
 - เท่ากับศูนย์กลางงาน
 - เอียงทำมุมกับชิ้นงาน 45°
- จากข้อ 2 การตั้งมีดกลึงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์อะไร
 - เพื่อป้องกันการเสียดสีและความร้อน
 - เพื่อให้ไม่ให้มีดกลึงสึกหรอ
 - เพื่อป้องกันการรั้งของมีดกลึงกับชิ้นงาน
 - เพื่อให้สามารถตัดงานได้เร็วขึ้น
- การลับมีดกลึงโดยทั่วไปจะลับให้หน้ามีดกว้างกว่าโคนมีดกลึงเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
 - เพื่อป้องกันการเสียดสีและความร้อน
 - เพื่อให้สามารถตัดงานได้เร็วขึ้น
 - เพื่อป้องกันไม่ให้มีดหัก
 - ข้อ ก และ ค ถูก
- การตัดงานที่แข็งแรงมีดกลึงตัดควรมีมุมคายเท่าไร
 - ต้องมีมุมคายโต
 - ควรมีมุมคายอยู่ในระหว่าง $12^\circ - 15^\circ$
 - ไม่ต้องมีมุมคาย
 - ควรมีมุมคายภายในระหว่าง $3^\circ - 8^\circ$



หลักสูตร ช่างกลึง

เรื่อง : การัดงานด้วยมีดกลึง


ใบงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถกลึงตัดชิ้นงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วัสดุ : เหล็กเพลากลมขนาด $\varnothing 30 \times 90$ มม. จำนวน 1 ท่อน

อุปกรณ์และเครื่องมือ : เวอร์เนีย $\frac{1}{20}$ มม. บรรทัดเหล็ก ดอกเจาะนำศูนย์ No.3 ดอกสว่านขนาด $\varnothing 5, 12$ มม. มีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอกหยาบและละเอียด มีดกลึงตัดแว่นดาป้องกันเศษโลหะ

ระยะเวลาฝึก : 3 ชั่วโมง

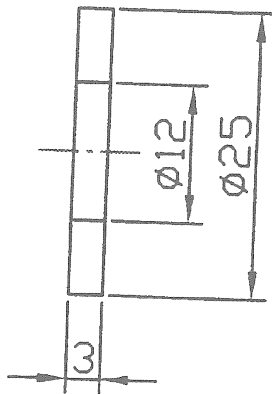

พิถีพิถันความเผื่อ ± 0.1 มม.




หลักสูตร ช่างกลึง

ใบงาน


เรื่อง : การตัดงานด้วยมีดกลึง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :


1. ตัดงานยาวประมาณ 90 ม.ม. เสร็จแล้วจับหน้างานโดยให้ชิ้นงานยื่นออกมาประมาณ 55 ม.ม.

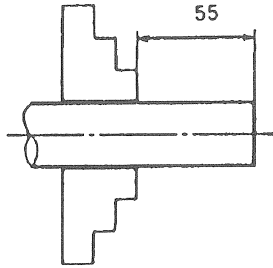


2. ปาดหน้างานออกให้หมดรอยเดิม

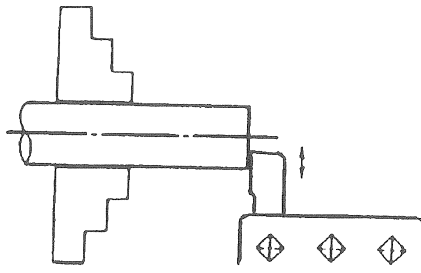

3. กลึงปอกจากปลายงานเข้ามาประมาณ 50 ม.ม. ให้ได้ความโต $\varnothing 25$ ม.ม.

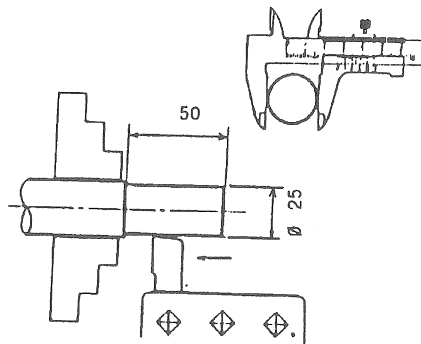


4. เจาะนำศูนย์ที่ปลายงาน เสร็จแล้วเอาดอกสว่านขนาด 5, 12 ม.ม. เจาะตามลำดับลึกเข้าไปประมาณ 52 ม.ม.

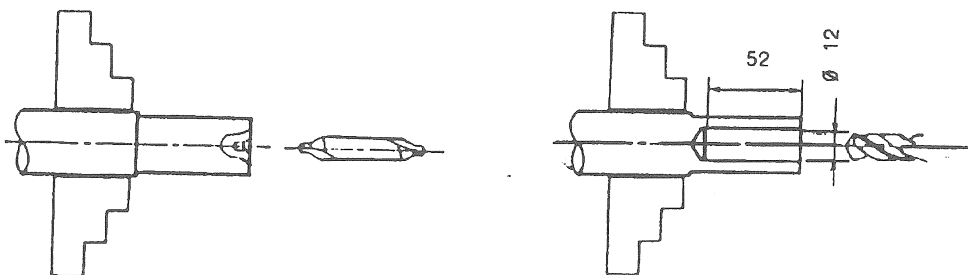





5. เตรียมมีดกลึง โดยลับให้หน้ามีดกว้างไม่เกิน 3 มม. และจับยึดกับป้อนมีดให้แน่น

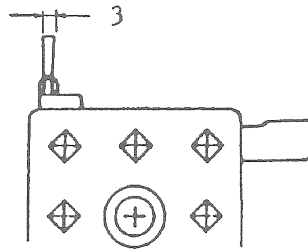

6. วัดจากปลายงานเข้ามา 3 มม. แล้วเอาปลายมีดตัดเทียบกับชิ้นงานที่ระยะ 3 มม.

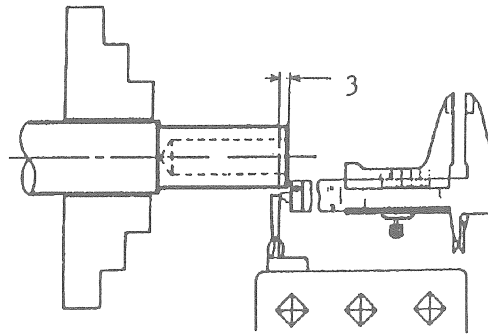

7. กลึงตัดเข้าไปในชิ้นงานจนขาด และอันต่อไปกระทำเช่นเดียวกันจนครบ 5 อัน (ใช้ความเร็วรอบประมาณ 70-100 รอบ/นาที)

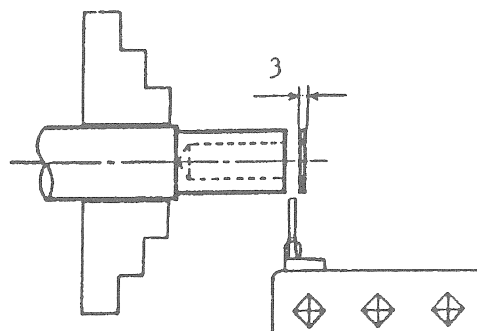




หลักสูตร ช่างกลึง


เรื่อง : การกลึงคว้าน

ใบข้อมูล

การกลึงคว้านเป็นการกลึงขึ้นรูปชิ้นงานภายในรูให้มีลักษณะกลมหรือรีเว ซึ่งลักษณะของรูที่จะเจาะเพื่อทำการคว้านมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ รูที่เจาะทะลุ และรูที่เจาะไม่ทะลุ

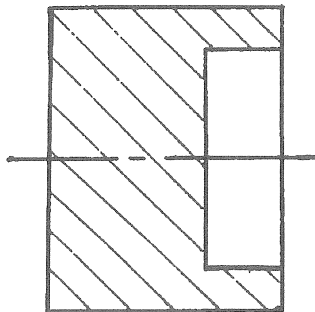


1. รูไม่ทะลุ

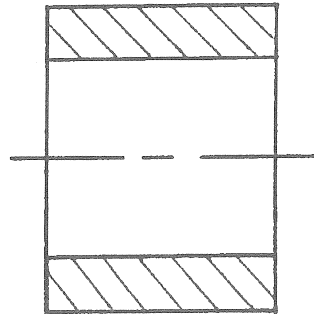


2. รูทะลุ

1. การคว้านรูที่ไม่ทะลุต้องลับมีดกลึงคว้านในให้มีมุมคายโต เพื่อให้สามารถคายเศษโลหะออกได้ง่าย การตั้งมุมมีดกลึงต้องตั้งให้ถูกต้องตามมุมและให้สั้นที่สุดเท่าที่จะกลึงได้ การกลึงคว้านรูที่ไม่ทะลุ หากเดินกลึงด้วยระบบอัตโนมัติจะต้องระวังมีดกลึงจะชนผิวหน้างานภายในรู สำหรับการกลึงปาดหน้างานในรูคว้านจะต้องตั้งมีดให้มีมุมหลบหน้าและมุมหลบข้าง จึงจะกลึงปาดหน้าได้ลักษณะที่ต้องการ

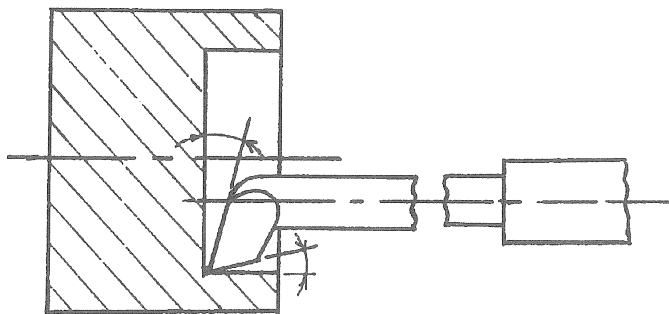


2. การคว้านรูทะลุหลักเกณฑ์โดยทั่วไปเหมือนกับข้อ 1 แต่การปฏิบัติงานกระทำได้ง่ายกว่า

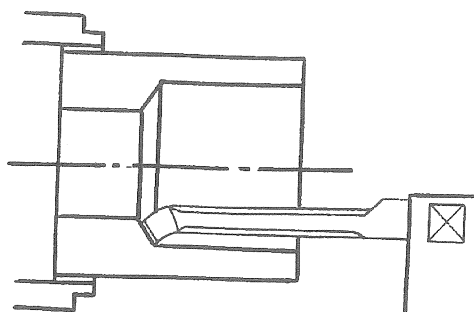





3. การกลึงคว้านรูที่มีขนาดใหญ่ๆ จะต้องใช้ดอกสว่านเจาะนำเสียก่อนแล้วจึงกลึงคว้านขยาย โดยเผื่อขนาดไว้สำหรับกลึงคว้านละเอียดประมาณ 0.2 มม. การคว้านรูบนเครื่องกลึงสามารถกระทำได้หลายรูปร่าง เช่น การคว้านรูไม่ทะลุ การคว้านรูตรง การคว้านตลับ และ การคว้านรูเรียว เป็นต้น

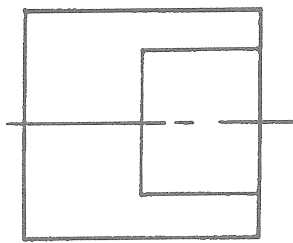


คว้านรูไม่ทะลุ

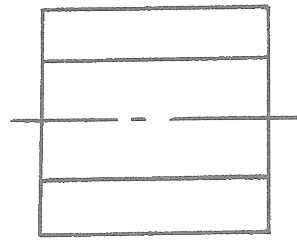

คว้านรูตรง

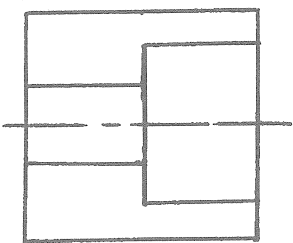

คว้านตลับ

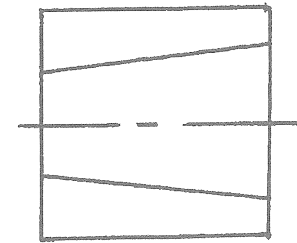

คว้านรูเรียว

ข้อควรระวังและควรปฏิบัติในการกลึงคว้าน

1. การกลึงคว้านรูที่ไม่ทะลุต้องระวังมีดกลึงชนฝาด้านในชิ้นงาน
2. การคว้านรูลึก ๆ ต้องใช้มีดกลึงที่แข็งแรง ไม่อ่อนตัวง่าย
3. การวัดขนาดความโต จะต้องวัดส่วนที่กว้างที่สุดหรือค่าที่มากที่สุดคือค่าที่แท้จริง



หลักสูตร ช่างกลึง

เรื่อง : การกลึงคว้าน

ใบทดสอบ

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวจากข้อ ก, ข,ค,และ ง

1. ลักษณะของรูที่จะเจาะเพื่อทำการคว้านมีลักษณะอย่างไร
 - ก. รูตรง และ รูเรียว
 - ข. รูทะลุ และ รูไม่ทะลุ
 - ค. รูตรง และ รูมีป่า
 - ง. รูตรง และ รูเอียงศูนย์
2. การตั้งมีดเพื่อกลึงคว้านและปาดหน้างานภายในรูจะตั้งอย่างไร
 - ก. ตั้งมีดให้ยาวที่สุด
 - ข. ตั้งมีดให้อยู่เหนือจุดศูนย์กลางงาน
 - ค. ตั้งมีดให้มีมุมหลบหน้าและมุมหลบข้าง
 - ง. ตั้งมีดให้มีมุมหลบหน้าให้มากที่สุด
3. การวัดขนาดของรูคว้านให้ได้ค่าที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร
 - ก. วัดส่วนที่กว้างที่สุดหรือค่าที่มากที่สุดคือค่าที่ถูกต้อง
 - ข. วัดด้วยความระมัดระวัง
 - ค. ถอดชิ้นออกจากเครื่องกลึงแล้วจึงทำการวัด
 - ง. ให้ผู้ชำนาญการเป็นผู้วัดชิ้นงาน



หลักสูตร ช่างกลึง

เรื่อง : การกลึงคว้าน


ใบงาน 1

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถกลึงคว้านรูตรง และการจับยึดมีดคว้านได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วัสดุ : เหล็กเพลากลม $\varnothing 50 \times 38$ มม. จำนวน 1 ท่อน

อุปกรณ์และเครื่องมือ : เวอร์เนีย $\frac{1}{20}$ มม. ขอบเทียบศูนย์ บรรทัดเหล็ก ดอกเจาะนำศูนย์ No.4 มีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอกและละเอียด มีดกลึงคว้าน ดอกสว่านขนาด $\varnothing 12,20$ มม. แวนตาป้องกันเศษโลหะ

ระยะเวลาฝึก : 18 ชั่วโมง

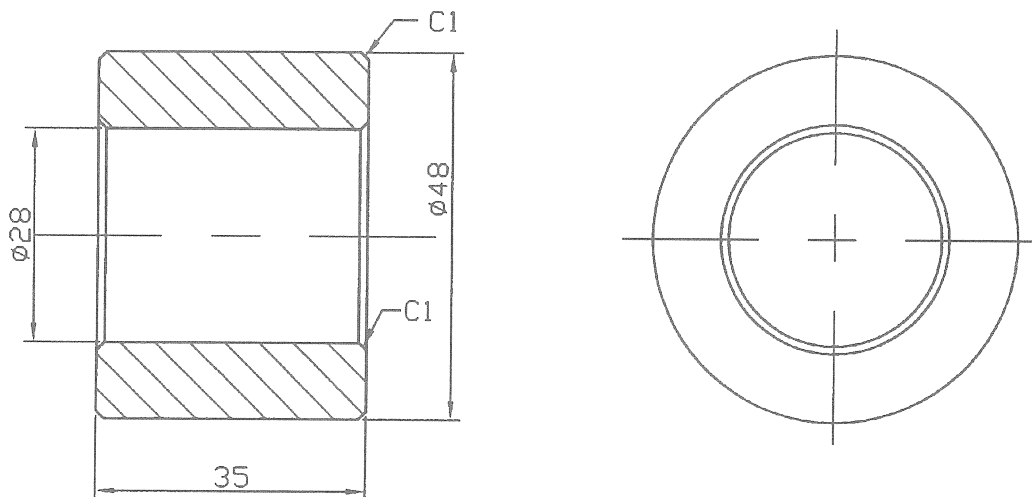

ฝึกัดความเพื่อ ± 0.1 มม.