

สงวนลิขสิทธิ์ โดยกรมแรงงาน

ผู้เขียน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
อาจารย์วันชัย จันทรวงศ์
อาจารย์อุรศักดิ์ เทียมประสิทธิ์
อาจารย์มานพ ทองแสง
อาจารย์สุด กุลสารี

ผู้เขียน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
อาจารย์คำรง ไชยธีรานุวัฒน์ศิริ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาจารย์บุษย์ กาญจนกุล

พิมพ์ครั้งที่ 1

มิถุนายน 2533

จำนวน 250 เล่ม

พิมพ์ที่ฝ่ายอุปกรณ์ช่วยฝึก


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย

คำนำ

เป็นที่ยอมรับกันว่าหลักสูตรมีความสำคัญและจำเป็นมากสำหรับการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นไปอย่างมีระบบจะช่วยให้การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้การพัฒนาฝีมือแรงงานในส่วนกลางและภูมิภาคมีมาตรฐานเดียวกัน กรมแรงงานจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเข้าทำงาน 21 สาขาช่าง เพื่อพัฒนาหลักสูตรในชั้นรายละเอียดเป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรม ภายใต้ความตกลงร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย โดยกรมแรงงานกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (UNDP/ILO) โดย UNDP/ILO ได้ให้เงินช่วยเหลือและผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ กรมแรงงานได้จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมโครงการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยผู้แทนกรมแรงงาน ผู้แทนกรมวิเทศสหการ และผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศให้ทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เขียน ผู้ตรวจ โดยมีหน่วยงานพัฒนาหลักสูตรของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทำหน้าที่ประสานงาน

การจัดทำหลักสูตรตามโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ กรมวิเทศสหการ คณะกรรมการควบคุมโครงการพัฒนาหลักสูตร ผู้เขียน ผู้ตรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจจัดทำ กรมแรงงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการฝึกนี้จะ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจอุตสาหกรรม ในการฝึกอบรมไป

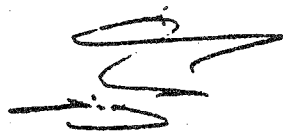


(นายศิริ เกวลินสุญค์)

อธิบดีกรมแรงงาน

สารบัญ

งานย่อย	เรื่อง	หน้า
๑.	งานตะไบปรับผิว	๑
๒.	งานชุบผิวโลหะ	๑๗
๓.	เครื่องไสและอุปกรณ์	๒๗
๔.	งานไส	๔๘


	ใบเตรียมการก่อน	หลักสูตร ช่างปรับ	หน้า ๑
		หน่วยงานฝึก งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓	
	เรื่อง งานตะไบปรับสวม	หัวข้อวิชา งานตะไบปรับสวม	งานขออยู่ที่ ๑ เวลา ๒๕ คาบ
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถ - ใช้ตะไบได้ถูกต้อง ตะไบงานใดจากขนาดตามแบบและผิวเรียบ - ตะไบปรับสวมงาน ๒ ชิ้นเข้าด้วยกันได้ถูกต้อง		
วิธีสอน	ปฏิบัติ		
หัวข้อสำคัญ	๑. เลื่อยตัดตรง ๒. ตะไบปรับขนาดและปรับฉาก ๓. ชีตราบบนชิ้นงาน ๔. เลื่อยตัดตามเส้นร่างแบบ ๕. ตะไบปรับแต่งงานสวม		
อุปกรณ์ช่างฝึก	ของจริง-โต๊ะตะไบพร้อมปากกา ตะไบหลาย ๑๒" ตะเข็บค ๑๒" ตะไบแบน ๘" ตะไบแบน ๖", ตะไบกลม ๖", ตะไบสี่เหลี่ยม ๖", ตะไบทองปลิง ๖" (๘")		
การมอบหมายงาน	ทำงานตามใบงาน		
การวัดผล	เก็บคะแนนจากใบงาน		
หนังสือนิตยสารอ้างอิง			



ใบงาน

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หมวดการศึกษา	งานฝึกฝีมือ	เบื้องต้น ๓
วิชา	งานตะไบปรับผิว	
งานตอนที่	๑	งานที่ ๑

เรื่อง งานตะไบปรับผิว

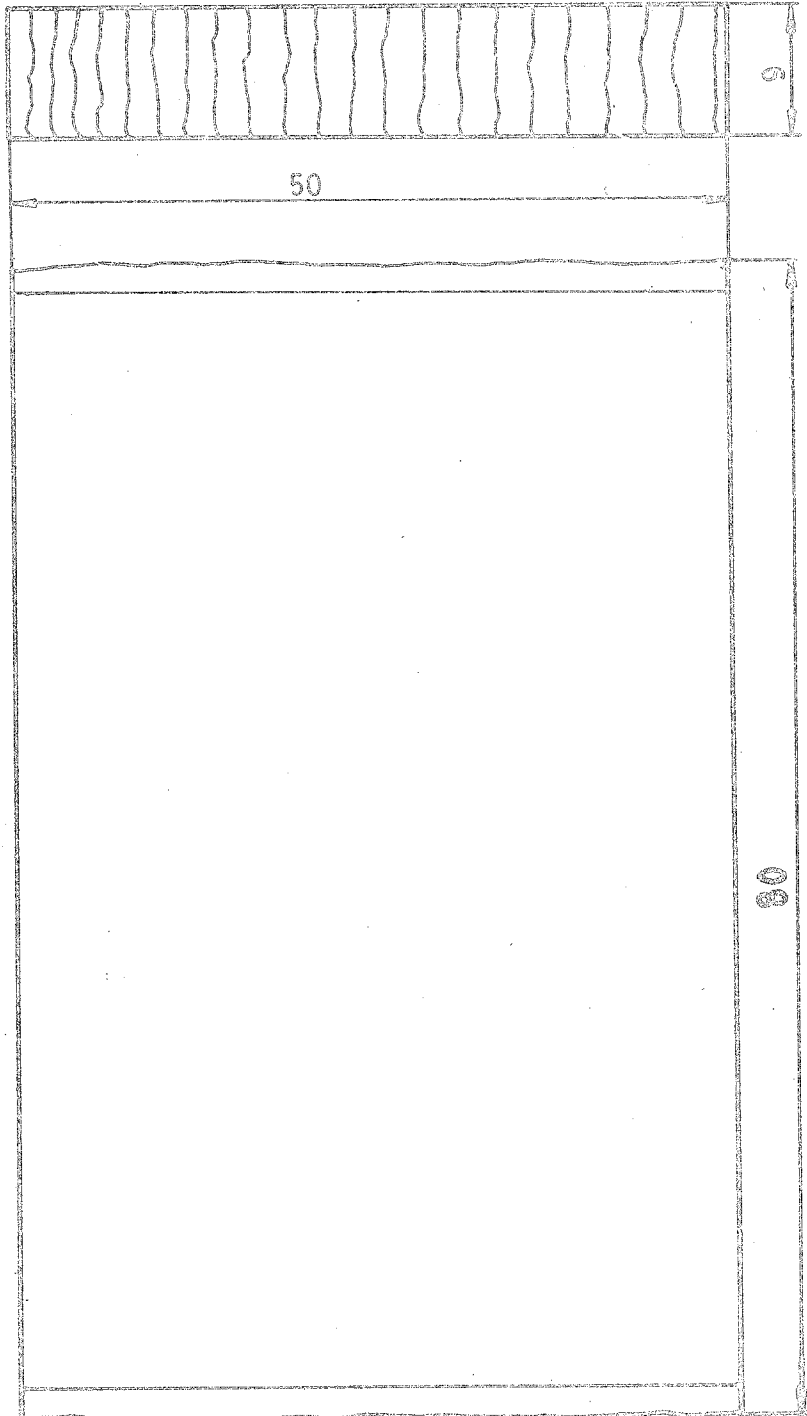

วัสดุเหล็ก ๒๕ ๓๐	ขนาด ๕๐ X ๕๐ X ๘	จำนวน ๒ ชิ้น
ชื่อ น.ร.ศ.	ว.ค.ป.	มาตรฐานส่วน ๒:๑



ใบขั้นตอน
การปฏิบัติงาน


พนักสูท	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก งานฝึกฝีมือ เบื้องต้น ๓		๓
หัวข้อวิชา งานตะไบปรับส่วน		
งานข้อที่ ๑	งานที่ ๑	

วัตถุประสงค์
ผู้รับการฝึกปฏิบัติงาน

- เลือกขนาดของใบเลื่อยให้ถูกต้องตรงกับความต้องการของงาน
- ได้ใบเลื่อยให้ถูกต้องและเลื่อยชิ้นงานจนสำเร็จ

เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ
- โครงเลื่อย ใบเลื่อย ปากกาจับงาน ตะไบสามเหลี่ยม
- วัสดุเหล็ก ๖๕ ๓๗ ๕๐.๕ ๙ มม. (เส้นยาว)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง
----------------------	----------	-------------
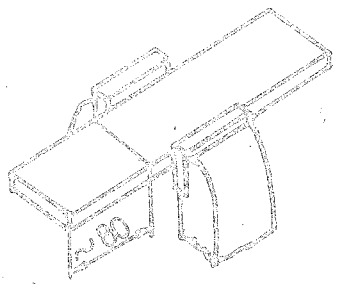
<p>๑. จับชิ้นงาน</p>  <p>๒. เลื่อยชิ้นงานจนขาด</p> <p>๓. เลื่อยชิ้นงานอีก ๑ ชิ้น</p>	<p>๑. จับชิ้นงานกับปากกาให้ชิ้นงานยาวพอมจากปากปากกามาประมาณ ๕๐ มม.</p> <p>๒. ใช้เวอร์เนอร์หรือบรรทัดเหล็กวัดจากขอบชิ้นงานเข้ามา ๕๐ มม. ใช้เหล็กขีด , ขีด</p> <p>๒. ใช้ตะไบสามเหลี่ยมนำเป็นร่อง จากนั้นจึงใช้เลื่อย (ซึ่งใส่ใบไว้เรียบร้อยแล้ว) เลื่อยชิ้นงานจนขาด</p> <p>๓. ทำตามขั้นตอนที่ ๑-๒ อีกครั้ง เพื่อตัดชิ้นงานอีก ๑ ชิ้น</p>	<p>๑. จับชิ้นงานให้แน่นตามงานยาวมากๆ ต้องใช้ปากกา ๒-๓ ตัวช่วยจับ</p> <p>๒. ชิ้นใบเลื่อยให้ตั้งพอประมาณ</p>
--	--	--



ใบงาน

หลักสูตร ช่างปรับ

หน้า ๕


หมวดกลางศึกษ งานศึกษานอกโรงเรียน ๓

เรื่อง งานตะโม่ปรับสวน

หัวข้อวิชา งานตะโม่ปรับสวน

งานย่อยที่ ๑

งานที่ ๒

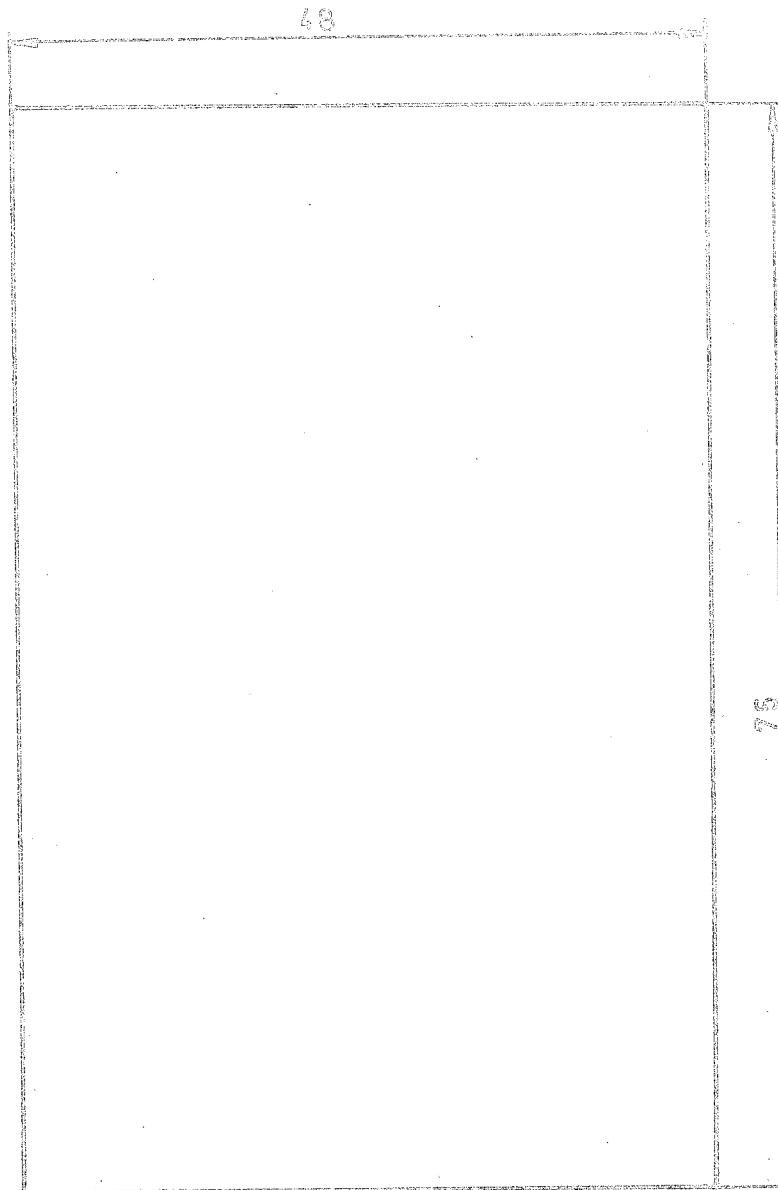

ชิ้นงานโคมาจากงานย่อย (งานย่อยที่ ๑ งานที่ ๑)

วัสดุหลัก St ๓๗

ขนาด ๕๕ x ๗๕ x ๓

จำนวน ๒ ชิ้น

ชื่อ น.ร.ศ.

ว.ค.บ.

มาตราส่วน ๒:๑



ใบขั้นตอน
การปฏิบัติงาน


หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก	งานฝึกฝีมือเบื้องต้น	๕
หัวข้อวิชา	งานตะใบปรับสวม	
งานย่อยที่	๑	งานที่ ๒

เรื่อง งานตะใบปรับสวม

วัตถุประสงค์ ผู้รับการฝึกสามารถ

- ใช้ตะใบ ตะใบงานได้อย่างถูกต้อง
- ตะใบงานได้ขนาดตามแบบเรียบและได้ฉาก

เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ - ปากกาจับยึดงานตะใบ
- ตะใบแบนขนาด ๑๒" ๘" ๖" ขึ้นงานที่ได้จากการเลื่อย (5๕๓๑ ๕๐x ๘.๓x ๑๘)

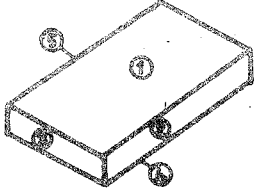
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง
๑. ตะใบค้ำที่ ๑ เรียบ 	๑. ตะใบค้ำที่ ๑ ให้เรียบได้ระดับขนาดความหนา มากกว่า ๘ มม.	๑. จับชิ้นงานให้แน่นและได้ระดับ
๒. ตะใบค้ำ ๒ ๑	๒. ตะใบค้ำ ๒ ให้เรียบและได้ฉากกับค้ำ ๑ ขนาดมากกว่า ๘๘ มม.	๒. ใช้สันตะใบชูดผิวติดก่อนตะใบ
๓. ตะใบ ๓ ๑ กับ ๑ และ ๒	๓. ตะใบค้ำ ๓ ให้เรียบและได้ฉากกับค้ำ ๑ และ ๒ ขนาดมากกว่า ๑๕ มม.	๓. ค้ำตะใบต้องแน่นไม่แตก
๔. ตะใบ ๔ ขนานกับ ๑	๔. ตะใบค้ำที่ ๔ ให้ขนานกับค้ำที่ ๑ ขนาดความหนา ๘ มม.	๔. ลบคมทุกครั้งก่อนการวัดและหลังจากตะใบงานเสร็จ
๕. ตะใบ ๕ ขนานกับ ๒	๕. ตะใบค้ำที่ ๕ ให้ขนานกับค้ำที่ ๒ และเรียบขนาดความกว้าง ๘๘ มม.	๕. เครื่องมือวัดเช่นฉาก, เวอร์เนียร์อย่าวางปนกับตะใบควรหาผ้ามาลงไว้
๖. ตะใบ ๖ ขนานกับ ๓	๖. ตะใบค้ำที่ ๖ ให้ขนานกับค้ำที่ ๓ และเรียบขนาดความยาว ๑๕ มม.	๖. อย่าเป่าหรือเอามือปิดผงตะใบ
๗. ตะใบงานที่เหลืออีก ๑ ชิ้นให้ได้ขนาด	๗. ตะใบงานอีก ๑ ชิ้นตามขั้นตอนตั้งแต่ ๑-๖ ให้ได้ขนาดตามแบบ	




ใบงาน

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการเรียนรู้	งานตีพิมพ์เบื้องต้น ๓	๖
เรื่อง	งานตะไบปรับสวม	หัวข้อวิชา
		งานตะไบปรับสวม
งานย่อยที่	๑	งานที่
		๓

①

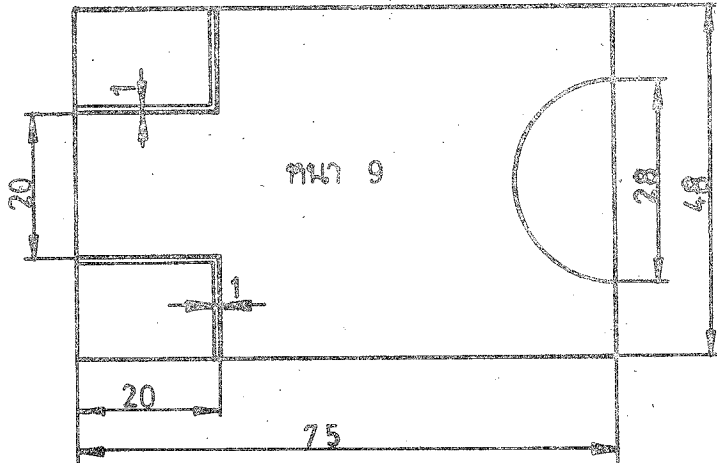

②

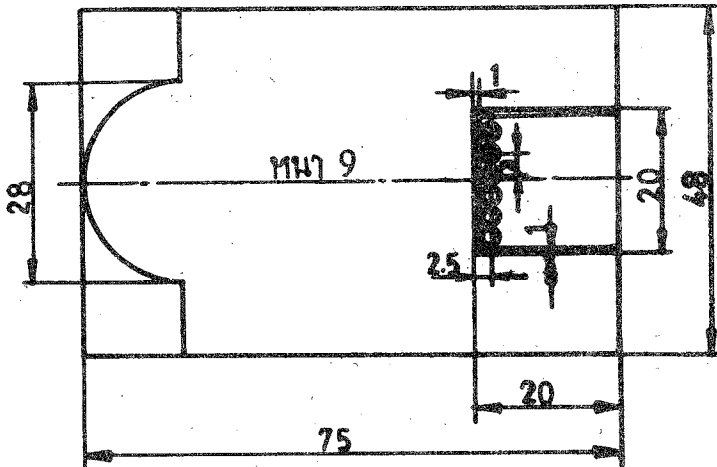

ชิ้นงานจากงานตะไบ (งานย่อยที่ ๑ งานที่ ๒)

วัสดุเหล็ก St ๓๑	ขนาด ๔๘ x ๑๕ x ๘	จำนวนอย่างละ ๑ ชิ้น
ชื่อ ผ.ร.ผ.	ว.ค.ป.	มาตราส่วน ๑:๑



**ใบขั้นตอน
การปฏิบัติงาน**

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า ๗
หน่วยการฝึก งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓		
หัวข้อวิชา งานตะไบปรับสวม		
งานย่อยที่ ๑	งานที่ ๓	

เรื่อง งานตะไบปรับสวม

วัตถุประสงค์
ผู้รับการฝึกสามารถที่จะ

- ใช้เครื่องมือในการร่างแบบงานได้อ่างถูกต้อง
- ร่างแบบงานตามใบงานได้

เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ เวอร์เนอร์ไฮเกจ เหล็กตอกนำศูนย์ คอน วังเวียน ขึ้นงานจากงานตะไบ เหล็ก S๕๓๗ ๕๕ x ๕๕ x ๗๕ มม.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง
----------------------	----------	-------------

<p>๑. ร่างแบบงานตามใบใบงานชิ้นที่ ๑</p>	<p>๑. ใช้คาน ๒ เป็นหลักวางบนโต๊ะระดับตั้งเวอร์เนอร์ไฮเกจสูง ๒๕ มม. ชี้คานแนวศูนย์กลางทุกคานบนชิ้นงาน</p> <p>๒. จากนั้นตั้งเวอร์เนอร์ไฮเกจให้สูงขึ้นไป ๑๐ มม. และต่ำลงมา ๑๐ มม. จากเส้นศูนย์กลางแล้วชี้คานบนชิ้นงานจากคานที่ ๓ เข้าไปทั้ง ๒ ข้างยาวประมาณ ๒๕ มม.</p> <p>๓. ใช้คาน ๓ เป็นหลักวางงานบนโต๊ะระดับตั้งเวอร์เนอร์ไฮเกจสูง ๒๐ มม. ชี้คานตั้งกับเส้นเดิม(ในข้อ ๒) ชี้คานบนชิ้นงานให้ชัดเจนทุกคาน</p> <p>๔. จากจุดตัดในข้อ ๓ ใช้เหล็กนำศูนย์ตอกนำศูนย์ให้ชัดเจน</p> <p>๕. ที่ปลายชิ้นงานอีกคานหนึ่งตำแหน่งเส้นศูนย์กลางตอกนำศูนย์เบาๆ แล้วใช้วงเวียนกลางรัศมี ๑๕ มม. เขียนส่วนโค้งให้โค้งตามแบบ</p>	<p>๑. ตรวจสอบความถูกต้องของเวอร์เนอร์ไฮเกจก่อนการใช้งาน</p> <p>๒. ชิ้นงานต้องลบคมให้เรียบร้อย</p> <p>๓. ตามคอนตองแนบ</p>
---	---	--



ใบเสนอ การปฏิบัติงาน

หลักสูตร ช่างปรับ

หน้า ๔

หมวดการศึกษา งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓

เรื่อง งานตะโปปรับสวม

หัวข้อวิชา งานตะโปปรับสวม

งานชุดที่ ๑



งานที่ ๓


วัตถุประสงค์

ผู้รับการฝึกจะสามารถที่จะ

- ใช้เครื่องมือในการร่างแบบงานได้อย่างถูกต้อง
- ร่างแบบงานตามใบงานได้อย่างถูกต้อง

เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ เวอร์เนียร์ไฮเกจ เหล็กค่อนำศูนย์ ค้อน วงเวียน ช่างงานจากงานตะโป
St ๓๗ ๕๕ x ๕๕ x ๑๕ มม. (ชิ้นที่ ๒)

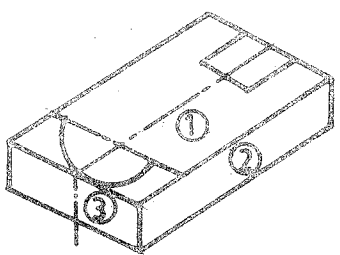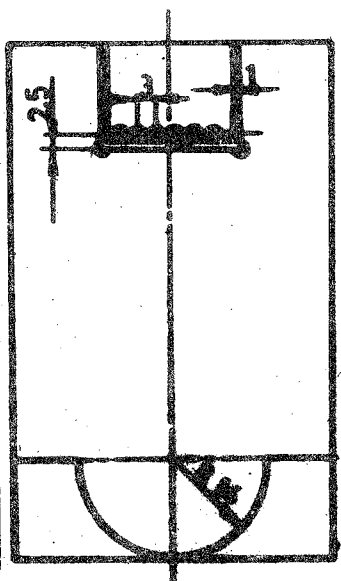ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง
<p>๒. ร่างแบบงานชิ้นที่ ๒</p> 	<p>๒.๑ ใช้ตลับ ๒ เป็นหลักวางบนโต๊ะระดับตั้งเวอร์เนียร์ไฮเกจสูง ๒๕ มม. ชี้คแนวศูนย์กลางทุกด้านบนชิ้นงาน</p> <p>๒.๒ ตั้งเวอร์เนียร์ไฮเกจให้สูงขึ้นไป ๑๐ มม. และต่ำลงมา ๑๐ มม. จากเส้นศูนย์กลางแล้วชี้คเส้นบนชิ้นงานด้าน ๑</p> <p>๒.๓ ใช้ตลับ ๓ เป็นหลักวางบนโต๊ะระดับตั้งเวอร์เนียร์ไฮเกจสูง ๑๕ มม. ชี้คเส้นบนชิ้นงานทุกด้าน</p> <p>๒.๔ จากนั้นตั้งเวอร์เนียร์ไฮเกจใหม่ให้สูงขึ้นไปจากโต๊ะระดับ ๕๕ มม. ชี้คเส้นตัดกับเส้นในข้อ ๒.๒</p> <p>๒.๕ ตั้งเวอร์เนียร์ไฮเกจให้สูงขึ้นจากเดิม (๕๕ มม.) อีก ๒.๕ มม. เพื่อชี้คเส้นแนวศูนย์กลางในการเจาะตัด</p> <p>๒.๖ ใช้ตลับ ๒ เป็นหลักใหม่ชี้คเส้นร่างแบบเพื่อเจาะตัดโดยให้เผื่อขนาดไว้นะไบแดง ๑ มม. และจุดศูนย์กลางรูเจาะห่างกัน ๓ มม. เพื่อใช้คอก ๓ มม. เจาะ</p> <p>๒.๗ ตอกนำศูนย์ ณ จุดตัดที่ต้องการเจาะทุกรู</p>	<p>๒.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของเวอร์เนียร์ไฮเกจก่อนการใช้งาน</p> <p>๒.๒ ชิ้นงานต้องกลมคมให้เรียบร้อย</p> <p>๒.๓ ความมั่นคงแน่นอน</p>
		

	ใบขั้นตอน การปฏิบัติงาน	หลักสูตร ช่างปรับ	หน้า ๘
		หน่วยการเรียนรู้ งานตัดฝีมือเบื้องต้น ๓	
	เรื่อง งานตะใบปรับสวม	หัวข้อวิชา งานตะใบปรับสวม	งานย่อยที่ ๑
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง	
	<p>๒.๘ ตอกทำศูนย์เบาๆ เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการเขียนส่วนโค้งบนด้านที่ ๑</p> <p>๒.๙ ใช้วงเวียนกางรัศมี ๑๙ มม. เขียนส่วนโค้ง</p>		



ใบงาน

หลักสูตร

ช่างปรับ

หน้า

หน่วยการเรียนรู้ งานติดตั้งท่อ เบื้องต้น ๓

๑๐


เรื่อง งานตะไบปรับส่วน

หัวข้อวิชา งานตะไบปรับส่วน


งานตอนที่ ๑

งานที่ ๕

①

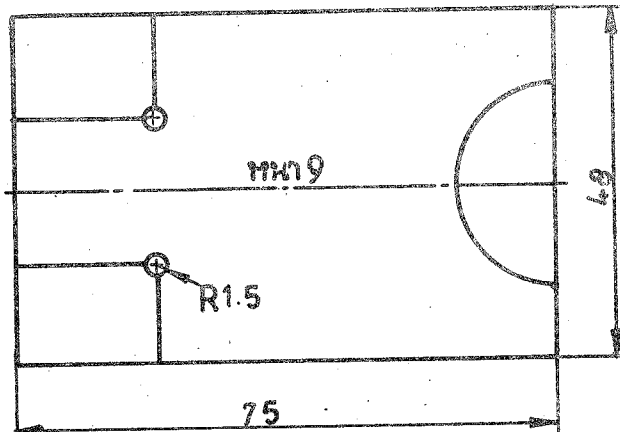

②

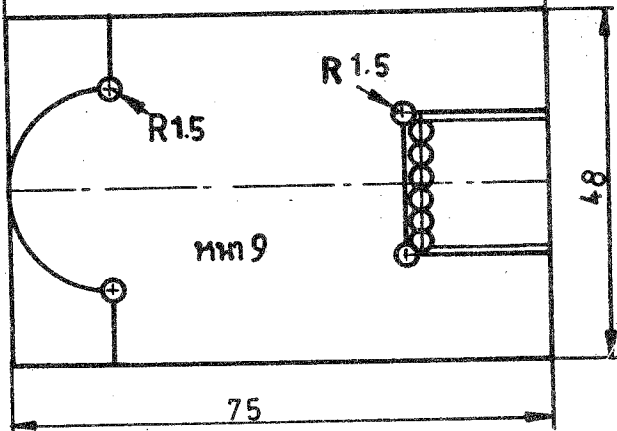



**ใบขั้นตอน
การปฏิบัติงาน**

พนักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓		๑๑
เรื่อง งานตะไบปรับสวม		หัวข้อวิชา งานตะไบปรับสวม
งานข้อที่ ๑	งานที่ ๔	


วัตถุประสงค์ ผู้รับการฝึกสามารถที่จะ

- เลือกใช้ความเร็วรอบของเครื่องเจาะได้ถูกต้องกับขนาดความโตของดอกสว่าน
- ใช้เครื่องเจาะ เจาะงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและปลอดภัย

เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ เวอร์เนอร์ไฮเกจ โคะระดับ แผนรองงานมุมฉาก เหล็กตอกนำศูนย์ ยึดอง วงเวียน วัสดุ ขึ้นงานจากการร่างแบบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง
----------------------	----------	-------------

๑. เจาะชิ้นงานขึ้นที่ ๑ จับชิ้นงานและดอกสว่านแล้วเจาะ	๑. ใส่ดอกสว่าน ๘๓ กับหัวจับแล้วยึดให้แน่น ๒. ตั้งความเร็วรอบของเครื่องให้ถูกต้อง ๓. จับชิ้นงานกับปากกาจับเจาะ ๔. เจาะรูที่ ๒ รูตรงตำแหน่งที่ตอกนำศูนย์จนทะลุ	๑. จับยึดชิ้นงานให้แน่นและขนาน ๒. อย่ากับศีรษะเข้าไปใกล้หัวจับดอกสว่าน ๓. หยอคน้ำหล่อเย็นขณะเจาะชิ้นงาน ๔. ใช้แปรงปัดเศษเจาะห้ามใช้มือจับ
๒. เจาะชิ้นงานขึ้นที่ ๒	๒.๑ ถอดงานขึ้นที่ ๑ ออกจากปากกาแล้วจับขึ้นงานขึ้นที่ ๒ กับปากกาจับเจาะ ๒.๒ เจาะรูที่ ๔ รู ร.ตำแหน่งที่ตอกนำศูนย์ด้วยดอกสว่าน ๘๓ มม.จนทะลุ	
๓. เจาะตัดงานขึ้นที่ ๒	๓. ใช้ดอก ๘๓ มม. เจาะตัดเพื่อเอาเศษชิ้นงานออกจากรูป	
๔. ผายปากรู	๔. ผายปากรูที่ ๔ รูด้วยดอกผายปากรูหรือดอกสว่านที่ใหญ่กว่า (ประมาณ ๘๖ มม.)	

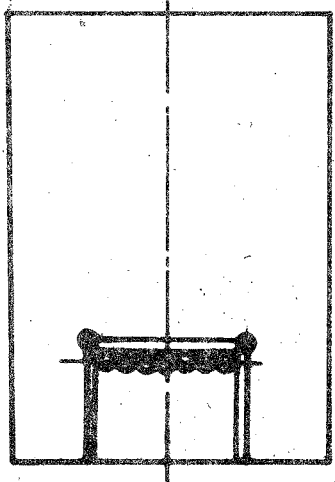





ใบงาน

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หมวดการศึกษา	งานตัดมือเบื้องต้น ๑	๑๒
ชื่อ	งานตะโพนปรับสวย	หัวข้อวิชา
งานช้อยที่	๑	งานที่
		๑

①

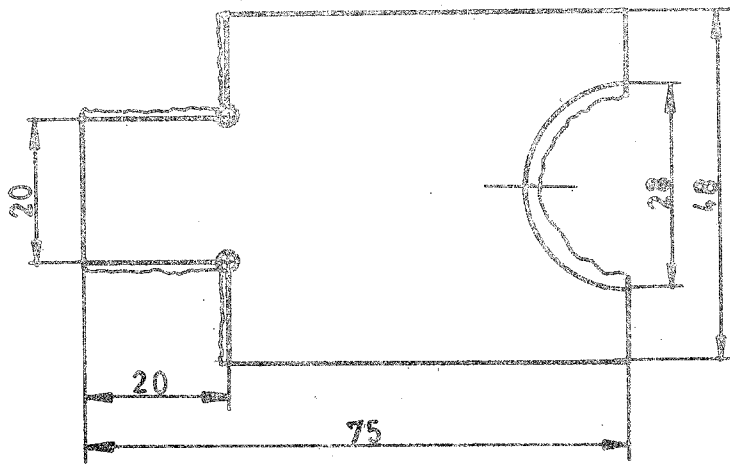

②

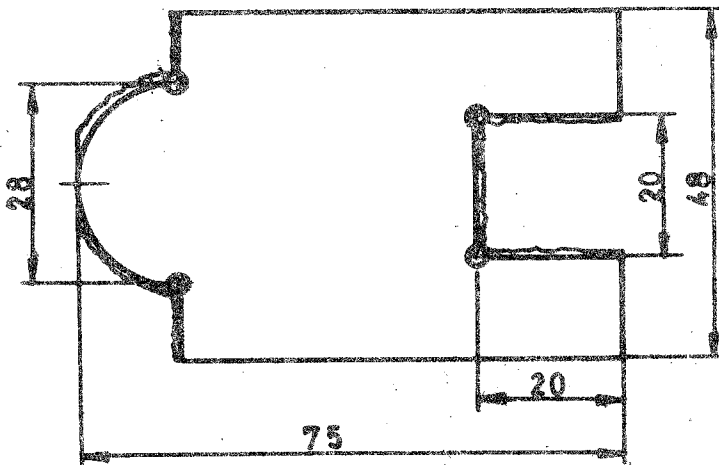

ชิ้นงานจาก งานช้อยที่ ๑ งานที่ ๓

วัสดุเหล็ก St ๓๗	ขนาด ๔๘ x ๑๕ x ๔	จำนวนอย่างละชิ้น
ชื่อ ผ.ร.ผ.	ว.ค.ป.	มาตราส่วน ๑:๑



ใบขึ้นคอน
การปฏิบัติงาน

หลักสูตร ช่างปรับ

หน้า

หน่วยการเรียนรู้ งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓

๑๒

เรื่อง งานตะไบปรับสวม

หัวข้อวิชา งานตะไบปรับสวม

งานตอนที่ ๑

งานที่ ๕



วัตถุประสงค์

ผู้รับการฝึกสามารถที่จะ

- เลือกขนาดของใบเลื่อยได้ถูกต้องกับความหนาของงาน
- ใ้ใบเลื่อยได้ถูกต้องและ เลื่อยงานได้จนสำเร็จ

เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ

- โครงเลื่อย ใบเลื่อย ปากกาจับงาน ตะไบสามเหลี่ยม วัสดุเหล็ก S๕ ๓๑
โคมจากการเจาะ

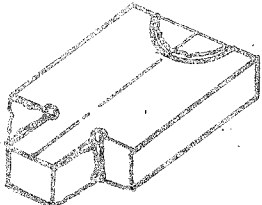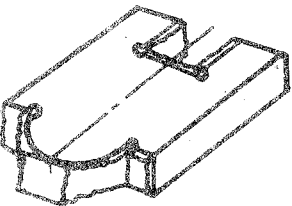ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง
<p>๑. เลื่อยชิ้นงานขั้นที่ ๑</p>  <p>๒. เลื่อยชิ้นงานขั้นที่ ๒</p> 	<p>๑.๑ จับชิ้นงานกับปากกาจับงานใช้ตะไบสามเหลี่ยม นำร่องก่อนการ เลื่อย</p> <p>๑.๒ เลื่อยชิ้นงานส่วนที่ไม่ต้องการออกโดยเผื่อไว้ ตะไบอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>๒.๑ ถอดงานขั้นที่ ๑ ออกจับชิ้นงานขั้นที่ ๒ กับ ปากกา</p> <p>๒.๒ ใช้ตะไบสามเหลี่ยมนำร่องส่วนที่ต้องการ เลื่อย</p> <p>๒.๓ เลื่อยชิ้นงานส่วนที่ไม่ต้องการออกโดยเผื่อไว้ ตะไบอีกครั้งหนึ่ง</p>	<p>๑. จับชิ้นงานให้แน่น</p> <p>๒. ชิ้นใบเลื่อยให้ตั้งพอ ประมาณ</p>




ใบงาน

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
คณะกรรมการสัด	งานตัดฝีมือ	ใบงาน ๓
วิชา	งานตะไบปรับผิว	
งานย่อยที่	๑	งานที่

เรื่อง งานตะไบปรับผิว

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 0,2$

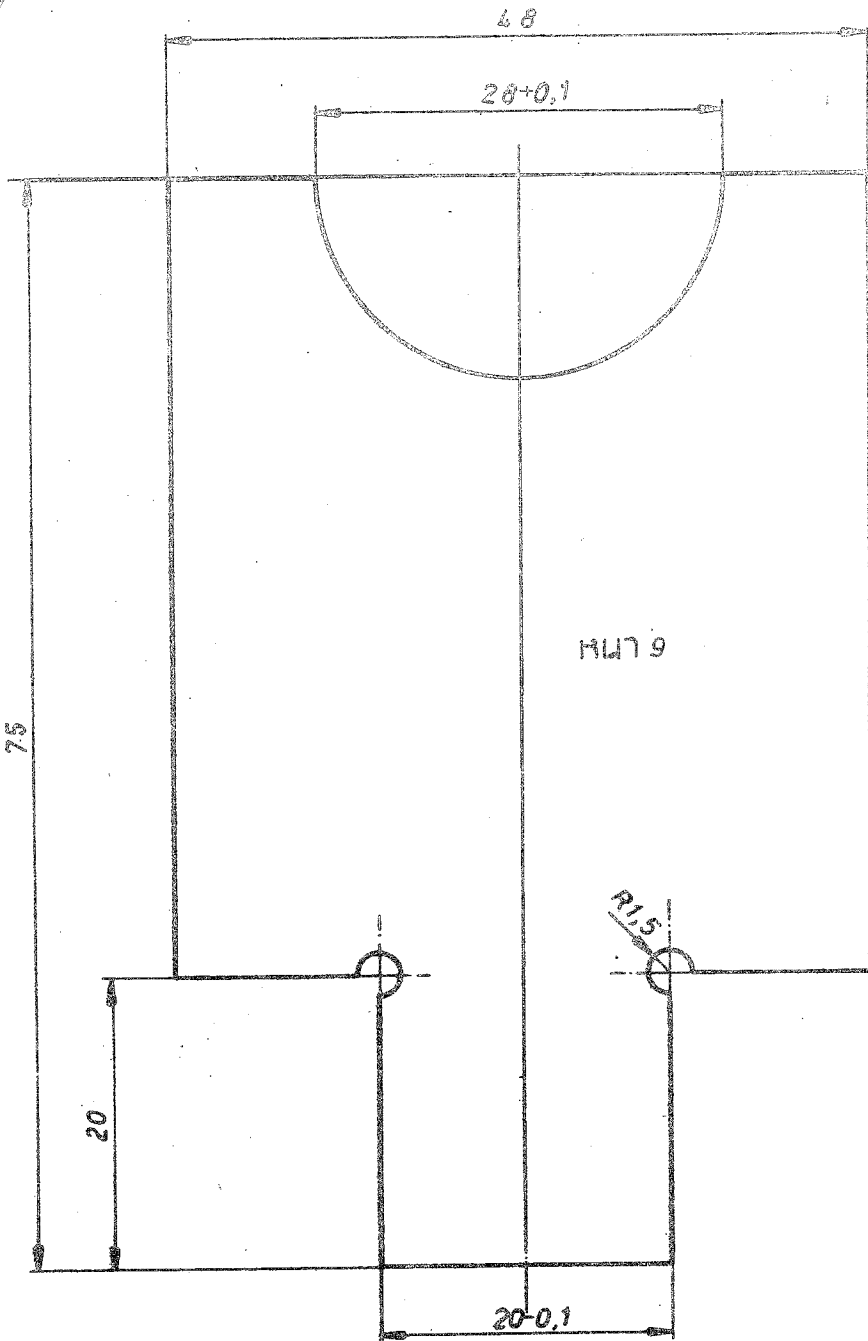

ชิ้นงานจากงานเลื่อย งานย่อยที่ ๑ งานที่ ๙

วัสดุเหล็ก St ๓๗	ขนาด ๙๘ x ๑๕ x ๙	จำนวน ๑ ชิ้น
ชื่อ ห.ร.ผ.	ว.ค.ป.	มาตราส่วน ๒:๑




ใบงาน

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการเรียนรู้		๑๕
งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓		
หัวข้อวิชา	งานตะไบปรับสวม	
งานย่อยที่ ๑	งานที่ ๖	

เรื่อง งานตะไบปรับสวม

②
W

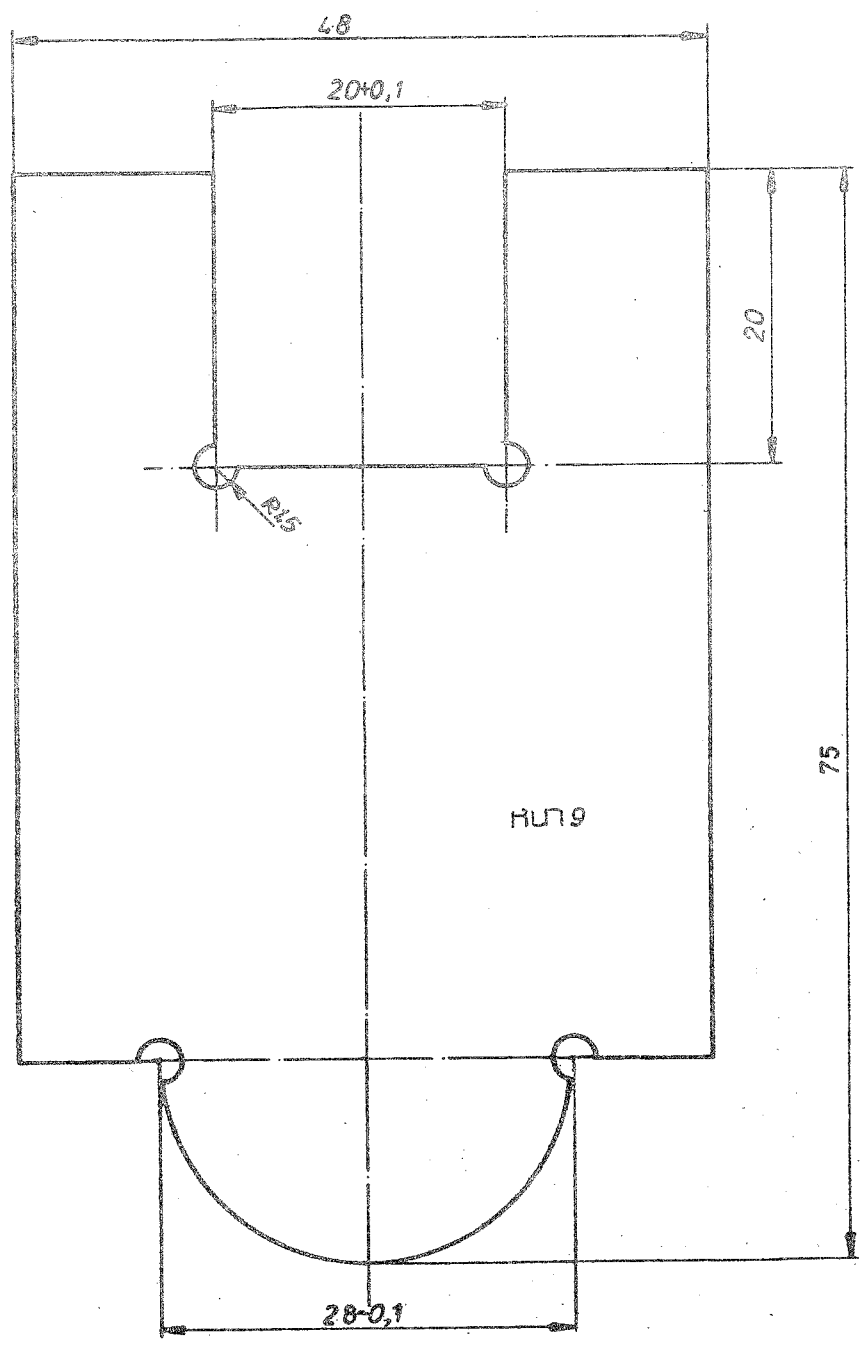

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±0.2

ชิ้นงานจากงานเลื่อย (งานย่อยที่ ๑ งานที่ ๔)

วัสดุเหล็ก St๓๗	ขนาด ๔๘ x ๗๕ x ๔	จำนวน ๑ ชิ้น
ชื่อ ม.ร.ฝ.	ว.ค.ป.	มาตราส่วน ๒:๑



**ใบขึ้นคอน
การปฏิบัติงาน**


พนักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หนวอการฝึก	งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓	๖
หัวข้อวิชา	งานตะโอบปรับสวม	
งานสอนที่	๑	งานที่ ๖

วัตถุประสงค์ ผู้รับการฝึกสามารถ

- เลือกใช้ตะโอบโคฎกตองเหมาะสมกับงาน
- ตะโอบงานโคฎขนาดตามแบบเรียบและโคฎาก

เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ ตะโอบแบน ๘" ๖" ตะโอบกลม ตะโอบทองปลิง ตะโอบสามเหลี่ยม ตะโอบสี่เหลี่ยม เวอร์เนียร์ เกจสอบรัศมี วัสดุ ขึ้นงานจากงานλεύ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง
๑. ตะโอบรองโคฎขึ้นงานขึ้นที่ ๑	๑. ตะโอบรองโคฎขึ้นงานขึ้นที่ ๑ ด้วยตะโอบกลมและตะโอบทองปลิง จนโคฎขนาดโคฎตามแบบโดยใช้ เกจสอบรัศมี R ๑๔ ตรวจสอบ	๑. ค้ำตะโอบตองแนบเสมอ
๒. ตะโอบรองสี่เหลี่ยมขึ้นงานขึ้นที่ ๒	๒. ตะโอบรองสี่เหลี่ยมงานขึ้นที่ ๒ ด้วยตะโอบแบนหรือตะโอบสี่เหลี่ยมจนโคฎขนาดความกว้างและลึก ๒๐ มม. ตามแบบโดยใช้ เวอร์เนียร์วัดขนาด	๒. ตรวจสอบขนาดบ่อยๆ
๓. ตะโอบเคื่อยโคฎงานขึ้นที่ ๒	๓. ตะโอบโคฎภายนอกงานขึ้นที่ ๒ ให้โคฎรัศมี R ๑๔ ตามแบบโดยใช้ เกจสอบรัศมีตรวจสอบและโดยการลองสวมกับงานขึ้นที่ ๑ จนกวาจะโคฎขนาด	๓. อย่าเป่าหรือใช้มือปักผงตะโอบ
๔. ตะโอบเคื่อยสี่เหลี่ยมงานขึ้นที่ ๑	๔. ตะโอบเคื่อยสี่เหลี่ยมภายนอกงานขึ้นที่ ๑ โคฎขนาดโคฎากและผิว เรียบตามแบบโดยการตรวจสอบขนาดด้วยเวอร์เนียร์และโดยการทดสอบสวมกับงานขึ้นที่ ๒ จนกวาจะสวมกันได้	๔. จับงานให้แนบและโคฎระดับ

	ใบเตรียมการล้อน	หลักสูตร ขางปรับ	หน้า ๑๗
		หน่วยการสีงานฝักฝมือเบื้องต้น ๓	
	เรื่อง งานชุกผิวโลหะ	หัวข้อวิชา งานชุกผิวโลหะ	งานขอตี ๒
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมวิธีใช้เหล็กชุกชนิดต่างๆ เทคนิคการทำงานชุกและการตรวจผิวงานชุก รวมทั้งสามารถทำงานชุกได้ถูกต้อง		
วิธีสอน	ลามตอบ บรรยาย สาธิต ปฏิบัติ		
หัวข้อสำคัญ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ชนิดของงานชุก ๒. ชนิดของเหล็กชุกและการใช้งาน ๓. การตรวจสอบผิวงานชุก ๔. เครื่องมือสำหรับตรวจสอบผิวงานชุก ๕. การลับเหล็กชุก 		
อุปกรณ์ช่วยฝึก	ของจริง - เหล็กชุกแบน เหล็กชุกสามเหลี่ยมเว้า เหล็กชุกรูปซอน แผนภาพ - ลักษณะขั้นตอนของผิวงานชุก แท่งตรวจผิวสามเหลี่ยม แท่งตรวจผิวทรงกระบอก สะพานตรวจผิว		
การมอบหมายงาน	- ทำใบทดสอบ - ทำงานชุกตามใบงาน		
การวัดผล	เก็บคะแนนจากใบทดสอบและผลการปฏิบัติงาน		
หนังสืออ้างอิง	ทฤษฎีงานขึ้นรูปแปรรูปโลหะ ABB.		




ใบข้อมูล

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก	งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓	๑๙
หัวข้อวิชา	งานชุดผิวโลหะ	
งานย่อยที่	๒	

เรื่อง งานชุดผิวโลหะ


๑. ชนิดของงานชุด

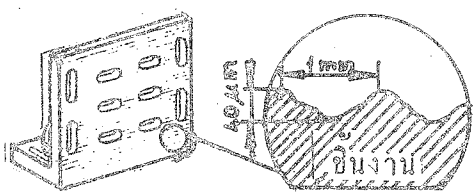

ผิวงานที่ยังไม่ได้ชุด

รูปที่ ๒.๑

ชิ้นงานที่ได้จากการปาดผิวโดยทั่วๆ ไป ผิวที่ได้จะมีความราบเรียบไม่สม่ำเสมอเท่ากันทั้งรูปที่ ๒.๑ ถึงแม้จะเป็นงานปาดผิวละเอียดเมื่อส่องดูด้วยกล้องขยายจะเห็นผิวมีลักษณะเป็นคลื่นสูงต่ำไม่เท่ากันเพราะงานปาดผิวคมตัดจะกินงานแต่ละครั้งไม่เท่ากัน ทั้งนี้เนื่องจากแรงที่จับยึดชิ้นงานแรงตัดเฉือนจากเครื่องมือแต่ละครั้งอาจจะผิดกันไปบ้าง

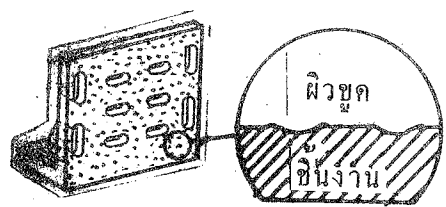


ผิวงานที่ผ่านการชุดแล้ว

รูปที่ ๒.๒

ชิ้นงานบางชิ้นต้องการผิวเรียบและสม่ำเสมอจริงๆ เช่น รางน้ำเลื่อนหรือผิวสัมผัสที่มีการเคลื่อนที่ถูกันเป็นต้น งานดังกล่าวจึงต้องการการชุดเพื่อให้มีผิวเรียบสม่ำเสมอและมีส่วนที่เป็นเองเก็บน้ำมันหล่อลื่นได้ดี การชุดแต่ละครั้งเหล็กชุดจะกินชิ้นงานเป็นเศษเล็กๆ ทั้งนี้เนื่องจากเหล็กชุดมีมุมคายเป็นลบจึงทำให้ผิวงานราบเรียบสม่ำเสมอเท่ากันดังรูปที่ ๒.๒

๒. ชนิดของเหล็กชุดและการใช้งาน

เหล็กชุดที่มีใช้งานทั่วๆ ไป มีอยู่ ๓ แบบด้วยกัน

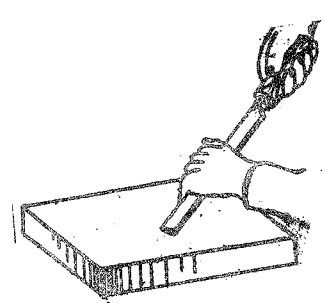

รูปที่ ๒.๓ เหล็กชุดแบน

๒.๑ เหล็กชุดแบนใช้สำหรับชุดงานพื้นราบทั่วไป



ใบข้อมูล

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก	งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓	๑๕
หัวข้อวิชา	งานชุดผิวโลหะ	
งานย่อยที่	๒	

เรื่อง งานชุดผิวโลหะ




รูปที่ ๒.๔ เหล็กชุดชาฟท์

๒.๒ เหล็กชุดสามเหลี่ยมเว้าหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเหล็กชุดชาฟท์ใช้สำหรับชุดงานผิวโค้งที่มีพื้นที่ชุดไม่กว้างนัก




รูปที่ ๒.๕ เหล็กชุดรูปซ้อน

๒.๓ เหล็กชุดรูปซ้อนใช้สำหรับชุดชิ้นงานผิวโค้งขนาดกว้างมากๆ เพราะสามารถชุดงานพื้นที่กว้างๆ ได้สะดวกดังรูปที่ ๒.๖

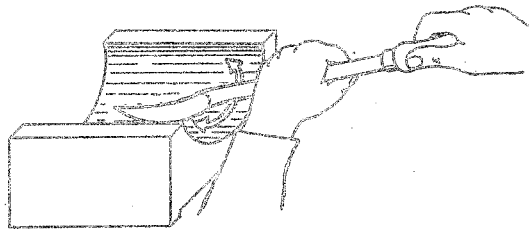

รูปที่ ๒.๖ ลักษณะการใช้งานของเหล็กชุดรูปซ้อน

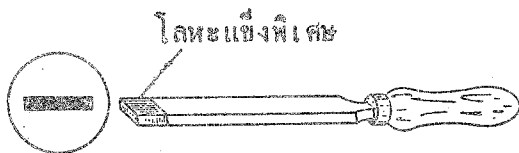

รูปที่ ๒.๗ เหล็กชุดปลายคาร์ไบด์ทิพ

เหล็กชุดปกติจะทำจากเหล็กแข็งจำพวกเหล็กคาร์บอนสูงหรือเหล็กอบสูง แต่บางครั้งใช้โลหะพิเศษจำพวก คาร์ไบด์ที่พามาติดไว้เฉพาะส่วนปลายของเหล็กชุดดังรูปที่ ๒.๗




ใบข้อมูล


หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก	งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓	๒๐
หัวข้อวิชา	งานชุดตัวโลหะ	
รายละเอียด	๒	

เรื่อง งานชุดตัวโลหะ


๓. การตรวจสอบผิวงานชุด

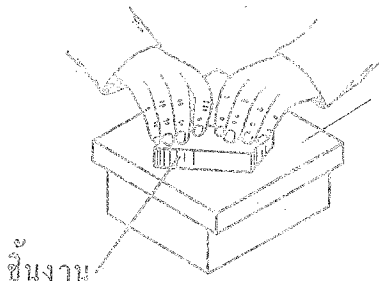



รูปที่ ๒.๘ แสดงวิธีตรวจสอบผิวงานชุด

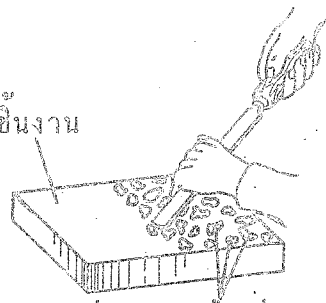

รูปที่ ๒.๙ แสดงวิธีจุดส่วนที่สูงออก

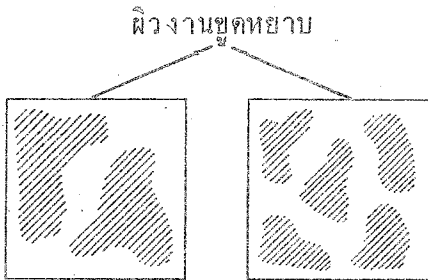

รูปที่ ๒.๑๐ แสดงผิวงานชุดเริ่มต้น งานชุดละเอียด งานชุดละเอียดปานกลาง

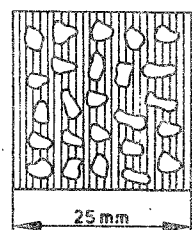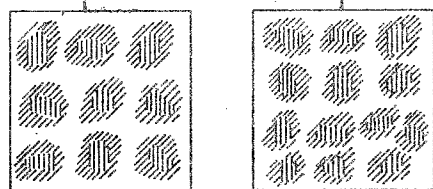

งานชุดละเอียดมาก

รูปที่ ๒.๑๑ แสดงผิวงานชุดสำเร็จตั้งแต่ละเอียดถึงละเอียดมาก

การตรวจผิวงานที่จะตองชุดวางจะตองชุดตัวโลหะออกบางและชุดออกมากนอยขนาดไหน รวมทั้งตรวจสอบว่าผิวงานจะใช่โคหรือยังนี้ตองใช้แทนระดับหรือบรรทัดสำหรับตรวจสอบงานชุดช่วยตรวจสอบโดยใช้เส้นทาลงบนผิวแทนระดับหรือบรรทัดสำหรับตรวจสอบให้สม่ำเสมอต่างๆ ด้วยตา แล้วเอาชิ้นงานที่จะชุดวางชุดบนแทนระดับไปมา ดังรูปที่ ๒.๑ ส่วนบนของชิ้นงานจะสัมผัสกับผิวหน้าของแทนระดับที่ติดสีเส้นเห็นโคชัดเจน ดังนั้นส่วนที่ติดสีคือส่วนที่ตองชุดออกดังรูปที่ ๒.๘

การตรวจชิ้นงานว่าใช่โคหรือยังจะตองทำการตรวจทุกครั้งหลังจากชุดผิวที่ติดสีออกแล้ว ผิวงานสำเร็จจะแตกต่างกันตามชนิดของงานที่จะนำไปใช้โดยคิดพื้นที่ผิวงาน ๒๕ ตารางมิลลิเมตรจะเกิดจุดขึ้นเท่าใดดังรูปที่ ๒.๑๑ แสดงผิวงานชุดเริ่มต้นจะพบจุดที่เกิดจากการชุดระหว่าง ๒-๕ จุดส่วนรูปที่ ๒.๑๐ แสดงผิวงานชุดสำเร็จซึ่งจะมีจุดที่เกิดขึ้นจากการชุดตั้งแต่ ๕ จุดต่อ ๒๕ ตารางมิลลิเมตรขึ้นไปถ้ามีจุดที่เกิดขึ้นจากการชุดยิ่งมากงานชุดนั้นก็ยิ่งละเอียด

ลักษณะของการทำงานชุดหลังจากตรวจผิวกับแทนตรวจแล้วก็จะชุดส่วนที่ติดสีซึ่งเป็นส่วนที่สูงออกและตรวจกับแทนระดับใหม่ โดยแทนจะตองทาสีเส้นไว้อย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่ตรวจ เมื่อตรวจแล้วก็ชุดส่วนที่สูงออกอีกกระทำเช่นนี้เรื่อยไปจนได้ผิวงานในระดับที่ตองการ




ใบข้อมูล

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก	งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓	๒๑
หัวข้อวิชา	งานชุคผิวโลหะ	
งานสอนที่	๒	

เรื่อง งานชุคผิวโลหะ

ผิวชุคที่สุ้งระดับเท่าๆ กัน

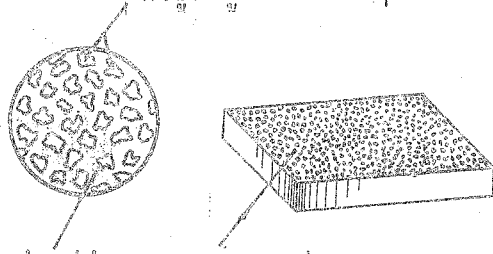


ผิวส่วนที่ดำ

ผิวงานที่ชุคสำเร็จ


รูปที่ ๒.๑๒ แสดงผิวชุคสำเร็จ

๑. เครื่องมือสำหรับตรวจสอบผิวงานชุค

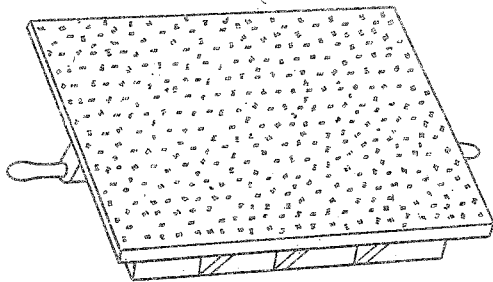

รูปที่ ๒.๑๓ แทนตรวจผิว


แทนตรวจผิวมีลักษณะดังรูปที่ ๒.๑๓ ใช้สำหรับตรวจผิวชิ้นงานขนาดเล็กซึ่งสามารถยกมาตรวจบนแทนตรวจได้

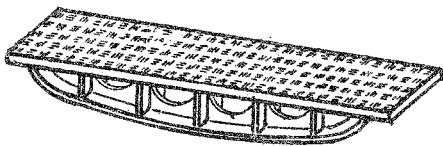

สะพานตรวจผิว

รูปที่ ๒.๑๔ สะพานตรวจผิว

สะพานตรวจผิวมีลักษณะดังรูปที่ ๒.๑๔ ใช้สำหรับตรวจผิวงานขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือยกไปตรวจบนแทนตรวจผิวได้

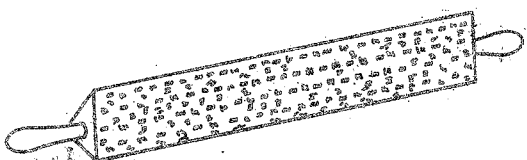

รูปที่ ๑.๑๕ แทงตรวจผิวสามเหลี่ยม

แทงตรวจผิวสามเหลี่ยมใช้สำหรับตรวจผิวร่องทางเขี้ยวหรือผิวร่องรางเลื่อนที่มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม



ใบข้อมูล

หลักสูตร วิชาปรับ

หน้า


หน่วยการฝึก งานฝึกฝีมือ เบื้องต้น ๓

๒๒

เรื่อง งานชุกผิวโลหะ

หัวข้อวิชา งานชุกผิวโลหะ

งานย่อยที่ ๒

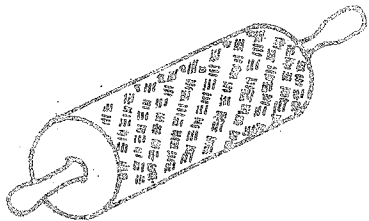


กระบอกตรวจผิวใช้สำหรับตรวจผิวงานชุกที่มีลักษณะเว้าโค้งจำพวกปลอกแขริงต่างๆ

รูปที่ ๒.๑๖ กระบอกตรวจผิว

๕. การลับเหล็กชุก

เหล็กชุกเมื่อใช้งานไปนานๆ จะทำให้หมดคม จึงต้องมีการลับคมตัดใหม่ใหม่ ความคมเหมือนเดิม ปกติจะแบ่งการลับออกเป็น ๒ ลักษณะคือ

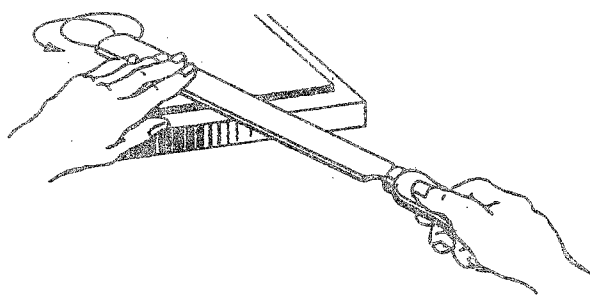


๕.๑ ลับคมด้วยหินน้ำมันซึ่งจะเป็นการลับคม หลังจากลับคมด้วยหินเจียรไนแล้วหรือจะเป็นการลับเมื่อใช้งานเหล็กชุกไปจนหมดความคมแล้วนำมาลึกลับกับหินน้ำมันเลย การลับทำโดยลึบปลายเหล็กชุกในลักษณะดังรูปที่ ๒.๑๗ ข. ให้ปลายเหล็กชุกมีความโค้งเล็กน้อย เมื่อเริ่มมีความคมจึงเปลี่ยนมาลึบในแนวอนตามรูปที่ ๒.๑๗ ก. ให้ได้คมส่วนปลายตามต้องการ

ก.

รูปที่ ๒.๑๗

แสดงการลับเหล็กชุกด้วยหินน้ำมันทั้งในแนวอนและแนวตั้ง

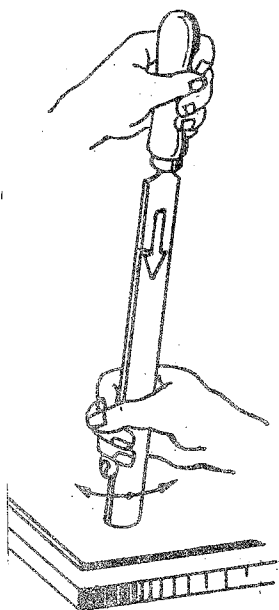




ใบข้อมูล

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก	งานตีฝัมือ เบื้องต้น ๓	๒๓
หัวข้อวิชา	งานชุดตัวโลหะ	
งานย่อยที่	๒	

เรื่อง งานชุดตัวโลหะ

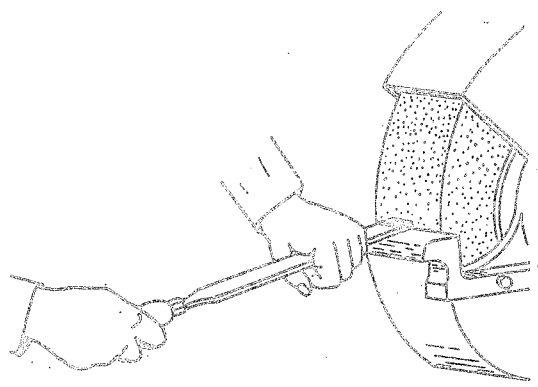

๕.๒ ดัดเหล็กชุดกับหินเจียรระโน วิธีนี้ต้องใช้
ผู้ชำนาญซึ่งเคยตีควยวิธีนี้มาก่อนโดย
จะต้องดัดอย่างแผวเบาและในขณะดัด
ต้องให้ส่วนปลายโค้งเล็กน้อย เพื่อให้
หน้าสัมผัสของการชุดลงตัวจริงๆ เท่านั้น

รูปที่ ๒.๑๘ การลับเหล็กชุดด้วยหินเจียรระโน




ใบทดสอบ


หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก	งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓	๒๕
ชื่อทดสอบงานย่อยที่ ๒		
บททดสอบเลขที่ ๑	เวลา ๑๐ นาที	

เรื่อง งานชุดผิวโลหะ

จงกาเครื่องหมาย หน้าข้อที่ถูกและ หน้าข้อที่ผิด

-๑. การชุบแต่ละครั้งจะกินเวลานานมาก
-๒. การทำงานของเหล็กชุบจะมีมุมภายในเป็นลบ
-๓. จะไม่ชุบชิ้นงานเมื่อชิ้นงานไม่เกิดการเสียดสีขณะใช้งาน
-๔. ผิวที่ชุบแล้วจุดที่ดำจะเป็นแอ่งเก็บน้ำมัน
-๕. เหล็กชุบแบนใช้ในการชุบผิวราบและสามารถชุบผิวโค้งได้
-๖. เหล็กชุบรูปช้อนใช้ชุบงานผิวโค้งที่มีพื้นที่กว้างๆ
-๗. การตรวจผิวงานชุบจะนับจำนวนจุดที่ติดสีต่อ ๑ หน่วยพื้นที่
-๘. ถ้าเป็นงานใหญ่ๆ เราสามารถใช้แทนตรวจผิวตรวจงานชุบได้
-๙. แท่งตรวจผิวสามเหลี่ยมใช้สำหรับตรวจ เช็ควงร่องทางเหยี่ยว
-๑๐. การจับเหล็กชุบต้องให้อียงทำมุมประมาณ ๓๐° - ๕๐°
-๑๑. การชุบที่ดีต้องชุบเอียงตามแนวตะแคงมุมเมื่องานเป็นสี่เหลี่ยม
-๑๒. เหล็กชุบส่วนมากทำมาจากเหล็กจำพวกคาร์บอนสูงหรือเหล็กอบสูง
-๑๓. ส่วนปลายของเหล็กชุบแบนจะโค้งเล็กน้อยเพื่อให้สัมผัสงานเป็นจุด
-๑๔. เหล็กชุบสามเหลี่ยมเว้าใช้ชุบงานผิวโค้งกว้างๆ ได้ดีกว่าเหล็กชุบรูปช้อน
-๑๕. สีที่ใช้ในการตรวจผิวเราจะใช้สีอะไรก็ได้


	ใบงาน	หลักสูตร ช่างปรับ	หน้า ๒๔
		หน่วยการเรียนรู้ งานฝีมือเบื้องต้น ๓	
	เรื่อง งานชุดผิวโลหะ	หัวข้อวิชา งานชุดผิวโลหะ	
		งานย่อยที่ ๒	งานที่ ๑

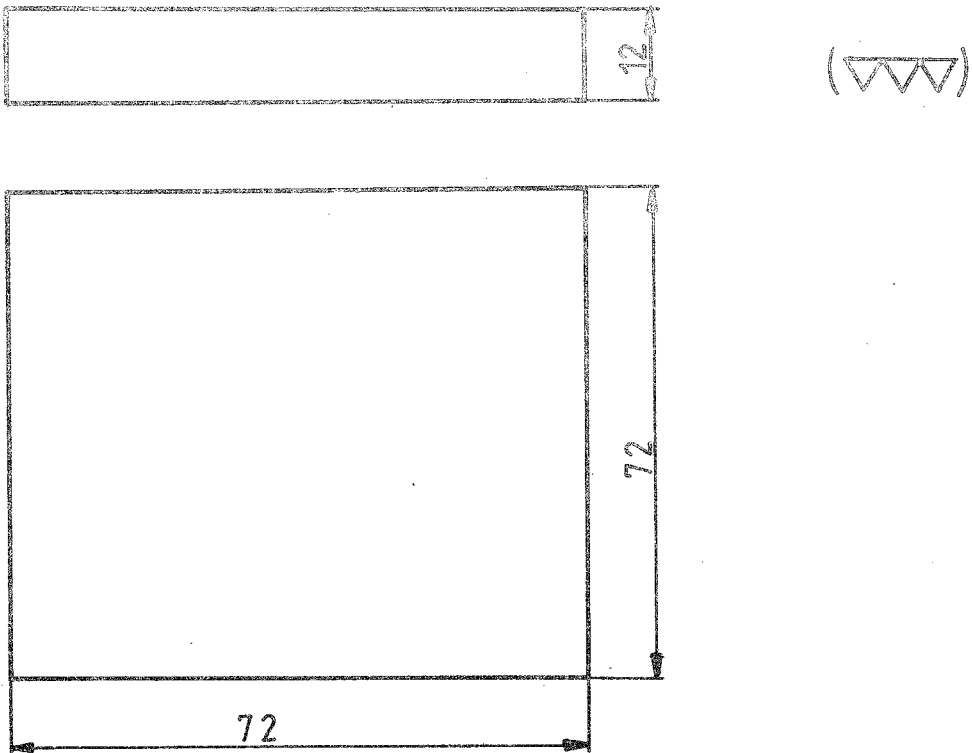


นำชิ้นงานมาชุดผิวให้เรียบทั้ง ๒ ด้าน

ชิ้นงานได้จากงานใสراب งานที่ ๓/๑ งานย่อยที่ ๓ หน่วยที่ ๑

วัสดุ St๓๑	ขนาด ๗๒ x ๗๒ x ๑๒	จำนวน ๑ ชิ้น
ชื่อ ม.ร.ฝ.	ว.ค.ป.	มาตรฐาน ๑:๑

	ใบขั้นตอน การปฏิบัติงาน	หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า	
		หน่วยการศึกษา	งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓	๒๖	
	เรื่อง	งานชุดผิวโลหะ	หัวข้อวิชา	งานชุดผิวโลหะ	
			งานตอนที่	๒	งานที่
วัตถุประสงค์ - ใ้เหล็กชุดแบบชุดผิวงานใ้ถูกต้อง					
เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ เหล็กชุดแบบ สีเส้นผสมน้ำมันเครื่อง แทนระดับ กระดาษทรายละเอียด- No.๕๐๐					
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง			
๑. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานชุด	๑. เตรียมแทนสำหรับตรวจผิว, เหล็กชุด, สี, กระดาษทรายละเอียด, หินน้ำมัน, ผ้าสำหรับใช้ทาสีและทำความสะอาด	๑. ก่อนชุดต้องลบคมให้เรียบร้อย			
๒. ตรวจเช็คผิวงานที่จะชุด	๒. ทาสีลงบนแทนสำหรับตรวจสอบบางๆ ให้สม่ำเสมอแล้วเอาชิ้นงานที่จะชุดมาวางดูตรวจสอบผิว	๒. ผิวงานก่อนชุดต้องใช้ตะไบละเอียดแต่งผิวที่จะชุดให้เรียบ			
๓. เริ่มชุดส่วนที่มีความสูงออก	๓. นำชิ้นงานไปจับปากกาใช้เหล็กชุดแบบ ชุดผิวส่วนที่ติดสีออกก่อนทั้งหมด	๓. เมื่อชุดเสร็จแล้วต้องทำความสะอาดแทนระดับและชิ้นงานให้เรียบร้อยเช็คสีเส้นออกทั้งหมด			
๔. การตรวจเช็คผิวแล้วชุดต่อ	๔. ใช้กระดาษทรายถูลงบนผิวที่ชุดไปแล้วเบาๆ แล้วนำไปตรวจเช็คผิวใหม่ นำชิ้นงานไปจับปากกาชุดต่อกระทำซ้ำกันแบบนี้เรื่อยๆ จนกว่าจะผิวตามความต้องการ				
๕. ชุดชิ้นลาย	๕. นำเอาสีทาที่ชิ้นงานบางๆ แล้วใช้เหล็กชุดที่ลับไว้มๆ ชุดชิ้นลายสลับกันตามแนวเส้นทะแยงมุม				
๖. กลับข้างชุดอีกด้านหนึ่ง	๖. ทำตามขั้นตอนที่ ๑-๕ จนกว่าจะเสร็จงาน				


	ใบเตรียมการลอน	หลักสูตร ช่างปรับ	หน้า ๒๗
		หน่วยการฝึก งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓	
	เรื่อง เครื่องไสและอุปกรณ์	หัวข้อวิชา งานไส	งานสอนที่ ๓ เวลา ๘ คาบ
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้รับการฝึกนอกชื่อ โครงสร้างและอธิบายการทำงานของเครื่องไส รวมทั้งการบำรุงรักษา		
วิธีสอน	ตามตอบ บรรยาย สำนึก		
หัวข้อสำคัญ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ชนิดของเครื่องไส ๒. ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องไส ๓. การเคลื่อนที่ของมีดไสและระบบการป้อนไส ๔. มีดไสชนิดต่างๆ และการจับยึดมีดไส ๕. การตั้งช่วงชักมีดไสและตั้งคู่งหัวไส ๖. การคำนวณคู่งหัวไสช่วงป้อนไสและความลึกกรอบไส ๗. การจับยึดงานไส ๘. ข้อควรระวังในการทำงานไส 		
อุปกรณ์ช่วยฝึก	แผนภาพ-เครื่องไสชนิดต่างๆ ไสนอน, ไสตั้ง, ไสช่วงยาว, ส่วนประกอบเครื่องไส แผนไส - ระบบการป้อนไส มีดไสชนิดต่างๆ การจับยึดมีดไส การจับยึดงานไส ของจริง- เครื่องไส อุปกรณ์ต่างๆ มีดไสชนิดต่างๆ		
การมอบหมายงาน	ทำงานตามใบงานและใบทดสอบ		
การวัดผล	เก็บคะแนนจากการทำงานและจากใบทดสอบ		
หนังสืออ้างอิง			



ใบข้อมูล

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓		๒๘
เรื่อง	เครื่องไสและอุปกรณ์	หัวข้อวิชา งานไส
งานย่อยที่ ๓		

งานไส คือการปาดผิวชิ้นงานโดยการเดินของมีดไสกินชิ้นงานให้ได้ผิวราบ ผิวโค้งหรือให้ได้ผิวของชิ้นงานเป็นร่องเป็นมุมดังตัวอย่างชิ้นงานดังรูป

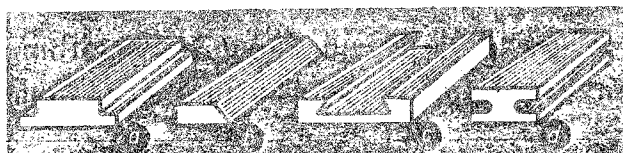


รูป B 148.1 ตัวอย่างงานไส (a) และ (b) ร่องนำเลื่อน
(c) ร่องเลื่อนทางเหยี่ยว (d) ร่องประกบ

รูป ตัวอย่างงานไส (a) และ (b) ร่องนำเลื่อน
(c) ร่องเลื่อนทางเหยี่ยว (d) ร่องประกบ

ชิ้นงานไสนั้นอาจจะสั้นหรือยาวสุดแต่ลักษณะงานจึงทำให้เกิดมีเครื่องไสอยู่หลายชนิด ซึ่งพอจะจำแนกตามลักษณะการทำงานได้ดังนี้

๑. เครื่องไสช่วงสั้น (Shaper) เป็นเครื่องไสแนวอนแบบมีดไสเคลื่อนที่ เครื่องไสชนิดนี้มีช่วงไสได้ยาวที่สุด ๘๐๐ มม. ใช้สำหรับปาดผิวงานในแนวอนโดยชิ้นงานจะจับยึดอยู่กับที่บนแท่นจับงานแล้วมีดไสเป็นดัวเคลื่อนที่ปาดผิวงานมีลักษณะดังรูป

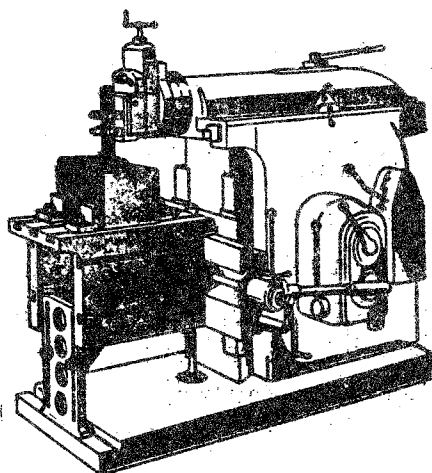



ใบข้อมูล

หลักสูตร ช่างปรับ

หน้า

หน่วยการฝึก งานฝีมือเบื้องต้น ๓


๒๙

เรื่อง เครื่องไสและอุปกรณ์


หัวข้อวิชา งานไส

งานย่อยที่ ๓

๒. เครื่องไสช่วงยาว (Planer) เป็นเครื่องไสแนวอนเช่นกับเต่าการทำงาน มีตลับไสจะอยู่กับที่ชิ้นงานเป็นตัววิ่งตามโต๊ะไส สามารถไสงานได้ยาวๆ ตั้งแต่ ๑ เมตรถึง ๒๐ เมตร เราอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องไสโต๊ะวิ่งก็ได้ เครื่องไสนี้มีลักษณะดังรูป

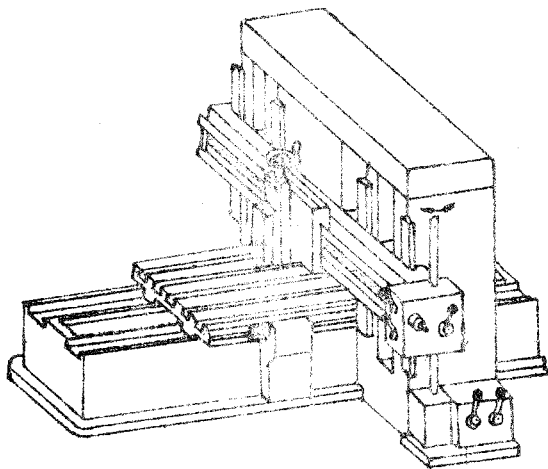

๓. เครื่องไสคันหรือเครื่องไสแนวตั้ง มีตลับไสจะเคลื่อนที่ในแนวตั้งจากกับพื้นใช้สำหรับไสงานที่เป็นร่องภายใน พื้นเพื่อภายใน ไสชิ้นงานให้โค้งตัวเครื่องไสคันนี้ทำงานได้ช้า ชิ้นงานจะถูกยึดอยู่กับโต๊ะจับจนกว่ามีตลับไสจะเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวตั้ง เครื่องไสชนิดนี้มีลักษณะดังรูป

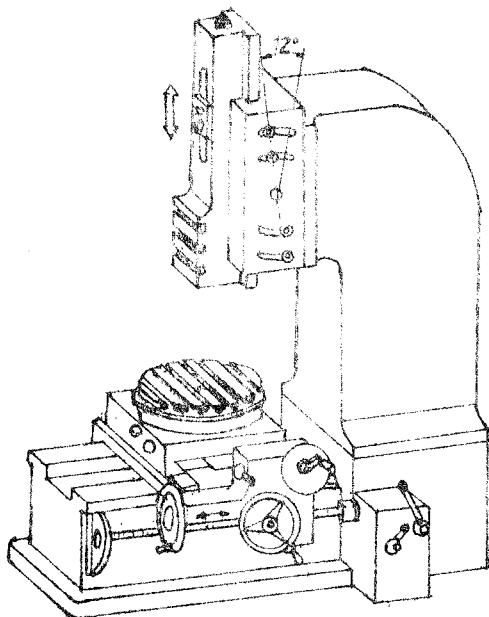



ใบข้อมูล

เรื่อง เครื่องไสและอุปกรณ์

หลักสูตร ช่างปรับ

หน่วยการฝึก งานฝึกฝีมือ เบื้องต้น ๓

หัวข้อวิชา งานไส


งานย่อยที่ ๓

หน้า

๓๐

เครื่องไสชนิดต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเครื่องที่ใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม แต่เครื่องไสที่มีใช้กันมากในโรงเรียนและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กให้แก่เครื่องไสวงสั้น ดังนั้นในที่นี้จะกล่าวถึงรายละเอียดและชิ้นส่วนต่างๆ ที่สำคัญของเครื่องไสวงสั้นนี้เท่านั้น

ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องไสวงสั้น

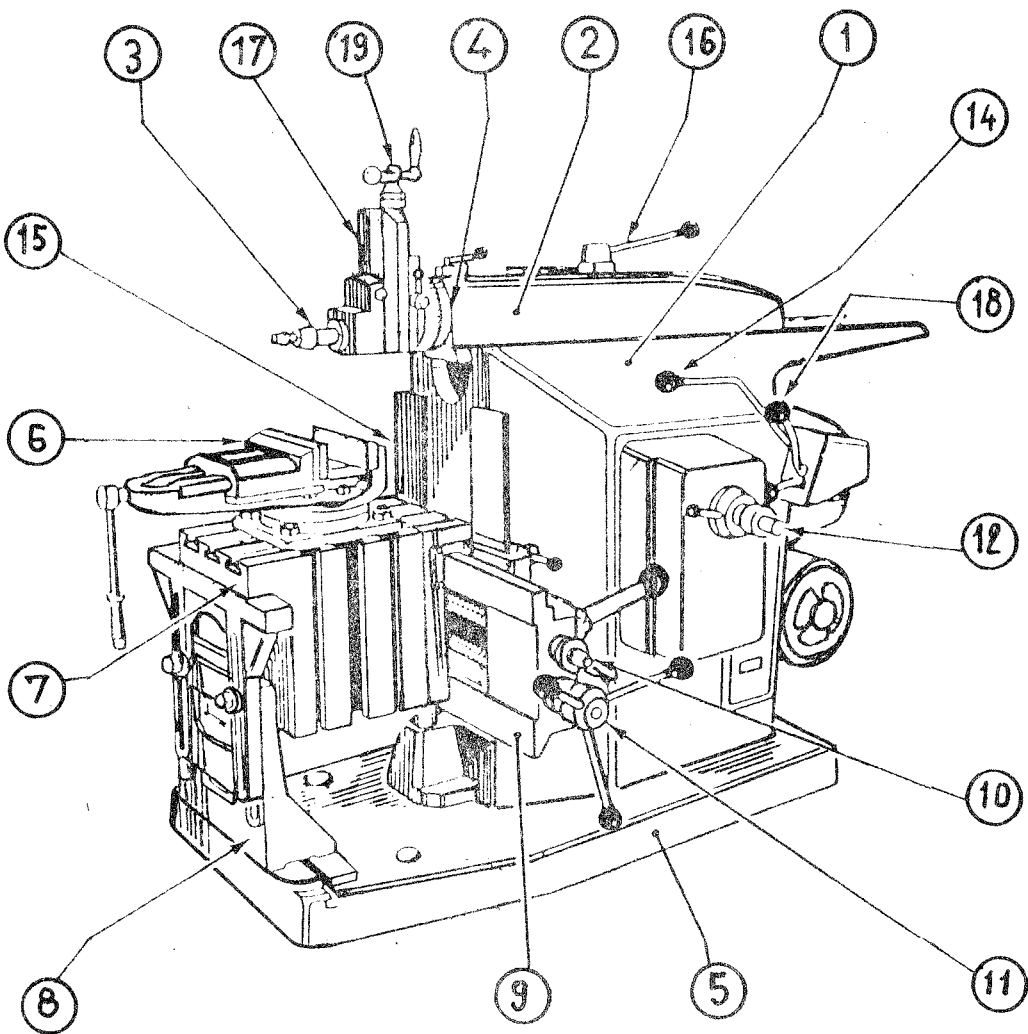

เครื่องไส

- | | | |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| ๑. แท่นเครื่อง | ๘. รางประคองโต๊ะจับงาน | ๑๕. รางเลื่อนแนวตั้ง |
| ๒. หัวเครื่อง | ๙. รางเลื่อนแนวนอน | ๑๖. มือหมุนสกรูตำแหน่งช่วงชัก |
| ๓. หัวจับมีด | ๑๐. สกรูปรับแนวนอน | ๑๗. รางเลื่อนหัวจับมีด |
| ๔. สเกลปรับองศา | ๑๑. มือหมุนสกรูแนวนอน | ๑๘. แขนโยกเปลี่ยนความเร็ว |
| ๕. ฐานเครื่อง | ๑๒. เฟืองระยะชัก | ๑๙. มือหมุนปรับแนวตั้ง |
| ๖. ปากกา | ๑๓. นอตล็อคช่วงชัก | |
| ๗. โต๊ะจับงาน | ๑๔. แขนโยกคลัช | |



ใบข้อมูล

หลักสูตร ช่างปรับ

หน้า

หน่วยการฝึก งานฝึมือเบื้องต้น ๓


๓๑

เรื่อง เครื่องไสและอุปกรณ์


หัวข้อวิชา งานไส

งานย่อยที่ ๓


ทิศทางในการเคลื่อนที่ของมีดไส เนื่องจากเครื่องไสช่วงสั้นขึ้นงานจะออกซี่ค้อย
กับที่ มีดไสต้องเป็นคิ้วโค้ง ทิศทางการเคลื่อนที่ของมีดไสมีดังนี้

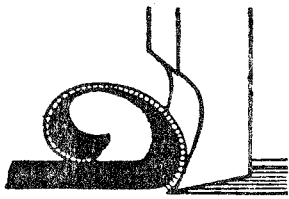

รูป B 143.2 ลักษณะไสผิวงานของมีดไส

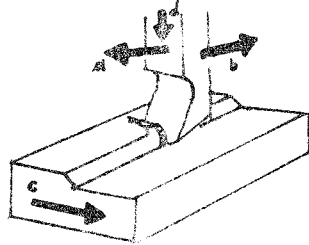

รูป B 143.3 ลักษณะเดินไสของมีดไสในแนวไสนอน (a) จังหวะเดินไส (b) จังหวะชักมีดกลับ (c) แนวป้อนไส (d) แนวคมมีดไส

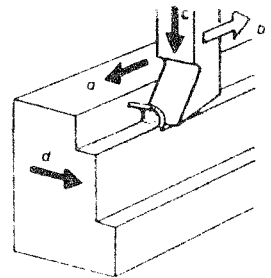

รูป B 143.4 ลักษณะเดินไสของมีดไสในแนวไสตั้ง (a) จังหวะเดินไส (b) จังหวะชักมีดกลับ (c) แนวป้อนไส (d) แนวคมมีดไส

รูป

ลักษณะไสผิวงานของมีดไส

รูป

ลักษณะเดินไส

รูป

ลักษณะเดิน

ของมีดไสในแนวไสหัว

ไสของมีดไสในแนวไสนอน

(a) จังหวะเดินไส (b) จังหวะชักมีดกลับ (c) แนวป้อนไส (d) แนวคมมีดไส

(a) จังหวะเดินไส (b) จังหวะชักมีดกลับ (c) แนวป้อนไส (d) แนวคมมีดไส

ทิศทางการเดินของมีดไสและการเคลื่อนที่ของชิ้นงานที่จะทำให้เกิดการกินชิ้นงาน
ได้ คือ

แนวเดินไส คือแนวที่มีดเดินมีอยู่สองจังหวะคือจังหวะเดินไส (จังหวะเดินไปหน้า) และจังหวะชักมีดกลับ ซึ่งมีได้เป็นจังหวะงาน ฉะนั้นในการเดินไสครั้งหนึ่งๆ มีดจึงค้ำเดินสองจังหวะเป็นจังหวะคู่ไปและกลับหรือจะเรียกว่าหนึ่งคู่จังหวะชักก็ได้

แนวป้อนไส แนวป้อนไสนี้ทำให้เศษไสกว้างหรือแคบได้ตามต้องการ ถ้าเป็นชิ้นงานไสธรรมดาที่มีมีดโค้งไปอยู่ในแนวนอน แนวป้อนไสจะค้ำขึ้นงานเข้าหามีด แต่เป็นงานไสชนิดโต๊ะไสเคลื่อนเข้าหามีดแนวป้อนไสจะค้ำมีดไสเข้าหาชิ้นงาน

แนวคมมีดไส ทำให้ไสไครอยไสลึกหรือตื้น งานไสธรรมดาให้รับมีดไสให้กินลึกหรือตื้นตามต้องการแต่สำหรับงานไสที่คงเคลื่อนโต๊ะไสเข้าหามีด การตั้งความลึกของรอยไสให้สอดคล้องงานเข้ากับช่างมีด




ใบข้อมูล

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก		งานฝึกฝีมือ เบื้องต้น ๓
เรื่อง	เครื่องไสและอุปกรณ์	หัวข้อวิชา
		งานไส
		งานย่อยที่ ๓

ระบบป้อนไส

การป้อนไสมักป้อนก่อนจึงหว่าเดินไสหนอยหนึ่ง วิธีป้อนไสตามหลักให้ป้อนด้วยเครื่องที่มีเพลाप้อนไสขับป้อนอยู่ไม่ให้อุปกรณ์ไสด้วยมือ เพราะมีละอองไสจะไม่เรียบสม่ำเสมอ และฝีมืองานก็จะหยาบขรุขระมากเกินควร ข้อพึงระวังก็คือ อย่าป้อนไสมากเกินไปจนเกินควร เครื่องอาจเกิดเสียหายได้

ล้อขับเพลाप้อนไสจะมีร่องตัว T ฝังอยู่เป็นร่องยาว (ตั้งรูป) ในร่องมีจุดเขี้ยวเหวียงหรือสลักติดอยู่เลื่อนไต่ไปตามร่อง T บนจุดเขี้ยวเหวียงจะมีก้านส่งสวมอยู่ที่อกข้างหนึ่งของปลายก้านส่งจะมีชุดลิ้มขัดขับร่องฟันเฟืองให้หมุนขับเคลื่อนโต๊ะงานไสได้ทีละหนอยคือทีละฟันหรือสองสามฟันสุดแต่จะตั้ง

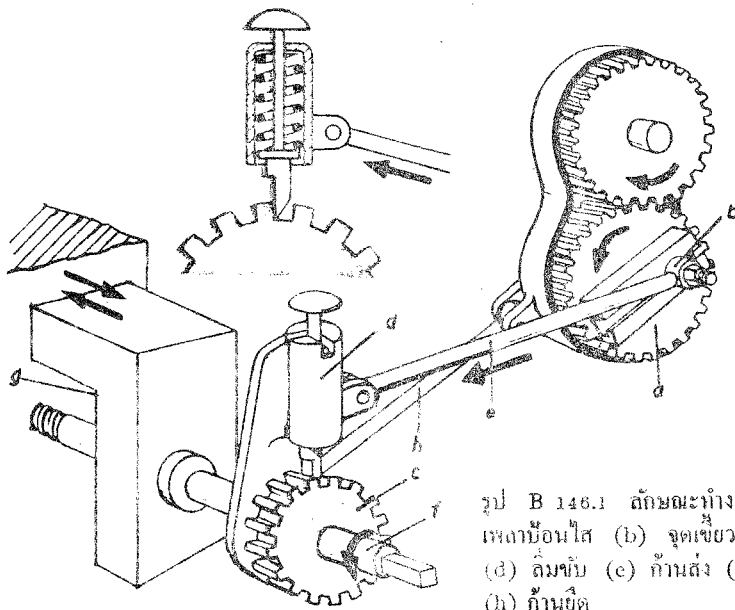

รูป B 146.1 ลักษณะการทำงานของระบบป้อนไส (a) ล้อขับเพลाप้อนไส (b) จุดเขี้ยวเหวียงหรือสลัก (c) เฟืองตรง (d) ลิ้มขับ (e) ก้านส่ง (f) เผลาโต๊ะงานไส (g) โต๊ะไส (h) ก้านยึด


โดยเหตุที่ล้อขับเพลाप้อนไสนั้นต้องหมุนเป็นวงกลมในขณะที่ล้อนั้นตั้งก้านส่งไปทาบเข้าหน้า เพื่อที่จะป้องกันมิให้ลิ้มขัดต้องตั้งโต๊ะไสตามกลับไปด้วย ลิ้มขัดนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นแรคเซตกลาวคือ ยกตัวเองให้ขึ้นพ้นฟันเฟืองซึ่งเกาะไต่ และกลับไปตกที่ระหว่างซี่ฟันข้างหลัง เมื่อล้อขับเพลाप้อนไสนั้นหมุนกลับมาก็จะทำให้ลิ้มขัดนี้ขับเฟืองหมุนเพลาโต๊ะไสได้อีกจึงหว่าหนึ่งเป็นเช่นนี้ติดต่อกันเรื่อยไปเป็นจังหวะกันป้อนไสและถอยลิ้มออกไปเพื่อเริ่มจังหวะใหม่ที่ละ ๑๘๐ องศาของอัตราหมุน




ใบข้อมูล

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓		๓๓
เรื่อง	เครื่องไสและอุปกรณ์	หัวข้อวิชา งานไส
		งานย่อยที่ ๓

ระยะป้อนไสนั้น ตั้งได้โดยตำแหน่งตำแหน่งของจุดเขี้ยวเหวี่ยงหรือสลักดำเป็นงานไสหยาบให้ตั้งก้านส่งให้ขับเฟืองไค้หลายๆ ฟัน แต่ถ้าเป็นงานไสละเอียดให้ตั้งขับไค้ทีละฟัน

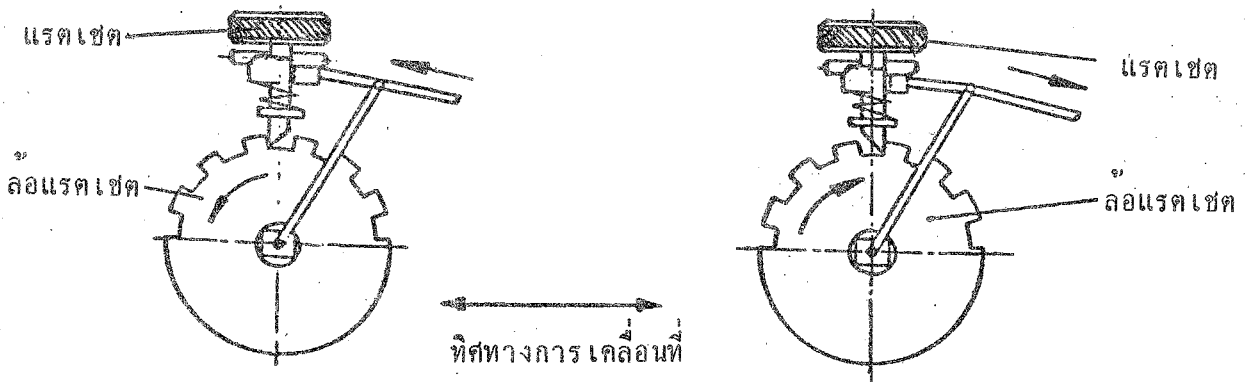

ลักษณะการ เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่อัตโนมัติของไค้เลื่อนโดยการเปลี่ยนทิศทางการเตะล่อแครตเซตของตัวสลักแครตเซต

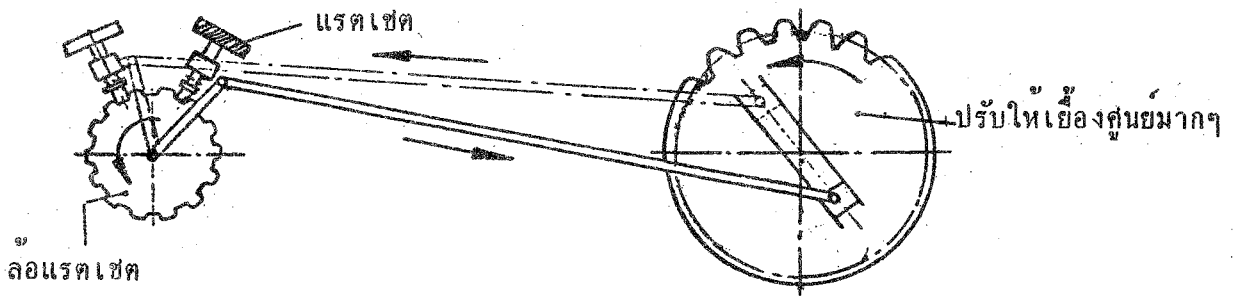

การตั้งงานไสหยาบโดยการตั้งจุดเขี้ยวเหวี่ยงให้ก้านส่งขับเฟืองไค้หลายๆ ฟัน มีคไสชนิดต่างๆ


มีคไสซึ่งโดยทั่วไปจะทำมาจากเหล็กอบสูง High speed steel แต่ในบางกรณี ที่การทำงานไสจำนวนมากๆ หรือชิ้นงานที่ไสเป็นวัสดุที่มีความแข็งมากๆ มีคไสจะทำมาจากวัสดุพิเศษจำนวน carbide

ลักษณะของมีคไสเหมือนกับมีคกลึงเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสามารถใช้ด้วยกันได้ แต่ก็มีรูปแบบอันที่ไม่เหมือนแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของงานที่พิเศษ



ใบข้อมูล

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก	งานฝึกฝีมือเบื้องต้น	๓๔
เรื่อง	เครื่องไสและอุปกรณ์	หัวข้อวิชา
		งานไส
		งานย่อยที่
		๓

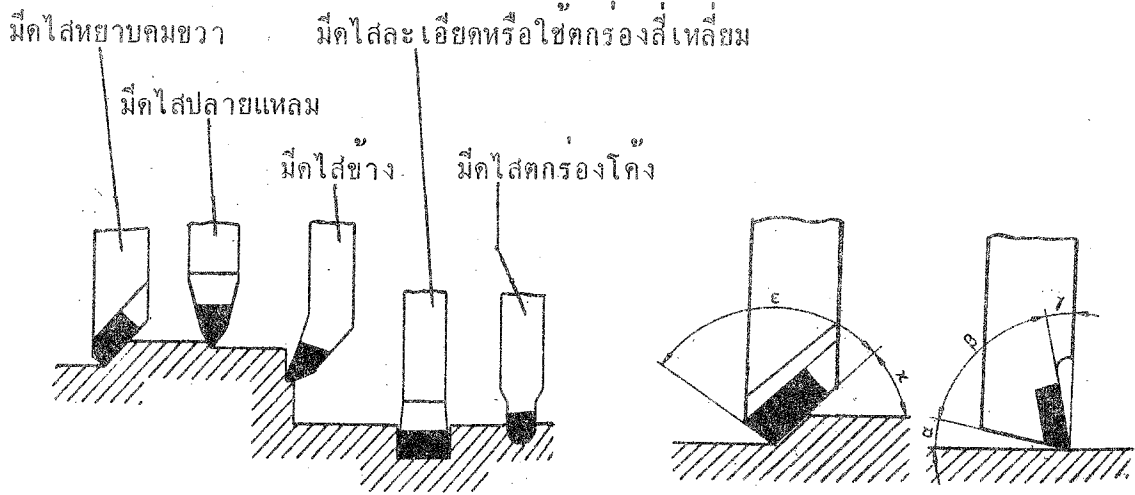

ลักษณะมัดไสชนิดต่างๆ


มุมของมัดไสขณะไสชิ้นงาน

ϵ มุมคมมัด x มุมเอียงคมมัด
 γ มุมคายเศษ β มุมลิ้ม α มุมฟรี


ลักษณะการจับมัดไส

มัดไสเวลาใช้งานต้องจับให้แน่นและให้โผล่พ้นตามจับมัดไสให้น้อยที่สุด แต่ยังไม่ควรวางไต่สะดวกโดยไม่ได้ติดตามจับมัดไส เพราะถ้าจับมัดไสยาวเกินไปมัดไสอาจจะหักขณะไสหรือเกิดเป็นสปริงทำให้ผิวงานไม่เรียบ

สำหรับงานไสแนวอนการจับมัดไสจะต้องจับมัดไสให้อยู่ในแนวตั้งตั้งฉากกับชิ้นงาน และในจังหวะชักกลับชุดป้อนมัดไสจะต้องยกมัดไสขึ้นจากผิวงานเพราะจะได้ไม่เกิดรอยขีดขึ้นที่ผิวงานและคมมัดไสไม่สึก

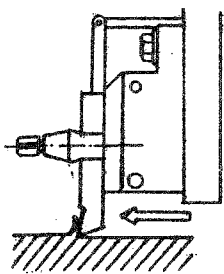


จังหวะเดินหน้ากินชิ้นงาน

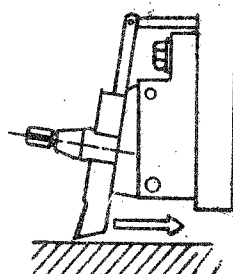


จังหวะถอยหลังมัดไสยกขึ้น




ใบข้อมูล	หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
	หน่วยการฝึก งานฝึกฝีมือ เบื้องต้น ๓		๓๕
เรื่อง เครื่องไสและอุปกรณ์	หัวข้อวิชา	งานไส	
	งานย่อยที่	๓	

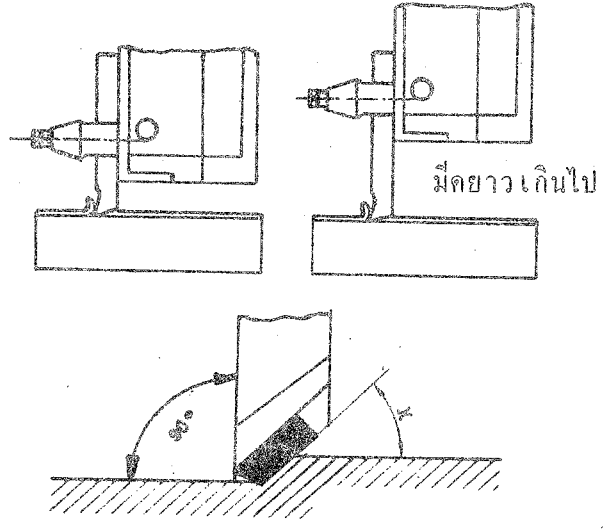

ถ้าเป็นการไสงานผิวเอียงและผิวตั้งจะต้องเอียง เอียงชุดเลื่อนมีดและปรับเอียง ตำแหน่งชุดป้อนมีดให้เข้าลักษณะตำแหน่งที่ยกมีดไสพ้นจากผิวงานได้ในจังหวะชักกลับ

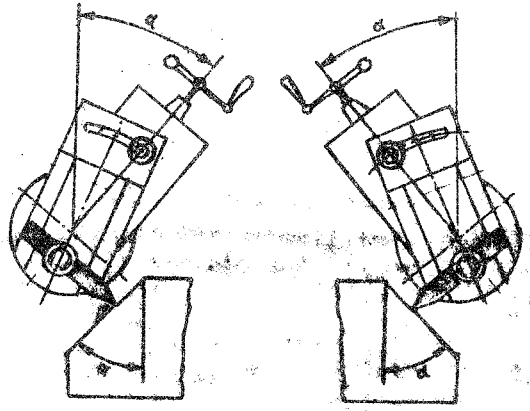

งานไสผิวเอียง

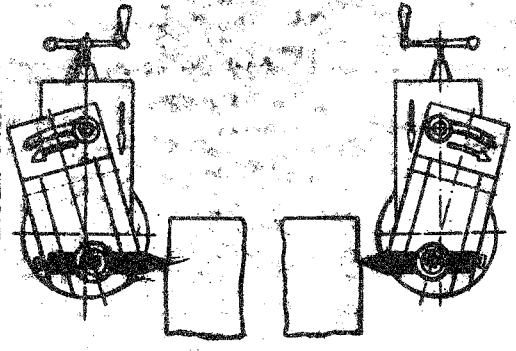

งานไสผิวตั้ง




ใบข้อมูล

	หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
	หน่วยการฝึก	งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓	๓๖
เรื่อง เครื่องไสและอุปกรณ์	หัวข้อวิชา	งานไส	
	งานย่อยที่	๓	

การตั้งช่วงชักมีดไส

ระยะช่วงชักมีดไสเรามักผูกเกณฑ์การตั้งตั้งนี้คือ ระยะช่วงชักมีดจะเท่ากับความยาวของงานที่ไส (L)บวกกับช่วงวางหน้ามีด (La) และช่วงวางหลังมีด (Lu) และเพื่อมิให้มีระยะปลอดงานแฝงอยู่มากเกินไปฉะนั้นช่วงวางหน้ามีด La และช่วงวางหลังมีด Lu จะต้องเป็นระยะที่แคบที่สุดที่จะทำงานได้ซึ่งโดยปกติเราให้ใช้ La = ๒๐ มม. และ Lu = ๑๐ มม. (ดูจากรูป)

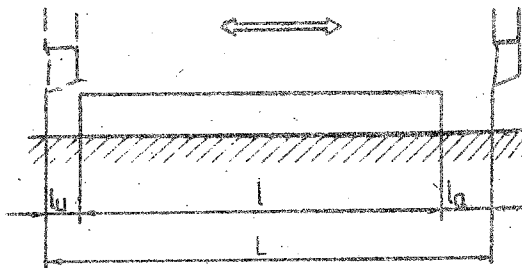

$$\begin{aligned} \text{ช่วงไส} &= \text{ความยาวของงาน} + \text{ช่วงหลังมีด} + \text{ช่วงหน้ามีด} \\ L &= l + la + lu \end{aligned}$$

วิธีตั้งคู้งหวะไส

วิธีตั้งความเร็วคู้งหวะไสคอนานที่ เราสามารถที่จะพิจารณาจากวัสดุมีดไส วัสดุชิ้นงานและความยาวของช่วงชักมีดซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนี้จะเป็นตัวที่ใช้พิจารณาซึ่งมีหลักที่ว่า ไปด้วยถ้าวัสดุมีดเป็นเหล็กอบสูงก็จะสามารถใช้ช่วงงังหวะชักได้เร็วกว่าเหล็กเครื่องมือแต่ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุงานด้วยว่าเป็นวัสดุแข็งหรือวัสดุอ่อน ซึ่งถ้าเป็นวัสดุแข็งความเร็วก็ต้องลดลงน้อยกว่าวัสดุงานอ่อนและก็ยังขึ้นอยู่กับความยาวของช่วงชักมีดอีกด้วย โดยถ้าช่วงชักยาวความเร็วต้องต่ำ ช่วงชักมีดสั้นความเร็วคู้งหวะชักก็สามารถใช้ได้สูงขึ้นด้วย

ความเร็วคู้งหวะไสคอนานที่ เราสามารถที่จะอ่านจากตารางบนเครื่องไสได้เลย หรือจากการคำนวณก็ได้ แต่มีข้อยกเว้นว่าจำนวนคู้งหวะไสคอนานที่เครื่องไสทางชนิดกันจะใช้ไม่เท่ากัน



ใบข้อมูล

หลักสูตร ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓	๓๑
หัวข้อวิชา งานใส่	
งานครั้งที่ ๓	

ตัวอย่างตารางดูจิ้งหะใส่คอนาคี

ถ้าเป็นงานใส่หยาบความลึกรอยใส่ควรโตกว่าช่วงป้อนใส่ ประมาณ ๓-๕ เท่า
 ถ้าเป็นงานใส่ละเอียดความลึกรอยใส่และช่วงป้อนใส่ควรจะเท่าๆ กันและเป็น
 กานออยๆ

ตาราง T ๑๔๘.๑ ความเร็วใส่(ม./นาที)

วัสดุเม็ด	เหล็ก, ความเค้นดึง กก/มม. ^๒			เหล็กหล่อ	บรอนซ์ หล่อทอง เหลือง
	๕๐	๖๐	๘๐		
เหล็ก เครื่องมือ	๑๖	๑๒	๘	๑๒	๒๐
เหล็กรอบ วง	๒๒	๑๖	๑๒	๑๔	๓๐

ตาราง T ๑๔๘.๒ วิธีกำหนดความเร็วดูจิ้งหะใส่

จำนวนดู จิ้งหะ ใส่คอนาคี	ช่วงชักมีด, มม.			
	๑๐๐	๒๐๐	๓๐๐	
	v_m - ม./นาที			
๒๘	๕.๓	๑๐.๒	๑๔.๒	๑๘.๒
๕๒	๘.๘	๑๘	๒๖.๒	๓๓.๖
๘๐	๑๕.๒	๒๘	๔๑	๕๒



ใบข้อมูล

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓		
เรื่อง	เครื่องใส่และอุปกรณ์	หัวข้อวิชา
		งานใส่
		งานเย็บที่
		๓

ตัวอย่างการคำนวณคูลงหะใส่ต่อนาที

$$\text{สูตร จำนวนคูลงหะใส่ต่อนาที (n)} = \frac{\text{ความเร็วเฉลี่ย (ม/นาที)}}{\text{ความยาวช่วงชักมีด (ม.)}}$$

$$n = \frac{V_m}{2L}$$

$$\text{กำหนดให้ } L = ๕๐๐ \text{ มม.}$$

$$V_m = ๑๕ \text{ ม./นาที} \quad n = ?$$

$$n = \frac{๑๕ \text{ ม./นาที}}{2 \times ๐.๕ \text{ ม.}}$$

$$n = ๒๐ \text{ คูลงหะใส่/นาที}$$

ความเร็วตัดในงานใส่

ความเร็วตัดในงานใส่ หมายถึงอัตราความเร็วที่มีดใส่เดินใส่ในจังหวะใส่วัดเป็น เมตร/นาที เรียกว่าความเร็วใส่กำหนดให้สัญลักษณ์เป็น V_A ส่วนความเร็วในจังหวะชักกลับ เรียกว่าความเร็วชักกลับให้สัญลักษณ์เป็น V_R

ความเร็วตัดคำนวณได้จากสูตร

$$\text{ความเร็ว} = \frac{\text{ระยะทาง}}{\text{เวลา}}$$

$$\text{ความเร็วใส่ } V_A = \frac{\text{ช่วงใส่ (เมตร)}}{\text{เวลาเดินใส่ (นาที)}}$$

$$\text{ส่วนความเร็วชักกลับ } V_R = \frac{\text{ช่วงใส่ (เมตร)}}{\text{เวลาชักกลับ (นาที)}}$$

ตัวอย่าง

กำหนดให้ช่วงใส่ $L = ๓๖๐$ มม. เวลาในจังหวะใส่ $T_A = ๐.๐๓$ นาที ในจังหวะชักกลับ $T_R = ๐.๐๑๕$ นาที จึงคำนวณความเร็วใส่ V_A และความเร็วชักกลับ V_R (หมายเหตุ V_A และ V_R ที่กำหนดให้นี้ให้ถือเป็นค่าเฉลี่ยไม่ใช่ความเร็วค่าสูงสุด)

$$\begin{aligned} V_A &= \frac{๐.๓๖ \text{ (ม.)}}{๐.๐๓ \text{ (นาที)}} \\ &= ๑๒ \text{ ม./นาที} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_R &= \frac{๐.๓๖ \text{ (ม.)}}{๐.๐๑๕ \text{ (นาที)}} \\ &= ๒๔ \text{ ม./นาที} \end{aligned}$$





ใบข้อมูล

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก	งานตีเครื่องมือเบื้องต้น ๓	๓๘
เรื่อง	เครื่องไสและอุปกรณ์	หัวข้อวิชา
		งานไส
		งานตอนที่ ๓

วิธีตั้งช่วงป้อนมีดไสและความลึกรอยไส

ช่วงป้อนไสจะตั้งให้ป้อนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะงานไสที่ต้องการทำ
พื้นที่ภาคตัดของเศษไส = ความลึกรอยไส x ช่วงป้อนไส

$$A = a \times s$$

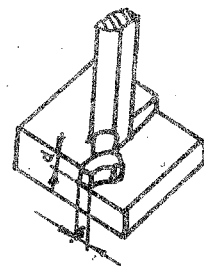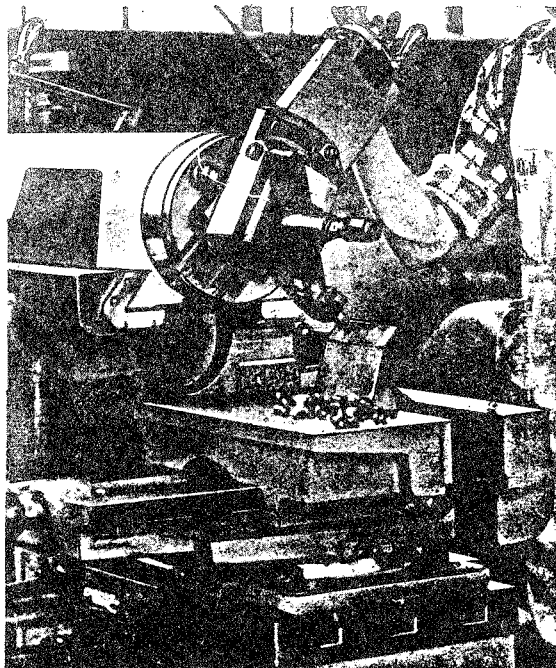

พื้นที่ภาคตัดของเศษที่ไสจะไสให้ได้ขนาดตามใจไม่ได้ ทั้งนี้ต้องดูจากกำลังของเครื่องเป็นเกณฑ์ เพราะถาขนาดของเศษไสใหญ่ตั้งในรูปการป้อนที่ผิดเครื่องอาจจะไสไม่ไหวหยุดหรือมีดไสหักได้

ถ้าเป็นงานไสหยาบความลึกรอยไสควรโตกว่าช่วงป้อนไสประมาณ ๓-๕ เท่า แต่ถ้าเป็นงานไสละเอียดความลึกรอยไสและช่วงป้อนไสควรจะเท่าๆ กัน และน้อยๆ




ใบข้อมูล

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก	งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓	๕๐
เรื่อง	เครื่องไสและอุปกรณ์	หัวข้อวิชา
		งานไส
		งานย่อยที่
		๓

การจับยึดชิ้นงานไส



ชิ้นงานที่จะถูกไสมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกัน ขนาดอาจจะเล็กบ้างใหญ่บ้าง และรูปทรงก็ไม่เหมือนกันด้วย ฉะนั้นหลักในการจับยึดชิ้นงานนั้นชิ้นงานจะต้องถูกจับยึดให้แน่นระหว่างชิ้นงานกับอุปกรณ์จับยึดจะต้องให้เกิดมีความฝืดมากที่สุดและโดยทั่วๆ ไปชิ้นงานชิ้นเล็กๆ เรามักจะจับยึดด้วยปากกาจับงาน วิธีจับชิ้นงานด้วยปากกาจะจับชิ้นงานให้ไหลพันแนวของปากปากกาขึ้นมาพอสมควรประมาณองศา $\frac{2}{3}$ ของความหนาชิ้นงาน โดยให้พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกจับยึดอยู่และใช้แท่งเหล็กขนานรองรับไว้ แล้วจับให้แน่นใช้คอนที่ทำจากวัสดุอ่อนเคาะให้ชิ้นงานอยู่ในแนวระดับ

ลักษณะการวางปากกาให้วางในลักษณะที่เมื่อเดินมีดไส มีดไสจะขนานกับแนวปากกาดังในรูป

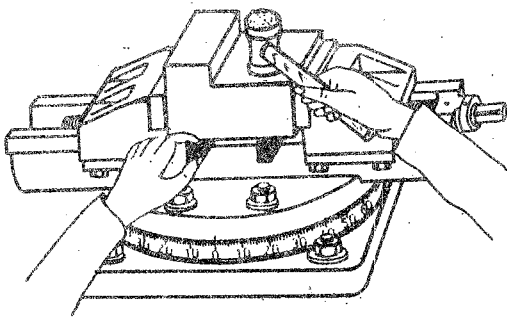


การจับยึดชิ้นงานให้อยู่ในแนวระดับ


ลักษณะการวางแท่งขนาน

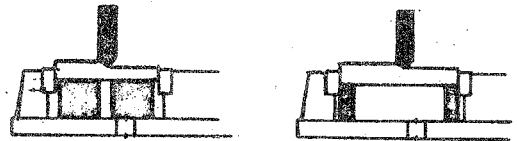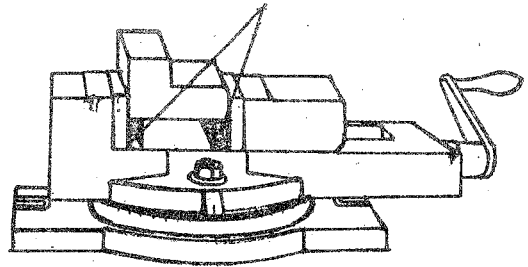


การใช้แท่งขนาน

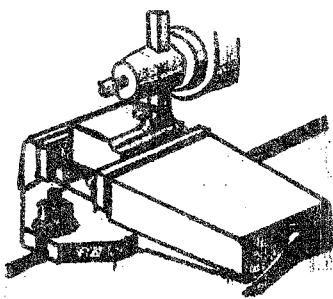

ปากกาเครื่องมือกล วิธีจับชิ้นงานใน

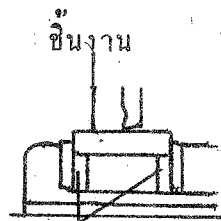

แท่งขนาน

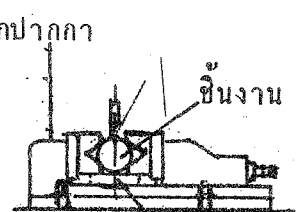



แท่งขนาน



ใบข้อมูล


หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า ๘๒
หน่วยการฝึก งานฝึกฝีมือ เบื้องต้น ๓		
เรื่อง เครื่องไสและอุปกรณ์	หัวข้อวิชา งานไส	
	งานย่อยที่ ๓	

ในกรณีที่ไม้ต้องการจับตัวบนของชิ้นงาน ก็ให้ใช้นิวเหล็กจับยึดไว้ที่ข้างๆ ชิ้นงานกับโต๊ะ

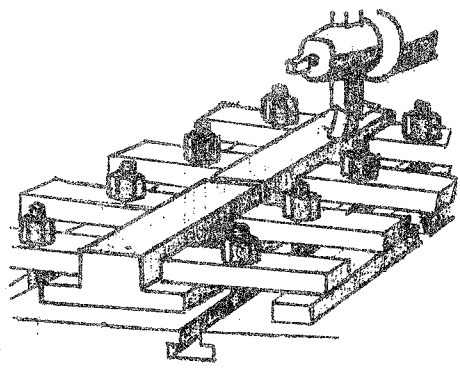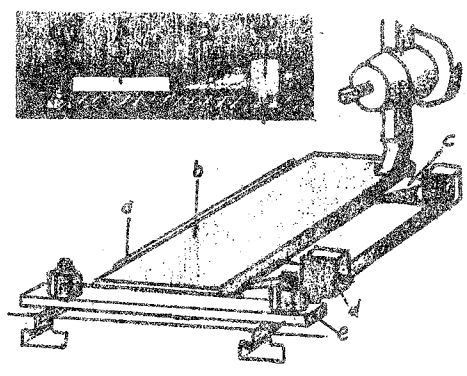


รูป วิธีจับชิ้นบางๆ (a) แทงรับชน (b)
ชิ้นงาน (c) นิวเหล็ก (d) แทงเคลื่อน
(e) แทงกันเลื่อน

รูป วิธีจับชิ้นงานหลายๆ ชิ้นพร้อมกัน

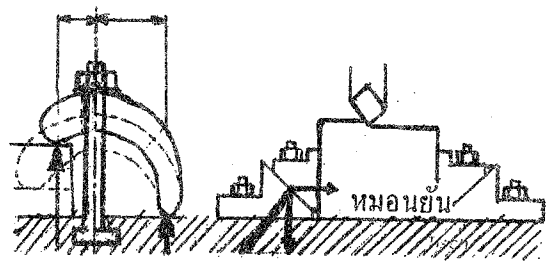

หมอนยัน นิวเหล็ก แทงเคลื่อน

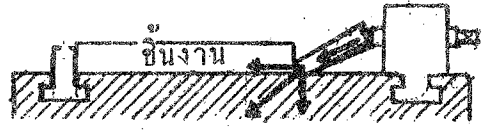



ใบข้อมูล


หลักสูตร	ช่างปรับ
หน่วยการฝึก	งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓
หัวข้อวิชา	งานไส
งานย่อยที่	๓

หน้า
๙๓


เรื่อง เครื่องไสและอุปกรณ์

วิธีปฏิบัติและข้อควรระวังขณะทำงานไส

- จับยึดชิ้นงานให้แน่นโดยเลือกอุปกรณ์จับยึดให้ถูกต้อง


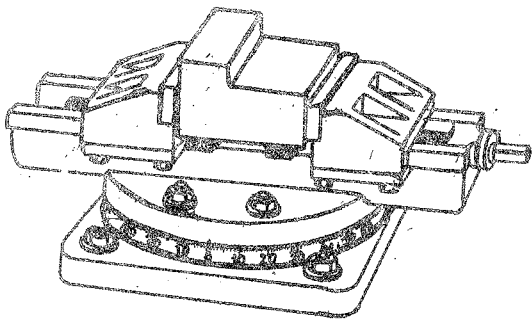


ไขปากกาจับ

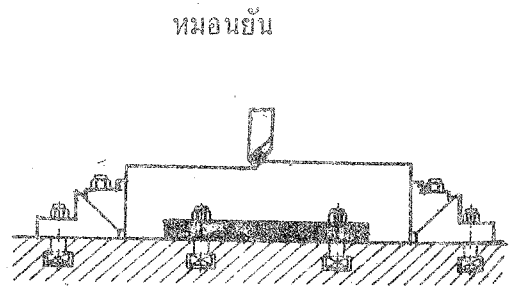

ใช้อุปกรณ์ช่วย

- จับมีดไสให้ถูกต้องกับลักษณะงานที่จะไส

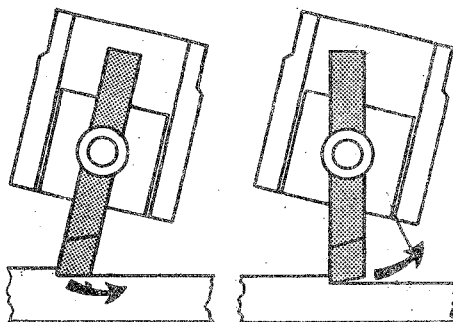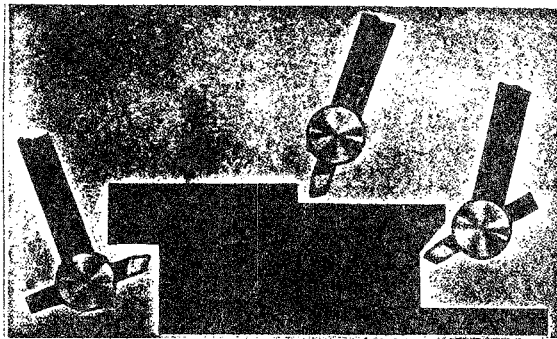

ถูก



ผิด





ใบข้อมูล

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า ๕๕
หน่วยการฝึก งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓		
เรื่อง	เครื่องไสและอุปกรณ์	หัวข้อวิชา งานไส
		งานย่อยที่ ๓

๓. พึงระวังซึกและความเร็วให้เรียบร้อยก่อนเดินเครื่อง

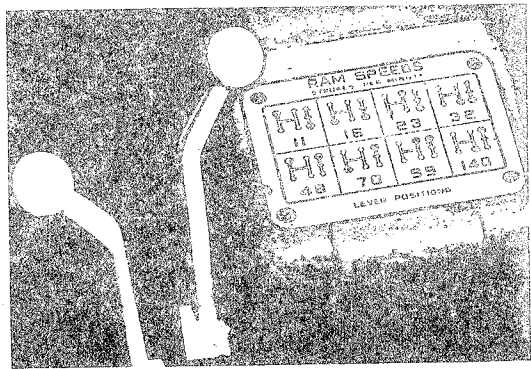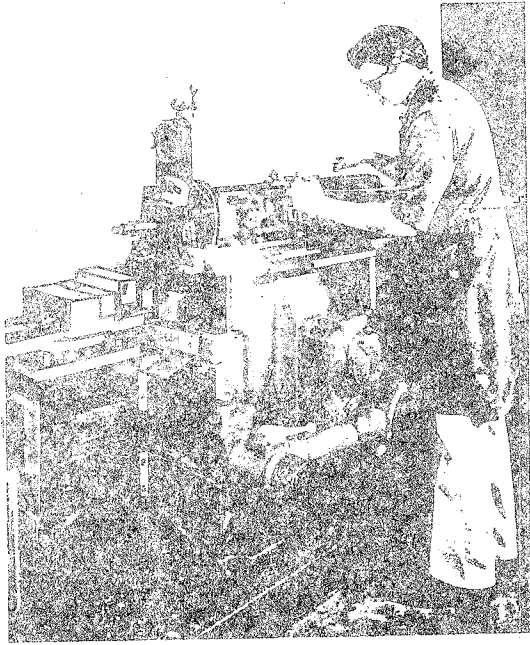

๔. ก่อนเดินเครื่องไสให้หมุนด้วยมือหนึ่งรอบดูเสียก่อนว่าจะไม่มีส่วนใดติดขัดหรือกระทบกัน

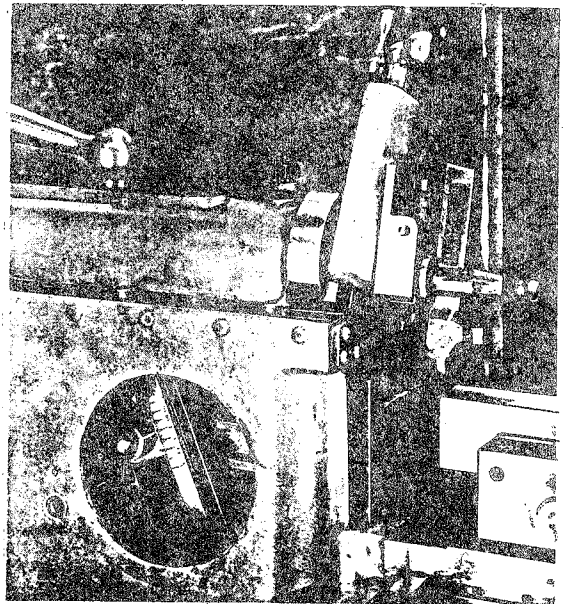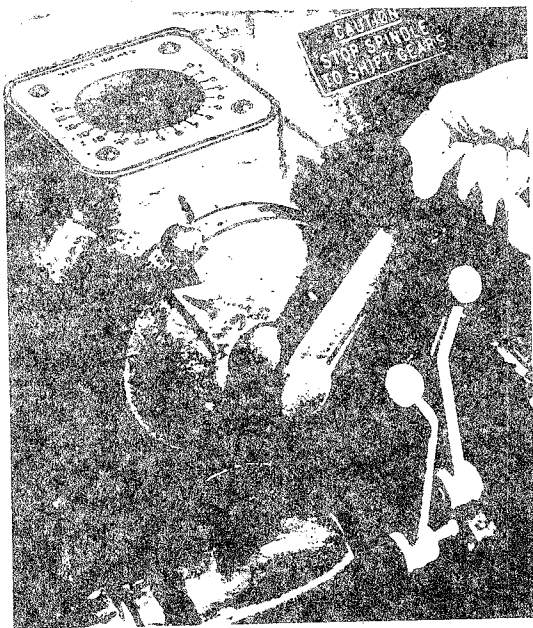




ใบข้อมูล

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการศึกษา	งานฝึกฝีมือ เบื้องต้น ๓	๕๕
เรื่อง	เครื่องไสและอุปกรณ์	
	หัวข้อวิชา	งานไส
	งานย่อยที่	๓

๕. ตรวจสอบจุดที่ของพอลลับแล้วทำการหล่อลื่นทุกครั้งที่ใช้งาน เช่นชุดเลื่อนมีด ปากกาจับยึดงาน รางเลื่อนของโต๊ะงาน ฯลฯ เป็นต้น
๖. เศษไม้ให้ใช้ขูด เก็บหรือแปรงไม้คอกจากบริเวณงานไม่ควรใช้มือจับ
๗. ทุกครั้งที่จะวัดงานต้องหยุด เครื่องให้เรียบร้อยก่อน
๘. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม

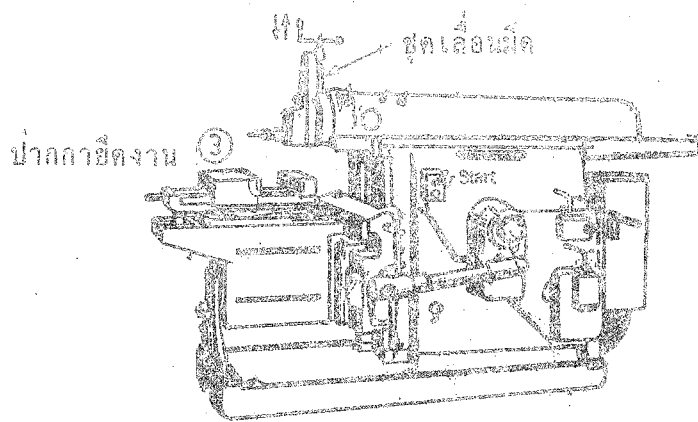



ใบทดสอบ

หลักสูตร ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓	๕๖
เรื่อง เครื่องไสและอุปกรณ์	ขอทดสอบงานย่อยที่ ๓
ขอทดสอบเลขที่ ๑	เวลา ๓๐ นาที

จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

๑. เครื่องไสโดยทั่วๆ ไปมี.....ชนิดใดแก.....
๒. เครื่องไสช่วงสั้นมีคไสสามารถเคลื่อนที่ไคช่วงไสยาวสุดประมาณ.....
๓. เครื่องไสที่สามารถไสงานไคยาวตั้งแต่ ๑-๒๐ เมตรคือเครื่องไส.....
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งว่าเครื่องไส.....
๔. เครื่องไส.....สามารถไสงานที่เป็นร่องภายในและงานที่เป็น.....
.....ไคอีกควย
๕. เครื่องไสที่ไคมากในโรงเรียนช่างและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กคือ.....
๖. มีคไสโดยทั่วไปทำมาจากเหล็ก.....แต่ถ้าไคชิ้นงานที่มี
ความแข็งมากๆ วัสดุมีคไสจะทำควย.....
๗. ในจังหวะมีคไสชักกลับชุดป้อมมีคไสต้องยกขึ้นเพราะ.....
๘. โดยทั่วๆ ไปช่วงชักงานไสจะยาวเท่ากับ ช่วง.....
รวมกับ..... รวมกับ.....
ซึ่งช่วง..... มีระยะ..... มม.
ช่วง..... มีระยะ..... มม.
๙. ถ้าเป็นงานไสหยาบความลึกรอยไสจะโตกวาช่วงป้อนไสประมาณ.....
.....เทา
๑๐. ถ้าเป็นงานชิ้นเล็กๆ เราจะจับชิ้นงานกับ.....ถ้าเป็น
งานใหญ่ๆ เราจะยึดชิ้นงานกับ.....

จงอธิบายหรือแสดงวิธีทำพอเข้าใจ

๑๑. ทิศทางการเดินของมีคไสและการเคลื่อนที่ของชิ้นงานมี.....ทิศทางคือ

๑๑.๑



ใบทดลอง

หลักสูตร ช่างปรับ

หน้า

หน่วยการฝึก งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓

๔๖

เรื่อง เครื่องไสและอุปกรณ์

ข้อทดสอบงานย่อยที่ ๓

ข้อทดสอบเลขที่ ๑

เวลา ๓๐ นาที

๑๑.๒.....

๑๑.๓.....

๑๑.๔.....

๑๒. จงบอกวิธีปฏิบัติและขอควรระวังในการทำงานไสมา ๕ ข้อ

๑.....

๒.....

๓.....

๔.....

๕.....

๑๓. จงคำนวณหาว่าจะต้องตั้งเครื่องไสที่จุกงหะชัก/นาที ถ้าไสชิ้นงานยาว ๓๐๐ มม. ความเร็วเฉลี่ย ๒๒ ม/นาที

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

	ใบเตรียมการเลื่อน	หลักสูตร ช่างปรับ	หน้า ๕๕
		หน่วยงานฝึก งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓	
	เรื่อง งานไส	หัวข้อวิชา งานไส	งานอยู่ที่ ๕
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถ - ไสชิ้นงานตามแบบที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง		
วิธีสอน	สาธิตและให้ปฏิบัติงานจริง		
หัวข้อสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - งานไสฉิวราบ - งานไสเอียง - งานไสรอง 		
อุปกรณ์ช่วยฝึก	ปากกาจับงานไส แท่งรองขนาน มีดไสชนิดต่างๆ ไขว้คมม บรทัดเหล็ก เวอร์เนียร์ เหล็กขีด เหล็กนำศูนย์ ค้อน อะลูมิเนียม		
การมอบหมายงาน	ให้ผู้รับการฝึกปฏิบัติงานไสชิ้นงานตามแบบใบงาน		
การวัดผล	ให้คะแนนจากการปฏิบัติงานและผลงานสำเร็จ		
หนังสืออ้างอิง			



ใบงาน

หลักสูตร ช่างปรับ

หน้า

หน่วยการเรียนรู้ งานฝึกฝีมือ เบื้องต้น ๓

๕๘



เรื่อง งานไส

หัวข้อวิชา งานไส

งานชอชท์ ๕

งานที่ ๑

▽(≈)

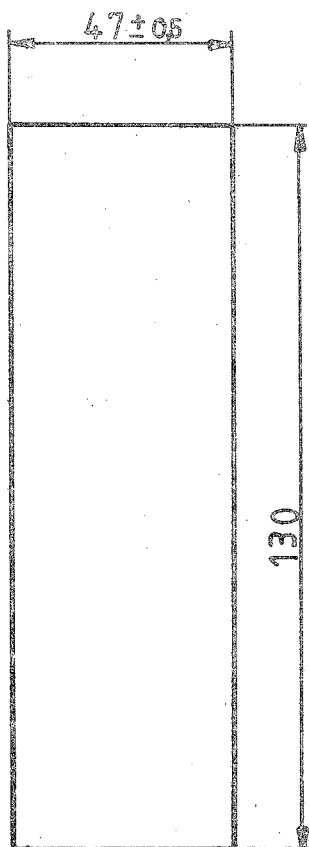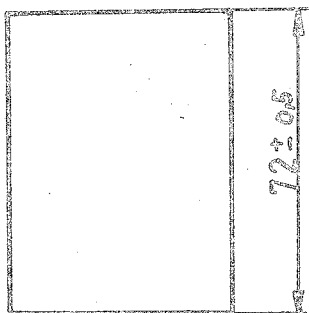

วัสดุ เหล็กทอ (GG ๑๘)


ขนาด ๑๕ x ๑๓๕ x ๕๐

จำนวน ๑ ชิ้น

ชื่อ น.ร.พ.

ว.ค.ป.

มาตราส่วน ๑:๑

	ใบขั้นตอน การปฏิบัติงาน	หลักสูตร ช่างปรับ	หน้า
		หน่วยการฝึก งานฝึกฝีมือ เบื้องต้น ๓	๕๐
เรื่อง งานไส	หัวข้อวิชา งานไส	งานตอนที่ ๕	งานที่ ๑
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถใช้เครื่องไส ไลงานผิวราบได้อย่างถูกต้อง		
เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ	ปากกาจับงานบนแทนไส, แทงรองขนาน, มีดไสกินซ้าย, เหล็กขัด, ฟุตเหล็ก เวอร์เนอร์, ฉาก, คอน, เหล็กนำศูนย์		
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง	
๑. ร่างแบบ	๑. ร่างแบบควยเหล็กขัดแล้วตอกเหล็กนำศูนย์ตาม รอยขีด	๑. จับชิ้นงานให้แน่น	
๒. จับชิ้นงาน	๒. จับชิ้นงานควยปากกา	๒. ตรวจสอบให้เรียบร้อย ก่อนเดินเครื่อง	
๓. จับมีดไสและตั้งเครื่อง	๓. จับมีดและตั้งระยะชักให้เหมาะสมกับความยาว ของชิ้นงาน	๓. อย่าไสกินชิ้นงานเล็ก เกินควร	
๔. ไสผิวหยาบ	๔. ป้อนมีดเริ่มเดินเครื่องและเดินมีดเข้ากินชิ้นงาน (ไสหยาบ)		
๕. ไสผิวหยาบ	๕. ไสหน้าแรก		
๖. จับชิ้นงานกลับด้านแล้วไสให้โต	๖. กลับชิ้นงานไสด้านตรงข้ามอีกด้านให้เหลือขนาด ๕๑ มม.		
๗. จับชิ้นงานแล้วไสด้านข้าง	๗. จับชิ้นงานตั้งด้านข้างขึ้นไส		
๘. จับชิ้นงานกลับด้านแล้วไสให้โดยขนาด	๘. กลับชิ้นงานไสด้านข้างอีกด้านให้โดยขนาดงาน เหลือ ๗๒ มม.		
๙. ลบคมชิ้นงาน	๙. ใช้ตะไบลบคมชิ้นงานทุกด้าน		




ใบงาน

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หมวดวิชาการฝึก		๕๑
งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓		
หัวข้อวิชา	งานไม้	
งานตอนที่ ๕	งานที่ ๒	

เรื่อง งานไม้

▽(๒)

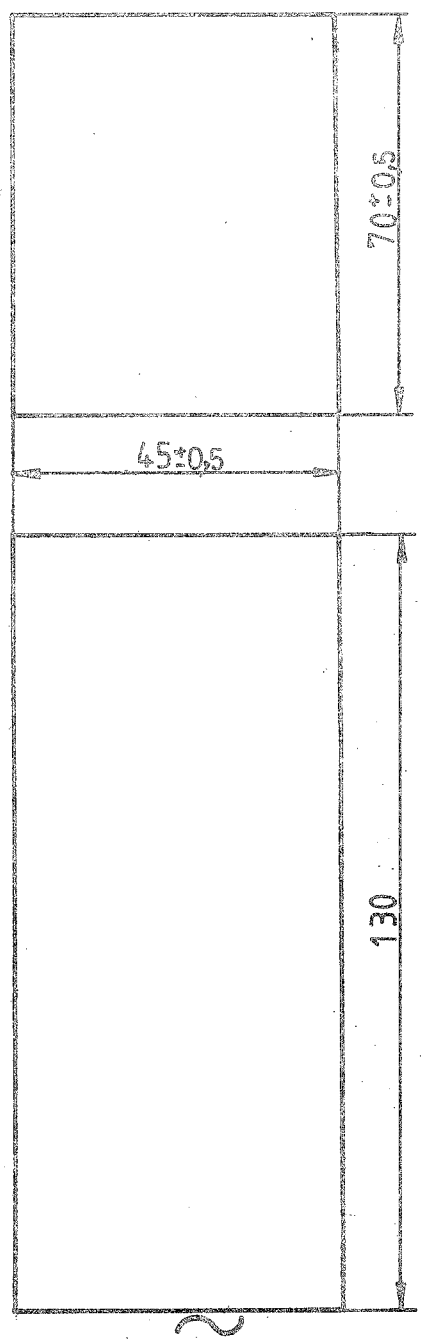

ชิ้นงานนำมาจากงาน ๓/๑



ใบขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

หลักสูตร ช่างปรับ

หน้า

หน่วยการฝึก งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓

๕๒

เรื่อง งานไส

หัวข้อวิชา งานไส

งานย่อยที่ ๕

งานที่ ๒

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถใช้เครื่องไส ไสงานผิวราบโคอย่างถูกต้อง

เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ

ปากกาจับงานบนแท่นไส, แทงรองขนาน, มีดไสกินซ้าย, เวอร์เนียร์, ฉาก, คอนอลูมิเนียม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คำอธิบาย

ข้อควรระวัง

๑. ตั้งระยะป้อน

๒. จับชิ้นงาน

๓. ไสผิวละเอียดออก

๑ มม.

๔. ตรวจสอบขนาดและจับชิ้นงานไสด้านตรงข้ามออกให้โตขนาด

๕. จับชิ้นงานแล้วไสออก

๑ มม.

๖. ตรวจสอบขนาดและจับชิ้นงานกลับด้านไสออกให้โตขนาด

๗. ปรับปากกาและชิ้นงานให้อยู่ในแนวไส

๘. ตั้งมีดไส

๘. ไสผิวเรียบออก ๑ มม.

๑๐. จับชิ้นงานกลับด้าน

๑๑. ไสให้โตขนาด

๑๒. ตรวจสอบขนาดและลบ-

คม

๑. ตั้งระยะป้อนให้ละเอียด

๒. จับชิ้นงานควยปากกาใหม่ใช้คอนเคาะให้ชิ้นงานวางลงสนิท

๓. ป้อนมีดเดินเครื่องไสกินชิ้นงานหน้าแรกออก

๑ มม.

๔. ใช้เวอร์เนียร์และฉากตรวจสอบขนาดฉากแล้วกลับชิ้นงานไสด้านตรงข้ามลดขนาดให้เหลือ ๔๕ มม.

๕. จับชิ้นงานตั้งด้านข้างชิ้นไสออกอีก ๑ มม.

๖. วัดขนาดแล้วกลับชิ้นงานจับใหม่ไสออกให้เหลือขนาด ๗๐ มม.

๗. จับชิ้นงานนอนลงใหม่เคาะให้ขนานแล้วหมุนปากกาไป ๙๐°

๘. ตั้งมีดและหัวไสใหม่พร้อมทั้งตั้งระยะชักด้วย

๘. ไสตั้งลดขนาดด้านหัวออก ๑ มม.

๑๐. จับชิ้นงานกลับเตรียมไสด้านหัวอีกด้านใหม่

๑๑. ไสด้านหัวลดขนาดให้เหลือความยาว ๑๓๐ มม.

๑๒. ตรวจสอบขนาดความฉากและตะไบลบคมทุกด้าน

๑. จับชิ้นงานให้ขนาน

๒. ป้อนไสลดขนาดงานมากกว่าขนาดกำหนด



๓. ความฉากของผิวงาน



ใบงาน

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า ๕๓	
หน่วยการเรียนรู้			
งานตัดฝีมือเบื้องต้น ๓			
หัวข้อวิชา		งานไส	
งานย่อยที่	๕	งานที่	๓

เรื่อง งานไส

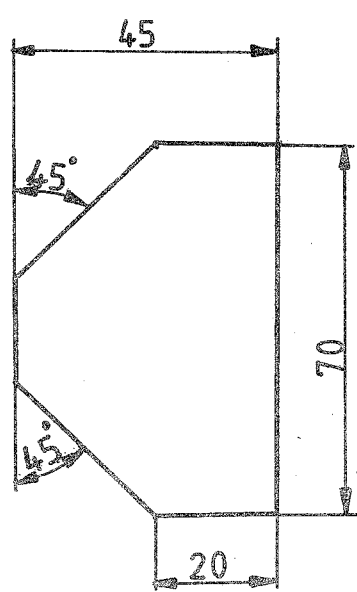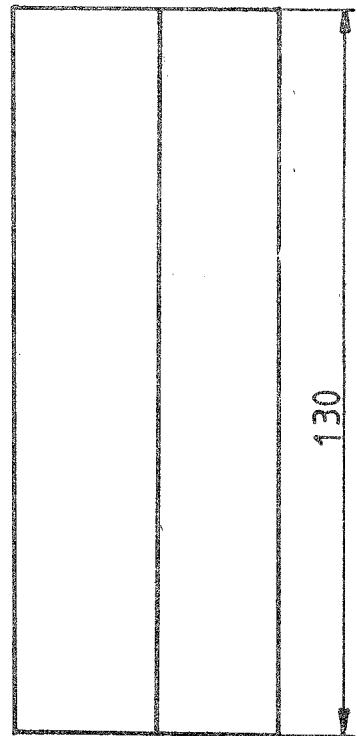

ชิ้นงานทำต่อจากงาน ๓/๒



ใบขึ้นคอน
การปฏิบัติงาน

หลักสูตร ช่างปรับ

หน้า

หน่วยการฝึก งานฝึกฝีมือ เบื้องต้น ๓

๕๕

เรื่อง งานไส

หัวข้อวิชา งานไส

จำนวนข้อที่ ๕

งานที่ ๓

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับการฝึกใช้เครื่องไส ใส่งานที่ราบและไสผิว เอียงได้อย่างถูกต้อง



เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ: ฟุตเหล็ก, เหล็กขีดตั้ง, เหล็กขีด, ใบวัดมุม, ปากกาจับงานไส, มีดไสกินซ้าย, และมีดไสละ เอียง, เวอร์เนียร์, คอนอลูมิเนียม, แผงรองขนาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง
๑. ร่างแบบ	๑. ใช้ฟุตเหล็ก, ใบวัดมุมขีดร่างแบบ ๕๕° และใช้	๑. ขนาดงาน
๒. จับชิ้นงาน	๒. จับชิ้นงานควยปากกาให้ชิ้นงานสูงขึ้นมาจาก	๒. ไส้เอียงป้อนไสมาก
๓. จับมีดไสและตั้งเครื่อง	๓. จับมีดไสและตั้งหัวไสเอียง ๕๕°	ไม่ได้
๔. ไส่หยาบ	๔. เดินเครื่องไสป้อนมีดกินชิ้นงานหยาบก่อนจน	๓. เอียงหัวไสใหญ่ก-
๕. เปลี่ยนมีดแล้วไสละ เอียงให้ไค้	๕. เปลี่ยนมีดเดินป้อนไสละ เอียงคัทโนมีตีแนว	ตอง
๖. จับมีดไสและตั้งเครื่อง	๖. เปลี่ยนจับมีดและ เอียงหัวไสกลับไสอีกด้านใหม่	
๗. ไส่หยาบ	๗. เดินเครื่องไสป้อนมีดกินชิ้นงานหยาบก่อนจน	
๘. เปลี่ยนมีดแล้วไสละ เอียงให้ไค้ขนาดพร้อมตรวจ	๘. เปลี่ยนมีดเดินป้อนไสละ เอียงคัทโนมีตีแนว	
สอบขนาด	เอียงให้ไค้ขนาดที่ขีดไว้ เสร็จแล้วตรวจขนาด	



ใบงาน

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการเรียนรู้	งานฝึกฝีมือ	ตอนที่ ๓
วิชา	งานไม้	
งานตอนที่ ๕		งานที่ ๕

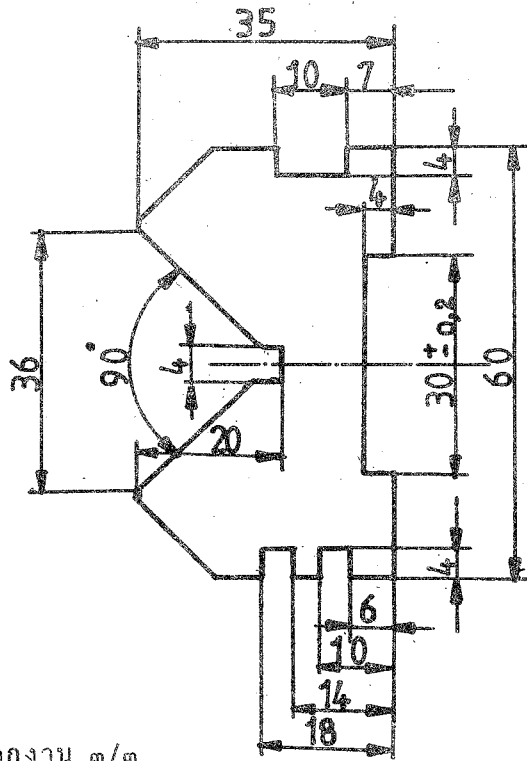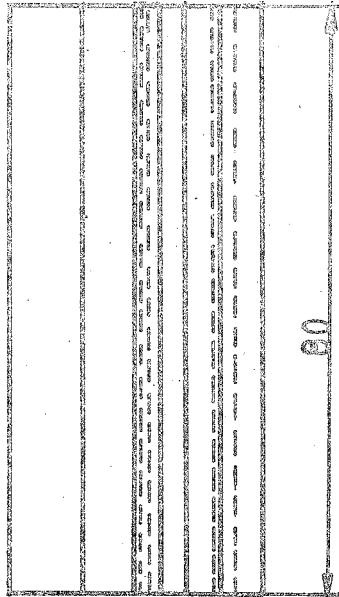

ชิ้นงานทำต่อจากงาน ๓/๓



ใบขึ้นคอน
การปฏิบัติงาน

หลักสูตร	ช่างปรับ	หน้า
หน่วยการศึกษา		๕๖
งานฝึกฝีมือเบื้องต้น ๓		
หัวข้อวิชา	งานไส	
งานสอนที่ ๕	งานที่ ๕	

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถใช้เครื่องไส ไสงานตัวราบ ไสเอียงและไสรอง โคอขวางถูกต้อง

เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ ปากกาจับขึ้นงานไส, แท่งรองขนาน, มีดไสกันซ้าย, มีดไสละเอียดไสรอง, มีดไสทรง, ฟุตเหล็ก, ไขว้กลม, เหล็กขีดตั้ง, เหล็กขีด, เหล็กนำศูนย์, คอนเหล็กกลมเนียน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง
๑. จับขึ้นงาน	๑. จับขึ้นงานควยปากกาเตรียมสไลด์ขนาดคานข้าง	๑. การเดินป้อนกินขึ้นงานขณะไสทรงและไสรองวี จะไสครั้งละมากไม่ได้
๒. จับมีดไสและตั้งเครื่อง	๒. จับมีดไสและตั้งหัวไส	๒. มีดที่ใช้ไสต้องลับให้กลมมุมที่จะใช้งาน
๓. ไสละเอียดคานข้างทั้งสอง	๓. ไสละเอียดคานข้างทั้งสองออกคานละ ๕ มม. เท่าๆ กัน	
๔. จับขึ้นงานใหม่แล้วไสให้โตขนาด	๔. จับขึ้นงานใหม่ไสคานบนลดขนาดออก ๑๐ มม. ให้เหลือขนาดตามแบบ	
๕. รางแบบ	๕. นำขึ้นงานออกมาขีดรางแบบรองตัววี และรองอื่นๆ แล้วใช้เหล็กนำศูนย์ตอกตามเส้นที่รางไว้	
๖. จับขึ้นงาน	๖. จับขึ้นงานบนปากกาใหม่เตรียมไสรองตัววี	
๗. จับมีดไสและตั้งเครื่อง	๗. จับมีดไสรองวีและเอียงหัวไสทำมุมไสรองวี	
๘. ไสรองวี	๘. เดินเครื่องไสรองตัววี	
๙. จับขึ้นงาน	๙. จับขึ้นงานกลับเอาคานข้างขึ้นเตรียมไสทรงข้าง	
๑๐. จับมีดไสและตั้งเครื่อง	๑๐. จับมีดไสทรงและตั้งหัวไสใหม่	
๑๑. ไสทรงตามแบบ ๒ คาน	๑๑. ไสทรงตามขนาดสองแนวเสร็จแล้วกลับข้างไสทรงอีกตามแบบ	
๑๒. จับขึ้นงาน	๑๒. จับขึ้นงานกลับเอาคานล่างขึ้นเตรียมไสทรงตามแบบ	
๑๓. ไสทรงคานล่างตามแบบ	๑๓. เดินเครื่องไสทรงตามแบบ	