



# ใบงาน

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ

หน้า


หน่วยการฝึก วิชาร่วมช่างกลโรงงาน

56

เรื่อง การใช้งานของเวอร์เนียร์  
คาลิปเปอร์

หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด

งานย่อยที่ 5

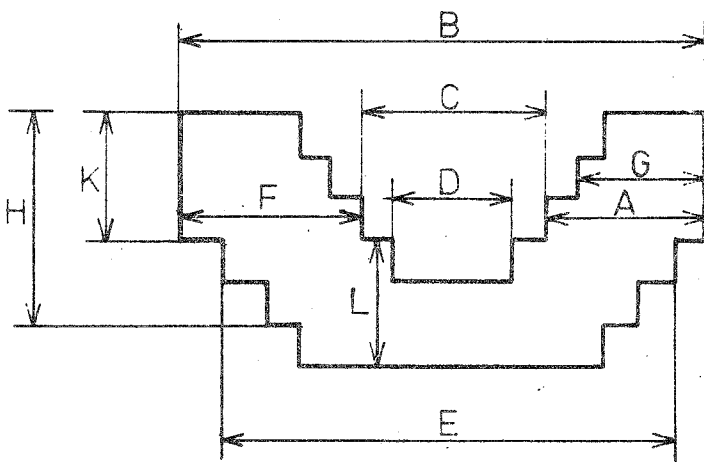


xxx หมายเลข	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L

ชื่อ ผ.ร.ผ.

ว.ค.ป.

มาตราส่วน



	<b>ใบขั้นตอน การปฏิบัติงาน</b>		หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
			หน่วยการฝึก วิชาการช่างกลโรงงาน	57
	เรื่อง การใช้งานของเวอร์เนีย คาลิปเปอร์	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด		งานย่อยที่ 5
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการฝึก รู้จักวิธีใช้ และการอ่านค่าของเวอร์เนียคาลิปเปอร์ได้อย่างถูกต้อง				
เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ ชิ้นงาน, เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ค่าความละเอียด $\frac{1}{128}$ นิ้ว				
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง		
1. ทำความสะอาดชิ้นงาน	- ลบคม หรือลบครีบบริเวณคมของชิ้นงาน			
2. วัดความยาว โดยใช้ปากวัดขนาดภายนอกที่ A, B, E, F, G, H, K และ L ตามลำดับ	- ใช้ปากวัดของเวอร์เนียคาลิปเปอร์ที่ชี้วัดงานภายนอก โดยกางเวอร์เนียคาลิปเปอร์ให้โตกว่าขนาดของชิ้นงาน แล้วดึงให้ปากวัดเคลื่อนสัมผัสกับผิวชิ้นงาน อ่านค่าที่วัดได้	- ควบคุมแรงในการกดปากวัดเลื่อนให้พอดี		
3. จดค่าที่อ่านได้ในตาราง	- บันทึกค่าที่อ่านได้จากการวัด			
4. ใช้เช็ควัดใน วัดขนาดที่ C, D.	- ใช้เช็ควัดในวัดขนาด โดยดึงให้เช็ควัดในเล็กกว่าขนาดชิ้นงาน แล้วดึงให้ปากวัดเคลื่อนออกมาสัมผัสผิวชิ้นงาน อ่านค่าที่วัดได้			
5. จดค่าที่อ่านได้ในตาราง	- ทำเช่นเดียวกับข้อ 4			



# ใบงาน

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ หน้า  
 หน่วยการฝึก วิชาช่างกลโรงงาน 58  
 หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด  
 งานย่อยที่ 5

เรื่อง การใช้งานของเวอร์เนีย  
 คาลิปเปอร์

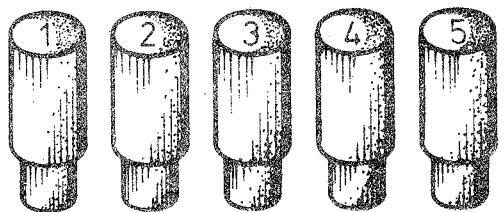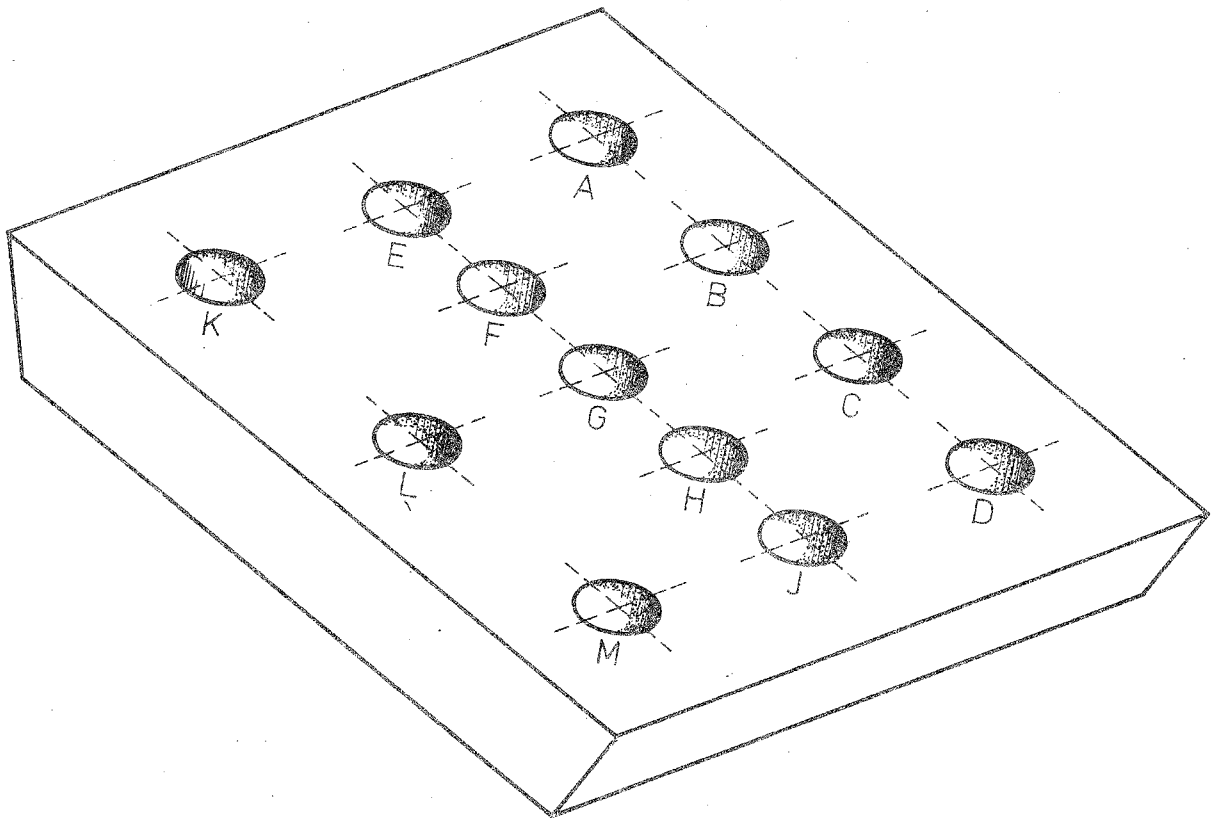

เบอร์	1	2	3	4	5
ขนาดที่วัดได้					

สลักตัวที่ 1 สวมที่ A, B, C, D.

ใช้ " 2 " E, F, G, H

" 3 " K, L, M, J


BC	CD	EF	FG	GH	HJ	KL	LM


AF	BF	BG	CG	CH	DH	DJ	EK

ชื่อ ผ.ร.ฝ.

ว.ค.ป.

มาตราส่วน

	<b>ใบขั้นตอน การปฏิบัติงาน</b>		หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
			หน่วยการฝึก วิชาช่างกลโรงงาน	59
	เรื่อง การใช้งานของเวอร์เนีย		หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด	
		งานย่อยที่ 5	งานที่ 2	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการฝึก สามารถวัดขนาดของเพลากลม และหาระยะห่างระหว่างศูนย์กลางของรูเจาะ				
เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ สลักเพลากลม, ชิ้นงานเจาะรู, เวอร์เนียคาลิเปอร์ ขนาด 0.5 มม.				
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง		
1. วัดขนาดของสลักเพลากลม 1 ถึง 5	- ใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์ วัดขนาดของสลักเพลากลม ทั้ง 5 ตัว			
2. จดค่าที่วัดได้ลงในตาราง	- จดขนาดของเพลากลมไว้ในตารางที่กำหนดให้			
3. หาระยะห่างระหว่างรูเจาะ	- นำสลักเพลาคำที่ 1 สวมที่รูเจาะ A-D สลักเพลาคำที่ 2 สวมที่รูเจาะ E-H และสลักเพลาคำที่ 3 สวมที่รูเจาะ J-M แล้วกางเวอร์เนียคาลิเปอร์ วัดระยะห่างของรูเจาะที่กำหนดมาให้ตามตาราง แล้วแทนค่าในสูตรตามใบข้อมูล	- การออกแรงกดควรใช้ให้พอเหมาะ		
4. จดค่าที่คำนวณได้ในตาราง	- เมื่อกำหนดได้แล้ว ผลที่ได้จะเท่ากับระยะห่างระหว่างศูนย์กลางของรูเจาะแต่ละรู			

	<b>ใบเตรียมการก่อน</b>	หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
		หน่วยการฝึก วิชาร่วมช่างกลโรงงาน	60
	เรื่อง เวย์ร์เนียวัดลิก	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด	งานย่อยที่ 6
<b>วัตถุประสงค์</b>	เพื่อให้ผู้รับการฝึก รู้จักลักษณะ และส่วนประกอบของเวย์ร์เนียวัดลิก ลักษณะการใช้งาน, ข้อผิดพลาด, และข้อควรระวังในวัดความลึกของงาน		
<b>วิธีสอน</b>	บรรยาย, สาธิต และปฏิบัติ		
<b>หัวข้อสำคัญ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลักษณะของงานที่ใช้ในการวัดด้วยเวย์ร์เนียวัดลิก</li> <li>- รูปร่าง และส่วนประกอบของเวย์ร์เนียวัดลิก</li> <li>- ลักษณะการใช้งานของเวย์ร์เนียวัดลิก</li> <li>- ข้อผิดพลาด และข้อควรระวังในการใช้เวย์ร์เนียวัดลิก</li> </ul>		
<b>อุปกรณ์ช่วยฝึก</b>	เวย์ร์เนียวัดลิกของจริง แผ่นภาพ หรือ แผ่นใส เกี่ยวกับลักษณะงานที่สามารถใช้เวย์ร์เนียวัดลิกวัดได้ ข้อควรระวังในการใช้ พร้อมด้วยใบข้อมูล เรื่อง เวย์ร์เนียวัดลิก		
<b>การมอบหมายงาน</b>	ให้ผู้รับการฝึกอ่านใบข้อมูล แล้วฝึกวัดจากใบงาน		
<b>การวัดผล</b>	ผู้รับการฝึกวัดชิ้นงานทดลองตามแบบงาน แล้วให้ผู้สอนทำการตรวจสอบค่าที่วัด		
<b>หนังสืออ้างอิง</b>	งานวัดละเอียด 2 ของ อจ. สมปอง มากแจ้ง		



# ใบข้อมูล


หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชารวมช่างกลโรงงาน	61
เรื่อง เวอร์เนียร์วัดลึก	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
งานย่อยที่ 6	

## เวอร์เนียร์วัดลึก

ลักษณะการใช้งาน ใช้วัดงานส่วนที่เป็นบ่า ความลึกของรูเจาะ รูคว้าน และช่องลึก

ต่าง ๆ




รูปร่าง

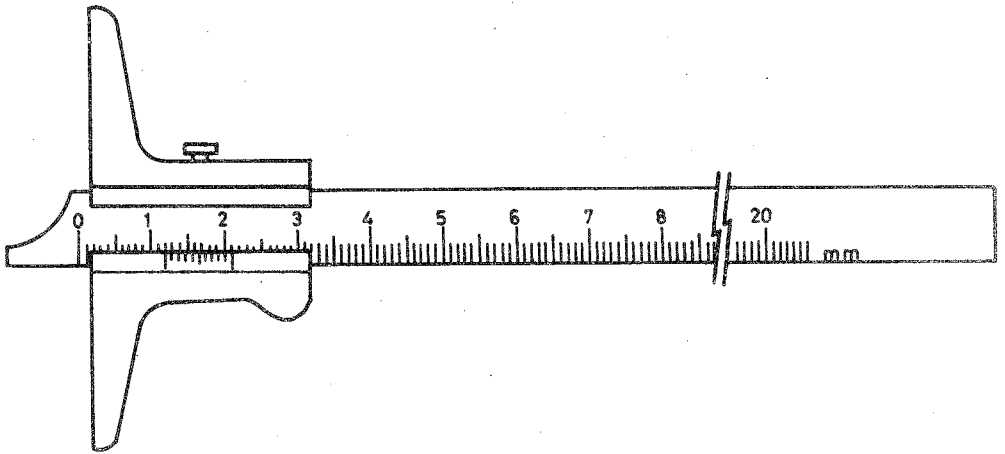

### ส่วนประกอบที่สำคัญ

1. สะพานยื่น มีลักษณะเป็นพื้นผิวด้านข้างภาพเรียบ และใหญ่พอที่จะให้แนบกับผิวชิ้นงาน เพื่อบังคับไม่ให้บรรทัดวัดลึกเบนออกจากแนวการวัด และยังเป็นสเกลเลื่อนเพื่ออ่านค่าอีกด้วย
2. บรรทัดแกนวัดลึก มีขนาดใหญ่กว่าแกนวัดลึกของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์มาก ทั้งนี้เพื่อป้องกันการโก่งงอ ขณะที่ออกแรงมาก ๆ ในการวัด และยังมีสเกลหลักอีกด้วย เพื่อบอกค่าที่เป็นจำนวนเต็มของขนาดที่ต้องการวัด

### ลักษณะการใช้งานของเวอร์เนียร์วัดลึก

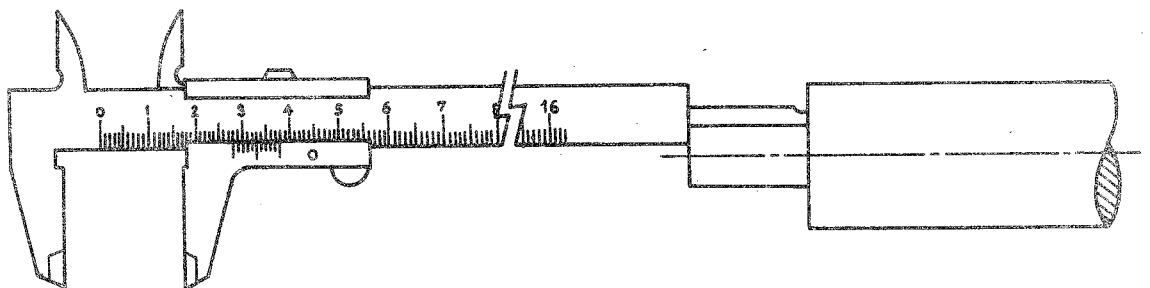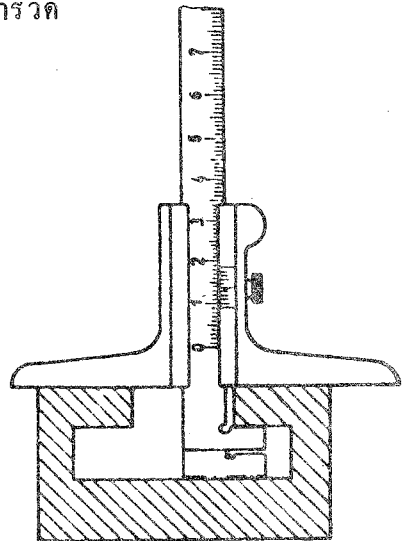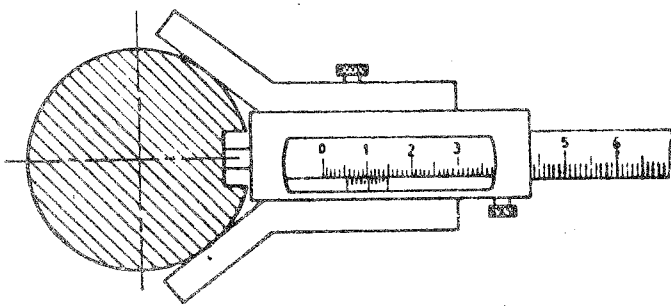




## ใบข้อมูล


หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชาพร้อมช่างกลโรงงาน	62
เรื่อง เวอร์เนียร์วัดลึก	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
	งานย่อยที่ 6

### ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์วัดลึก

1. ลักษณะงานจะต้องได้รับการลบรอยเขินต่าง ๆ ให้เรียบร้อย

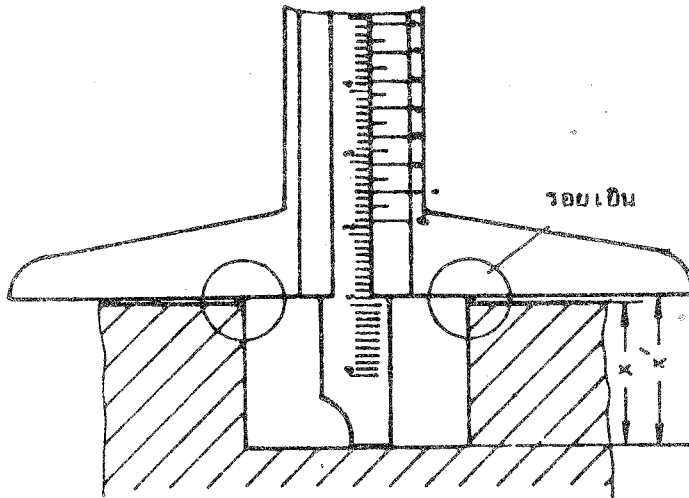

2. ลักษณะของขอบงานที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ ขนาดของผิวงานไม่เท่ากัน

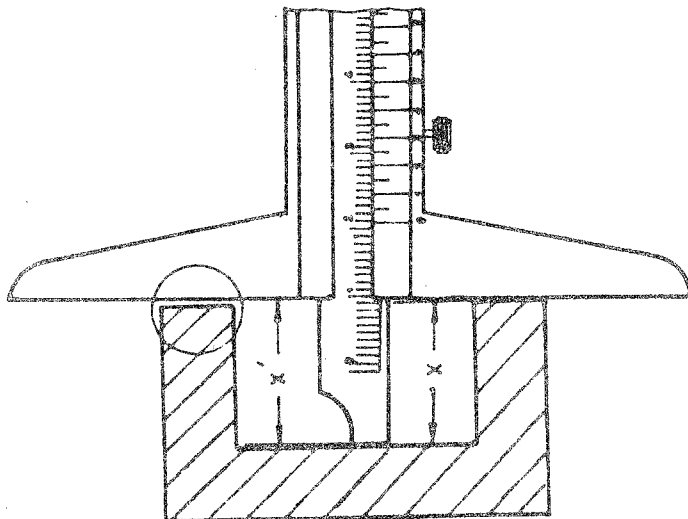


3. แรงกดที่มากเกินไป จะทำให้ผิวแนบงานของสะพานยื่นลอยตัวสูงขึ้น




## ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชารวมช่างกลโรงงาน	63
เรื่อง เวอร์เนียวัดลึก	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
	งานย่อยที่ 6

4. ปลายบรรทัดวัดลึกเกิดการสึกหรอ ทำให้ขีดศูนย์ของสเกลหลัก และสเกลเคลื่อน ไม่อยู่ในแนวกัน ทำให้ค่าที่วัดออกมาได้ผิดพลาดจากขนาดจริง

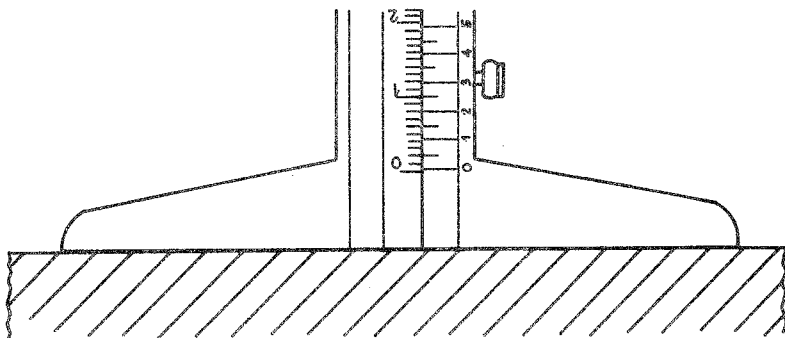

5. สาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้การอ่านค่าผิดพลาด เช่น ความสะอาดของงาน การอ่านค่าของสเกล ความชัดเจนของสเกล อุณหภูมิ แสงสว่าง และความเป็นกลางสำหรับค่าที่อ่านได้ เป็นต้น
6. เกิดจากแนวแกนวัดลึกไม่อยู่ในแนวแกนงาน ผู้วัดจะต้องแนบสะพานยันกับผิวงานในแนบสนิทกันจริง ๆ และวัดหลาย ๆ ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบค่าวัดที่ได้

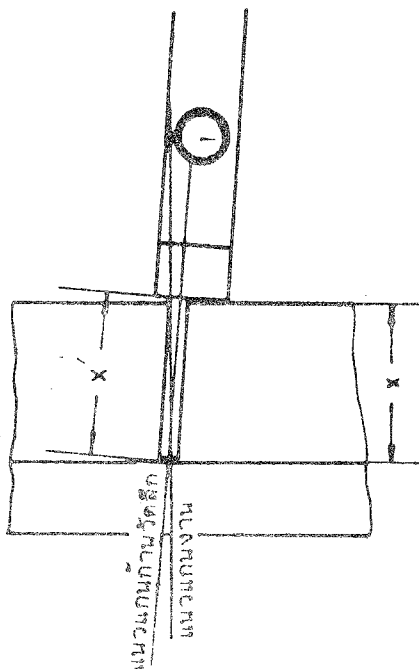



# ใบงาน

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ

หน้า


หน่วยการฝึก วิชารวมช่างกลโรงงาน

64


เรื่อง เวอร์เนียวัดลึก


หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด

งานย่อยที่ 6

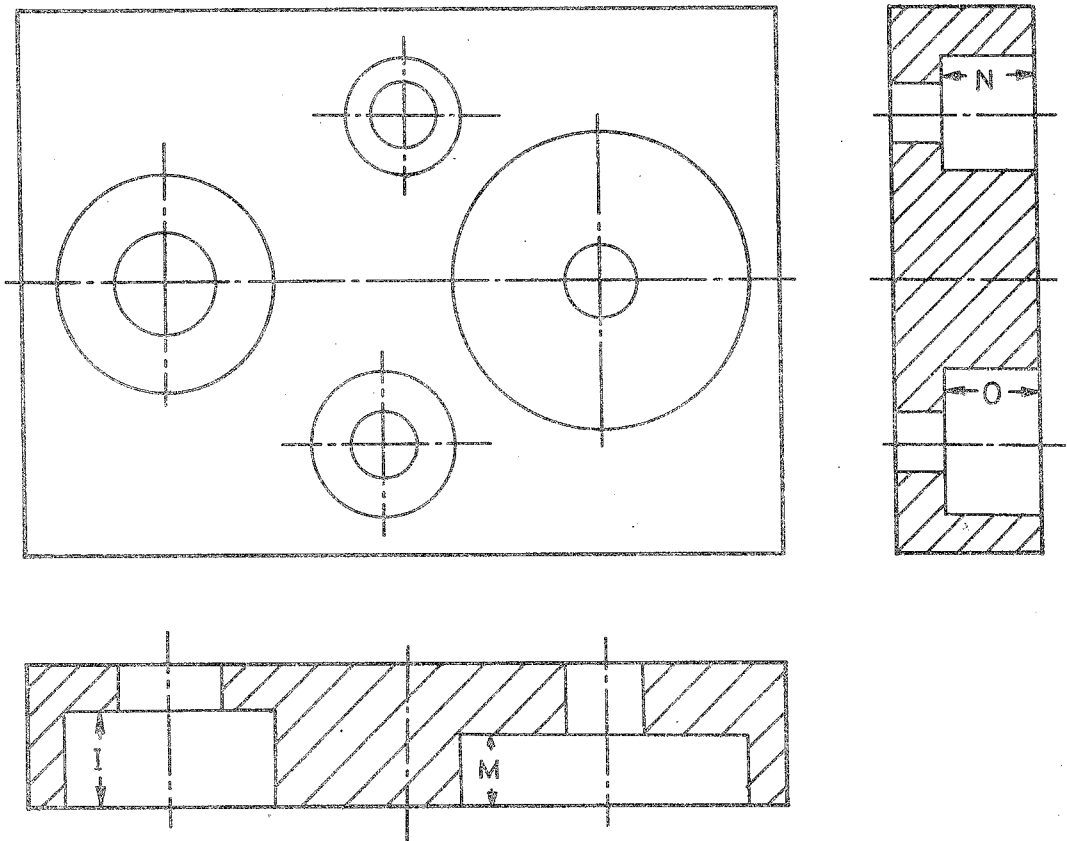

หมายเลขงาน	ค่าที่วัดได้			
	l	m	n	o

	<b>ใบขั้นตอน การปฏิบัติงาน</b>		หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
			หน่วยการฝึก วิชารวมช่างกลโรงงาน	65
	เรื่อง เวิร์เนียวัดลึก	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด		
		งานย่อยที่ 6	งานที่ 1	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการฝึก รู้จักวิธีใช้เวิร์เนียวัดลึก วัดงานอย่างถูกวิธี				
เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ เวิร์เนียวัดลึกขนาด 15 ซม. และ 30 ซม. ค่าความละเอียด 0.05 มม. ชิ้นงานทดลอง โตะระดับ				
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง		
1. ทำความสะอาดชิ้นงาน และเวิร์เนียวัดลึก L, m, n และ o  2. เลือกขนาดของเวิร์เนียวัดลึกให้เหมาะสมกับความลึก L, m, n และ o  3. จุดค่าที่ได้จากการวัด	- ลบคมชิ้นงานให้เรียบร้อย และตรวจดูความถูกต้องของเวิร์เนียวัดลึก โดยเทียบกับโตะระดับให้ชี้ศูนย์กลางกัน ถ้าไม่ตรงให้ปรับให้ถูกต้อง  - วางชิ้นงานลงบนโตะระดับ แล้วเลือกเวิร์เนียวัดลึกให้เหมาะสมกับความลึกที่จะวัด นำสะพานยันของเวิร์เนียวัดลึกกดลงให้แนบสนิทกับชิ้นงาน แล้วเลื่อนก้านวัดลึกให้สัมผัสกับผิวชิ้นงาน  - นำค่าที่อ่านได้จากกรวัด บันทึกลงในตารางที่กำหนดให้	- เวิร์เนียวัดลึก ถ้ามีการคลาดเคลื่อน จะทำให้ค่าที่วัดมาได้ผิดพลาด		

	<b>ใบเตรียมการสอน</b>	หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
		หน่วยการฝึก วิชาช่างกลโรงงาน	66
	เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดนอก	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด	งานย่อยที่ 7
<b>วัตถุประสงค์</b>	เพื่อให้ผู้รับการฝึก รู้จักชนิดของไมโครมิเตอร์ ส่วนประกอบที่สำคัญของไมโครมิเตอร์วัดนอก การอ่านและการใช้ไมโครมิเตอร์วัดนอก พร้อมด้วยข้อควรระวังในการใช้ไมโครมิเตอร์วัดนอก		
<b>วิธีสอน</b>	บรรยาย สำนึก และผู้รับการฝึกปฏิบัติการวัด		
<b>หัวข้อสำคัญ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชนิดของไมโครมิเตอร์</li> <li>- ส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์วัดนอก</li> <li>- วิธีอ่านค่าวัดของไมโครมิเตอร์วัดนอก</li> <li>- วิธีวัดงานด้วยไมโครมิเตอร์วัดนอก</li> <li>- วิธีตรวจสอบความถูกต้องของไมโครมิเตอร์วัดนอกก่อนใช้งาน</li> <li>- ข้อควรระวังในการใช้ไมโครมิเตอร์วัดนอก</li> </ul>		
<b>อุปกรณ์ช่วยฝึก</b>	ของจริงของไมโครมิเตอร์แต่ละชนิด แผ่นภาพ หรือ แผ่นใส รูป ส่วนประกอบ การวัดงาน การแบ่งสเกลของไมโครมิเตอร์ ใบข้อมูลเรื่องไมโครมิเตอร์วัดนอก		
<b>การมอบหมายงาน</b>	อ่านใบข้อมูลที่แจกให้ ทำใบทดลอง และปฏิบัติงานฝึกวัดตามใบงาน		
<b>การวัดผล</b>	ผู้สอนเก็บคะแนนจากใบทดสอบที่ 1 และผลที่ได้จากที่ผู้รับการฝึกปฏิบัติการวัด		
<b>หนังสืออ้างอิง</b>	งานวัดละเอียด 2 ของ อจ. สมพงษ์ มากแจ้ง		



## ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชาพร้อมช่างกลโรงงาน	67
เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดนอก	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
	งานย่อยที่ 7


### ไมโครมิเตอร์

ไมโครมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่สามารถวัดขนาดของชิ้นงานได้ละเอียดถึง  $\frac{1}{100}$  มม. มีลักษณะการวัดคล้ายกับ เวอร์เนียคาลิเปอร์ ซึ่งพอจะแบ่งลักษณะการวัดออกได้เป็น 3 ชนิด คือ

1. ไมโครมิเตอร์วัดนอก
2. ไมโครมิเตอร์วัดใน
3. ไมโครมิเตอร์วัดลึก

### ไมโครมิเตอร์วัดนอก

ส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์วัดนอก

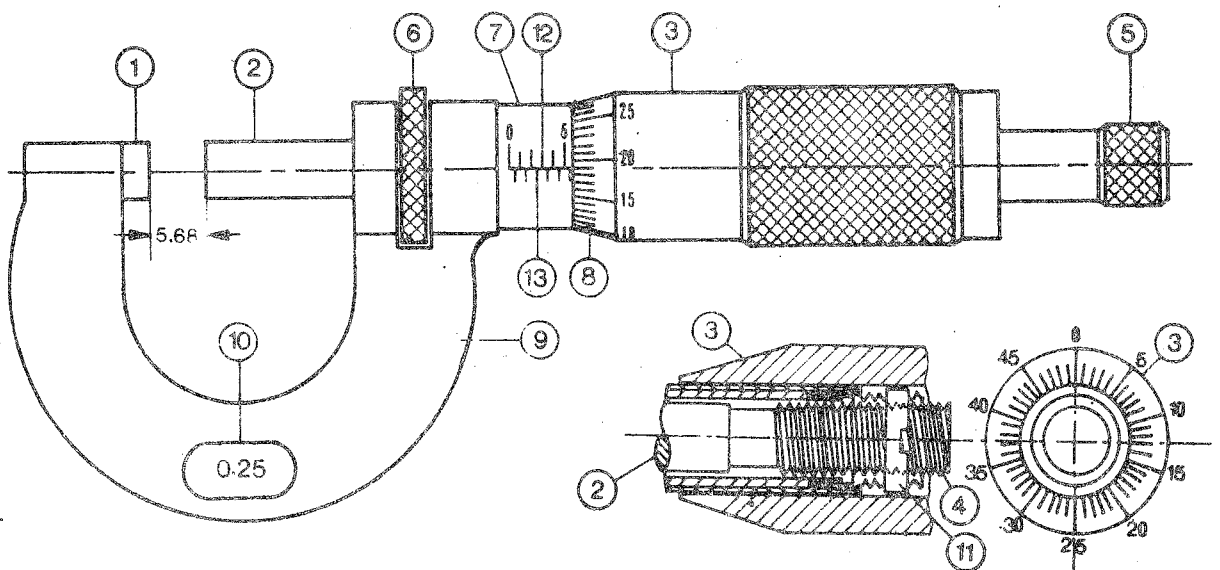

1. แกนรับ จะยึดติดกับโครงของไมโครมิเตอร์ และที่ผิวสัมผัสงานจะชุบผิวแข็งไว้ เพื่อป้องกันการสึกหรอ
2. แกนวัด มีขนาดเท่ากับแกนรับ และที่ผิวสัมผัสงานจะชุบผิวแข็งไว้ เช่นเดียวกับแกนรับ
3. ปลอกหมุนวัด ประกอบด้วย ส่วนที่พิมพ์ลายสำหรับมือจับ ส่วนไม่พิมพ์ลาย และวัดสเกล ซึ่งรอบปลอกหมุนวัดจะมีอยู่ 50 ช่อง
4. เกลียว เป็นตัวเลื่อนให้แกนวัดเลื่อนสัมผัสชิ้นงาน ซึ่งมีระยะ pitch 0.5 มม.
5. หัวหมุนกระทบเลื่อน เพื่อให้เกิดแรงกดเท่ากันทุกครั้ง และวัดค่าได้ถูกต้อง จึงควรหมุนเลื่อนแกนวัด สัมผัสผิวงานด้วยหัวหมุนกระทบเลื่อน
6. แหวนยึด เป็นตัวยึดแกนวัดไม่ให้เคลื่อนที่ขณะวัดขนาดได้แล้ว
7. ก้านสเกล เป็นปลอกหมุนไปมาได้ ยึดติดด้วยเกลียว ที่สำคัญคือมีขีดสเกลแบ่งตามความยาวของแกน โดยจะมีขีดสเกล 2 คำ คือ ขีดบนอ่านค่าได้เป็น มิลลิเมตร



## ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชารวมช่างกลโรงงาน	68
เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดนอก	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
งานย่อยที่ 7	

ส่วน 8 ซึ่กลางอ่านค่าได้เป็น 0.5 มม.

8. ขนาดวัด เป็นตัวเลขกำหนดว่า ไมโครมิเตอร์ตัวนี้ใช้วัดขนาดได้ตั้งแต่เท่าไร ถึงเท่าไร เช่น " 0 - 25 " หมายความว่า ไมโครมิเตอร์ตัวนี้ สามารถวัดขนาดชิ้นงานได้ตั้งแต่ขนาด 0 มม. ถึง 25 มม.

แหวนเกลียว ใช้สำหรับปรับความชัดของปลอกหมุนวัด

### วิธีอ่านค่าวัดของไมโครมิเตอร์


เกลียวไมโครมิเตอร์มีระยะพิต = 0.5 มม.

เมื่อปลอกหมุนวัดหมุน 1 รอบ แกนวัดเคลื่อนที่ = 1 มม.

หรือ 50 ช่องสเกลบนปลอกหมุนวัด = 0.5 มม.

1 " " แกนวัดเคลื่อนที่ =  $\frac{0.5}{50} = 0.01$  มม.

ดังนั้น ถ้าหมุนปลอกหมุนวัดไป 1 ช่องสเกลวัดจะเคลื่อนที่ 0.01 มม.

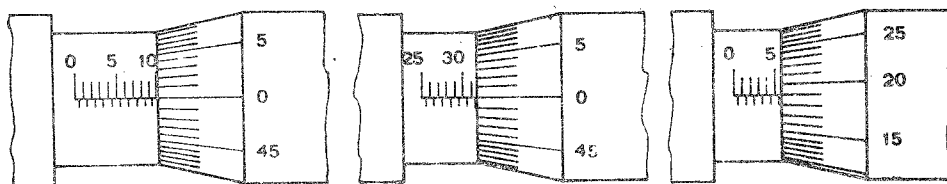


สำหรับไมโครมิเตอร์ ระบบอังกฤษ ซึ่งจะให้ค่าความละเอียด  $\frac{1}{1000}$  นิ้ว (0.001 นิ้ว)

นั้น หลักการแบ่ง เช่นเดียวกับระบบเมตริก แต่แตกต่างกันที่ จะให้ระยะพิตของเกลียวโตเท่ากับ

$\frac{1}{40}$  นิ้ว หรือเรียกว่า เกลียวขนาด 40 เกลียว ต่อนิ้ว ดังนั้น จึงต้องแบ่ง สเกลหลักไว้เท่ากับ

$\frac{1}{40}$  นิ้วด้วย ซึ่งจะมีความยาวช่องละ 0.025 นิ้ว


วิธีการอ่าน ก็ทำเช่นเดียวกับการอ่านไมโครมิเตอร์ระบบเมตริก




## ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชาช่างกลโรงงาน	69
เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดนอก	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
	งานย่อยที่ 7


### วิธีวัดงานด้วยไมโครมิเตอร์วัดนอก

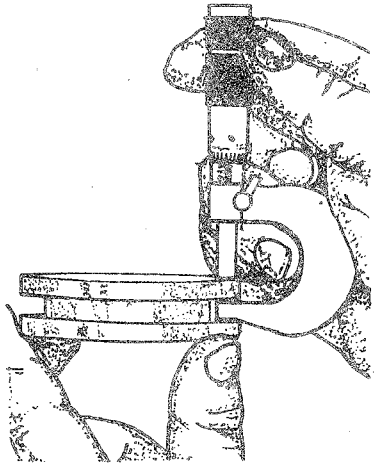

วัดชิ้นงานด้วยมือซ้าย และมือขวาจับไมโครมิเตอร์ ดังรูป โดยใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้หมุนปลอกหมุนวัด

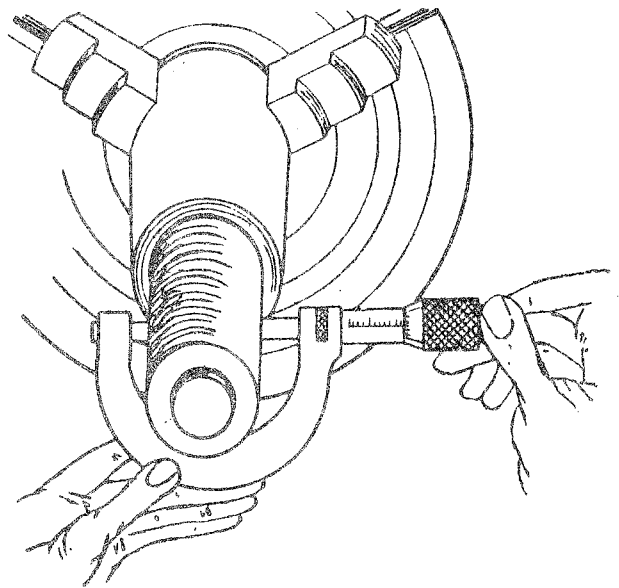

ถ้าชิ้นงานใหญ่ หรือยึดอยู่กับที่ เช่น ยึดอยู่บนหน้างานเครื่องกลึง ให้ใช้สองมือจับไมโครมิเตอร์

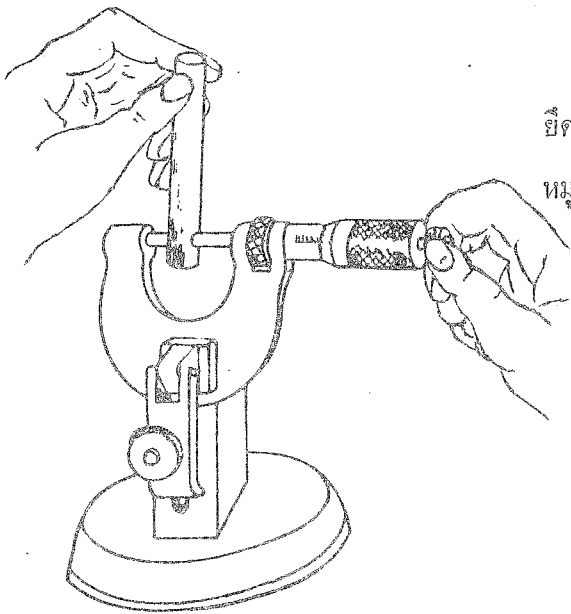

ยึดไมโครมิเตอร์ด้วยปากกา มือซ้ายจับชิ้นงาน และมือขวาหมุนปลอกหมุนวัด วิธีนี้มักใช้ในห้องประลองวัด

### วิธีตรวจสอบความถูกต้องไมโครมิเตอร์วัดนอกก่อนใช้งาน

ถ้าเป็นไมโครมิเตอร์ ขนาด 0 - 25 มม. ให้หมุนปลอกหมุนวัดจนแกนรับและแกนวัดสัมผัสกัน แล้วสังเกตขีดสเกลสูง ที่ขอบหมุนวัดว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าปรากฏว่าไม่ตรงกันให้ใช้ไขควงคลายหมุดเกลียวที่ขีดก้านสเกล ใช้ประแจขอก่ไขวรูบนก้านสเกล หมุนก้านสเกลจนขีดมาตรงกับขีดศูนย์ของปลอกหมุนวัด แล้วจึงกดหมุดเกลียวยึดก้านสเกลไว้อย่างเดิม

แต่ถ้าเป็นไมโครมิเตอร์วัดนอกขนาด 25 - 25 มม. หรือ 30 - 75 มม. เป็นต้น จะมีแท่งเกลวขนาด 25 และ 50 มม. ตามลำดับ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ




## ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชาช่างกลโรงงาน	70
หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด	
งานย่อยที่ 7	

เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดนอก

ข้อควรระวังในการใช้ไมโครมิเตอร์วัดนอก

1. ควรเลือกใช้ไมโครมิเตอร์ที่มีขนาดเหมาะสมกับงาน เช่น ไมโครมิเตอร์ขนาด 0 - 25 มม. ใช้วัดงานได้ขนาดไม่เกิน 25 มม.
2. เมื่อต้องการให้แกนวัดเลื่อนเข้าออกอย่างเร็ว ให้ใช้เลื่อนกับฝ่ามือ หรือแขน อย่าใช้วิธีแกว่ง

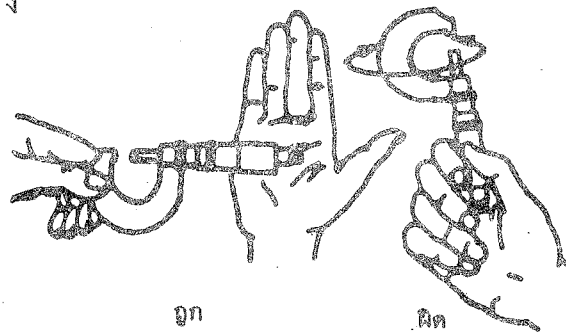

3. อย่าใช้ไมโครมิเตอร์ตรวจสอบขนาดงานแทนเกจก้ามปู เพราะจะทำให้ผิวสัมผัสงานสึกหรอ
4. ให้ใช้หัวหมุนกระทบเลื่อนขณะวัดงาน
5. อย่าวัดงานที่กำลังเคลื่อนที่
6. ทำความสะอาดผิวงาน และไมโครมิเตอร์วัดนอกทุกครั้งก่อนวัดงาน
7. อย่าวัดงานดิบ หรือผิวที่หยาบเกินไป




# ใบทดสอบ

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ หน้า  
 หน่วยการฝึก วิชาร่วมช่างกลโรงงาน 71


เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดนอก

ข้อทดสอบงานย่อยที่ 7  
 ข้อทดสอบเลขที่ 1 เวลา 10 นาที


จงอ่านค่าของไมโครมิเตอร์ ต่อไปนี้

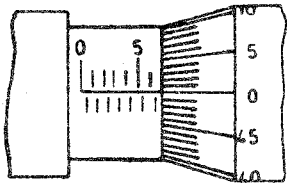


\_\_\_\_\_ ม.ม.

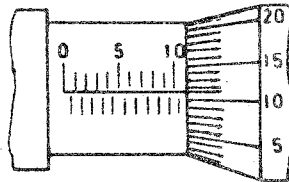


\_\_\_\_\_ ม.ม.

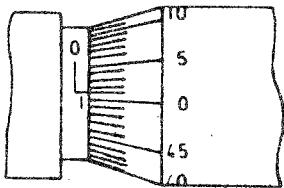


\_\_\_\_\_ ม.ม.

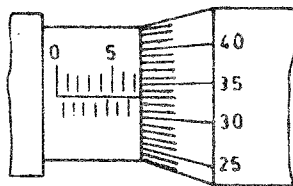


\_\_\_\_\_ ม.ม.

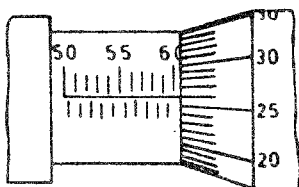


\_\_\_\_\_ ม.ม.

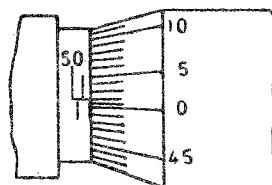

\_\_\_\_\_ ม.ม.

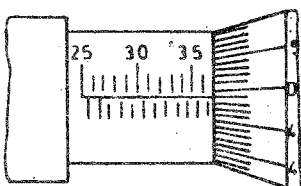

\_\_\_\_\_ ม.ม.

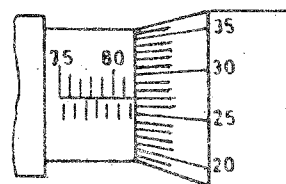

\_\_\_\_\_ ม.ม.




ใบงาน

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ หน้า  
 หน่วยงานฝึก วิชาร่วมช่างกลโรงงาน 72

เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดนอก

หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด

งานย่อยที่ 7

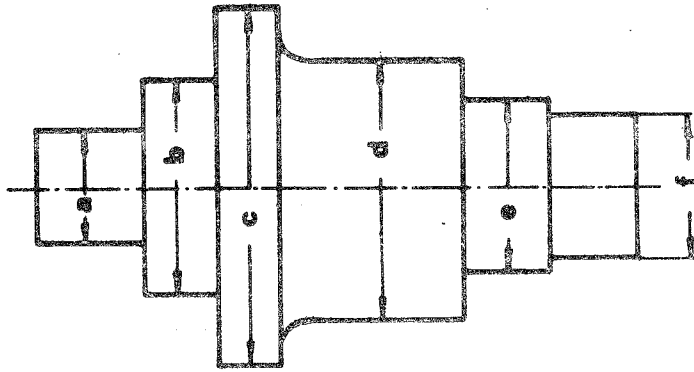

หมายเลขชิ้นงาน	ควาวิต					
	A	B	C	D	E	F

ชื่อ พ.ร.พ.

ว.ค.ป.

มาตราส่วน



ใบขั้นตอน  
การปฏิบัติงาน

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ หน้า  
หน่วยการฝึก วิชาร่วมช่างกลโรงงาน 73

เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดนอก


หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด

งานย่อยที่ 7 งานที่ 1

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการฝึกรู้จักวิธีใช้ไมโครมิเตอร์วัดนอก วัดงานอย่างถูกวิธี

เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ ไมโครมิเตอร์วัดนอก ขนาด 0 - 25 มม., 25 - 50 มม., 50 - 75 มม., 0 - 1 นิ้ว, 1 - 2 นิ้ว ปากกาจับชิ้นงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง
1. ทำความสะอาดและตรวจดูความเรียบร้อยของชิ้นงาน และไมโครมิเตอร์วัดนอกที่เหมาะสมกับงาน	- ชิ้นงานที่จะนำมาวัดจะต้องมีผิวเรียบ และปราศจากครีบกาว ส่วนไมโครมิเตอร์ จะต้องปรับให้ซีตศูนย์ตรงกันเสียก่อน และเลือกให้เหมาะสมกับงาน	
2. จับไมโครมิเตอร์ด้วยปากกา	- ถ้าชิ้นงานมีขนาดเล็ก ให้จับไมโครมิเตอร์ด้วยปากกาจับ มือซ้ายถือชิ้นงาน มือขวาใช้หมุนปลดกกระหนบเลื่อน	
3. วัดขนาดชิ้นงานจาก A-C และ D-F โดยให้วัดชิ้นงาน A-C เป็นระบบเมตริก วัด D-F เป็นระบบอังกฤษตามลำดับ	- เลือกใช้ไมโครมิเตอร์ที่เหมาะสมกับขนาดที่จะวัดงาน แล้วหมุนปลดกกระหนบเลื่อนให้แกนวัดสัมผัสผิวชิ้นงาน แล้วอ่านค่าที่วัดได้	
4. จดค่าที่อ่านได้ลงในตาราง	- อ่านค่าได้ แล้วนำไปบันทึกลงในตารางที่กำหนดให้	

	<b>ใบเตรียมการลอน</b>	หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
		หน่วยการฝึก วิชาช่างกลโรงงาน	74
	เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดใน	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด	งานย่อยที่ 8
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้รับการฝึก รู้จักลักษณะและการใช้งานของไมโครมิเตอร์วัดใน พร้อมด้วยข้อควรระวังในการใช้งาน		
วิธีสอน	บรรยาย สำนึก และการปฏิบัติ		
หัวข้อสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลักษณะของไมโครมิเตอร์วัดในแต่ละแบบ</li> <li>- การวางไมโครมิเตอร์วัดในกับชิ้นงาน</li> <li>- วิธีตรวจสอบไมโครมิเตอร์วัดในก่อนใช้งาน</li> <li>- วิธีใช้ไมโครมิเตอร์วัดใน</li> <li>- ข้อควรระวัง</li> </ul>		
อุปกรณ์ช่วยฝึก	ของจริง แผนภาพ หรือ แผนใส เกี่ยวกับการวางไมโครมิเตอร์กับงาน ใบข้อมูล เรื่องไมโครมิเตอร์วัดใน		
การมอบหมายงาน	ให้ผู้รับการฝึกอ่านใบข้อมูลที่มอบให้ ทำใบทดสอบ แล้วฝึกหัดวัดงานในใบงานที่ 1 และที่ 2		
การวัดผล	เก็บคะแนนจากใบทดสอบที่ 1 และผลที่ผู้รับการฝึกได้ปฏิบัติการวัด		
หนังสืออ้างอิง	งานวัดละเอียด 2 ของ อจ. สมปอง มากแจ้ง		





## ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชารวมช่างกลโรงงาน	75
เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดใน	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
	งานย่อยที่ 8

### ไมโครมิเตอร์วัดใน

#### ลักษณะของไมโครมิเตอร์วัดใน

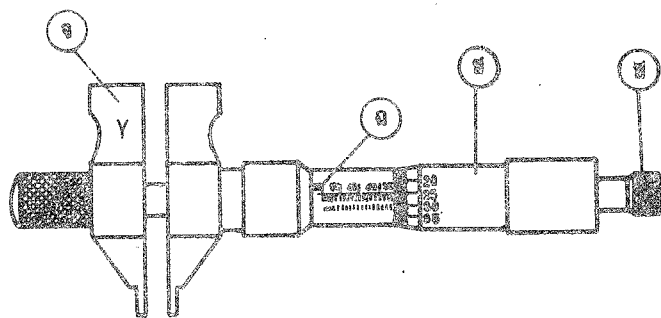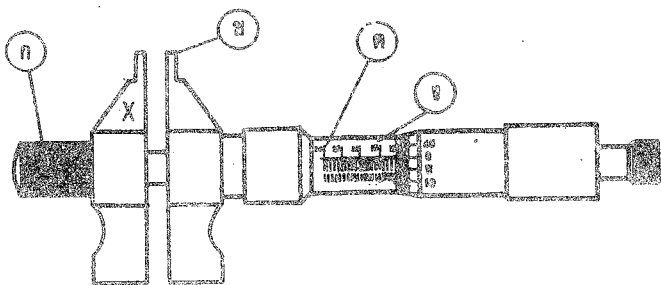

- ก. ค้ำจับ
- ข. ปากวัดเลื่อน
- ค. ตัวเลขบอกขนาดความโตสูงสุดที่สามารถวัดได้ของปากวัด
- ง. ก้านสเกล
- จ. ปากวัดหลัก
- ฉ. ตัวเลขบอกขนาดความโตสูงสุดที่สามารถวัดได้ของปากวัด
- ช. ปกคลุมหัววัด
- ช. ปกคลุมหัววัดเคลื่อน


ลักษณะที่แตกต่างจากไมโครมิเตอร์วัดนอก คือ จะไม่มีโครง แต่จะมีปากวัดหลัก และปากวัดเลื่อน โดยปากวัดเลื่อนจะเคลื่อนที่ออกสัมผัสผิวชิ้นงาน ปากวัดในของไมโครมิเตอร์วัดในตัวหนึ่งอาจจะมีสองปาก เพื่อความประหยัด เช่น ปากวัดคู่แรกจะวัดระหว่าง 5 - 30 มม. อีกคู่หนึ่งวัดระหว่าง 30 - 55 มม. เป็นต้น จุดสัมผัสงานของปากวัดทั้งสองจะมีผิวโค้ง ที่มีรัศมีน้อยกว่ารัศมีเล็กสุดของงาน เพื่อให้เกิดการสัมผัส เป็นจุดระหว่างปากวัดทั้งสองกับผิวของชิ้นงาน ส่วนประกอบภายในมีลักษณะเหมือนกับไมโครมิเตอร์วัดนอก ส่วนขีดสเกลจะเริ่มจากด้านนอก ส่วนด้านในเป็นตัวเลขบอกขนาดโตสุดที่สามารถวัดได้



## ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชาช่างกลโรงงาน	76
เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดใน	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
งานย่อยที่ 8	

### การวางไมโครมิเตอร์กับชิ้นงานเพื่อให้ได้ค่าวัดที่ถูกต้อง

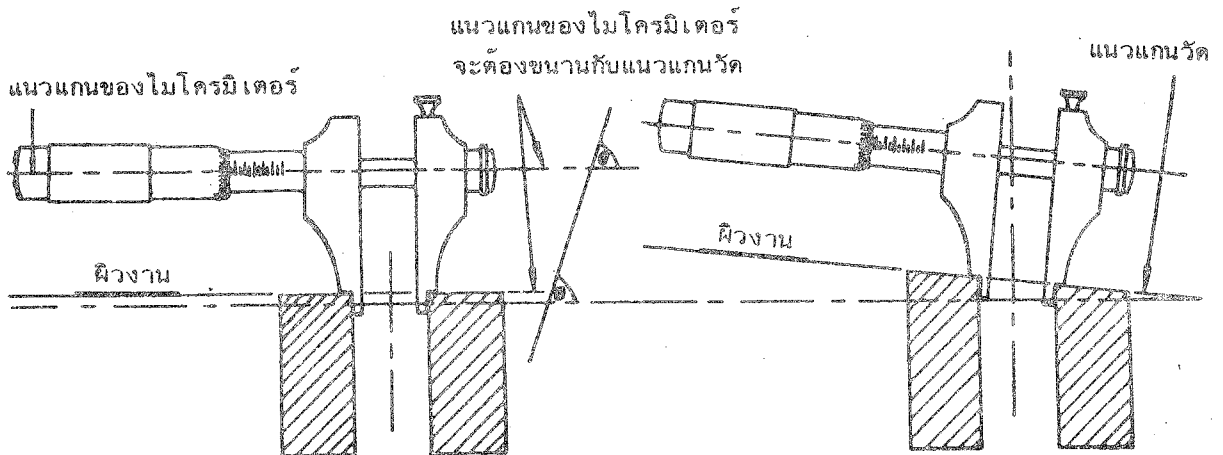

ผิวงานตั้งฉากกับแกนกลาง งานบ่าของปากวัดทั้งสองจะบังกับให้แนวแกนของไมโครมิเตอร์ขนานกับผิวงาน ค่าวัดที่ได้จะถูกต้อง

ผิวงานไม่ตั้งฉากกับแกนกลางงาน ไม่ควรกดบ่าของปากวัดทั้งสองแนบกับผิวงาน จะทำให้แนวแกนของไมโครมิเตอร์ไม่ขนานกับแนวแกนวัด ค่าวัดที่ได้จะผิด

### วิธีตรวจสอบไมโครมิเตอร์วัดในก่อนการใช้งาน


วิธีตรวจสอบโดยหมุนปลดกัมนวดจนปากวัดเลื่อนมาประกบกันสนิท ใช้ไมโครมิเตอร์วัดนอกที่มีความถูกต้องแล้วมาวัดความหนาของปากประกบ ค่าวัดที่อ่านได้จากไมโครมิเตอร์วัดนอกจะต้องตรงกับค่าวัดที่อ่านได้จากไมโครมิเตอร์วัดใน ถ้าไม่ตรงกัน ให้ปรับโดยใช้ไขควงคลายเกลียวยึดก้านสเกล แล้วใช้ประแจที่มีอยู่ในกล่องเก็บไขควงของก้านสเกลหมุนจนสเกลมาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกวตเกลียวยึดก้านสเกลไว้ตามเดิม



## ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชารวมช่างกลโรงงาน	77
เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดใน	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
งานย่อยที่ 8	

ถ้าหากชิ้นงานมีขนาดโตใน ตั้งแต่ 50 มม. ขึ้นไป ควรเลือกใช้ไมโครมิเตอร์วัดในที่มีลักษณะ ดังรูป

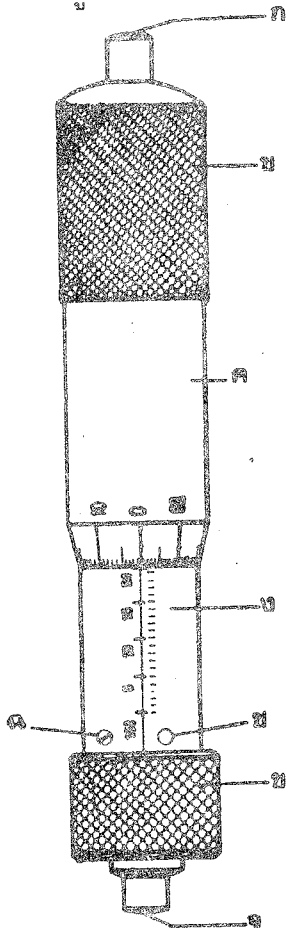

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| ก. หมุดสัมผัสเลื่อน | จ. หมุดสัมผัสหลัก     |
| ข. ค้ำจับ           | ฉ. เกลียวยึดก้านสเกล  |
| ค. ปลอกหมุนวัด      | ช. รูหมุนปรับก้านสเกล |
| ง. ก้านสเกล         |                       |

ส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์วัดในชนิดนี้ จะมีลักษณะภายนอกเป็นแท่งกลม เมื่อหมุนปลอกหมุนวัดทวนเข็มนาฬิกา ลำตัวของไมโครมิเตอร์จะยาวออก ถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกา จะทำให้ลำตัวของไมโครมิเตอร์สั้นเข้า ลักษณะของขีดสเกลและผิวสัมผัสของหมุดวัดทั้งสองจะเหมือนกับไมโครมิเตอร์วัดในแบบใช้ปากวัด ขนาดที่สามารถวัดได้จะมีขนาดโตมาก ๆ เช่น 70 - 100 มม. , 100 - 500 มม. และ 150 - 200 มม. เป็นต้น

### วิธีใช้ไมโครมิเตอร์วัดใน

วัดขนาดชิ้นงานที่จะวัดโดยประมาณ เลือกขนาดของไมโครมิเตอร์วัดในให้เหมาะสมกับงาน หมุนปลอกหมุนวัดให้เล็กกว่าขนาดโตในของชิ้นงานเล็กน้อย วางไมโครมิเตอร์วัดในลงในชิ้นงาน ดันหมุดวัดหลักกับผิวงาน หมุนปลอกหมุนวัดให้ลำตัวของไมโครมิเตอร์วัดในยาวออกจนหมุดวัดเลื่อนสัมผัสกับผิวงานอีกด้านหนึ่ง หลังจากนั้นอ่านค่าที่วัดได้

### ตำแหน่งของไมโครมิเตอร์วัดในที่วัดค่าได้ถูกต้อง


การวางตำแหน่งของไมโครมิเตอร์ต้องอยู่ในแนวแกนวัดของชิ้นงานอย่างแท้จริง ซึ่งทำได้ยาก จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญ หรือทดลองปรับตำแหน่งของไมโครมิเตอร์ดูหลาย ๆ ตำแหน่ง เพื่อเปรียบเทียบกับวัดที่ได้ว่าค่าวัดน้อยหรือมากถูกต้อง




# ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชารวมช่างกลโรงงาน	78
หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด	
งานย่อยที่ 8	


เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดใน

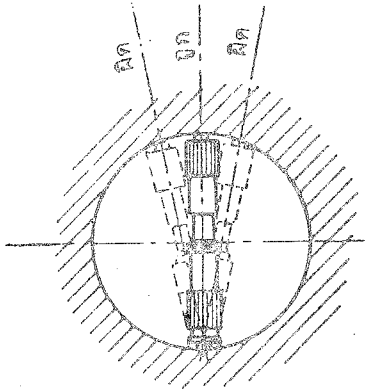


รูปด้านหน้า ค่าวัดมากที่สุดถูกต้อง

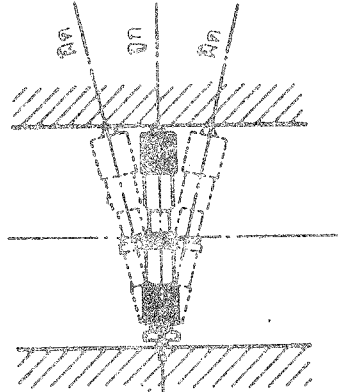

รูปด้านข้าง ค่าวัดน้อยที่สุดถูกต้อง

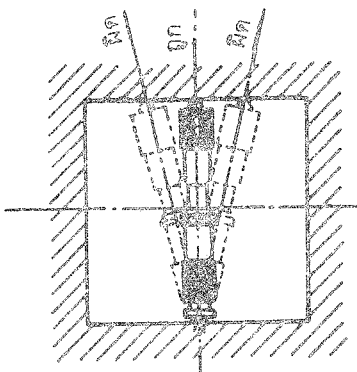

รูปด้านหน้า ค่าวัดน้อยที่สุดถูกต้อง

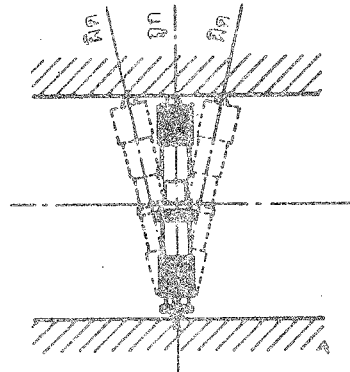

รูปด้านข้าง ค่าวัดน้อยที่สุดถูกต้อง

นอกจากแนวแกนของไมโครมิเตอร์วัดใน อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว ต้องคำนึงถึง ความรู้สึกระหว่างหมุดสัมผัสกับผิวงานด้วย เพราะไมโครมิเตอร์วัดในไม่มีปลอกกระหีบเลื่อน

## ข้อควรระวังในการใช้งาน

1. ผิวงานที่จะทำการวัดจะต้องมีผิวเรียบ
2. อย่ายกไมโครมิเตอร์วัดในขึ้นมาอ่านค่าวัด ควรอ่านค่าวัดขณะปากวัดหรือหมุดสัมผัส ผิวชิ้นงาน
3. อย่ายกไมโครมิเตอร์วัดในขึ้นก่อนหมุนให้ปากวัดแคบกว่าขนาดของชิ้นงาน
4. อย่าใช้ไมโครมิเตอร์วัดในตรวจสอบขนาดชิ้นงาน โดยการสวมปากวัดหรือหมุดสัมผัส ของไมโครมิเตอร์วัดในลงในชิ้นงาน จะทำให้ผิวสัมผัสของปากวัดสึกหรือ
5. ใช้ไมโครมิเตอร์วัดใน วัดความโตที่ต้องการค่าความละเอียด  $\frac{1}{100}$  มม. เท่านั้น



## ใบทดลอง

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชาารวมช่างกลโรงงาน	79
เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดใน	
ข้อทดสอบงานย่อยที่ 8	
ข้อทดสอบเลขที่ 1	เวลา 15 นาที

จงกาเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ผิด

- ..... 1. ไมโครมิเตอร์วัดในแบบมีปากวัด จะให้ค่าความละเอียด  $\frac{1}{1000}$  มม.
- ..... 2. ในการวัดด้วยไมโครมิเตอร์ ควรวางให้แนวแกนของไมโครมิเตอร์ขนานกับแนวแกนวัด
- ..... 3. ในการตรวจสอบไมโครมิเตอร์วัดใน สามารถใช้ไมโครมิเตอร์วัดนอกตรวจสอบความถูกต้องได้
- ..... 4. งานที่จะนำมาทำการวัดด้วยไมโครมิเตอร์วัดใน จำเป็นที่จะต้องมีความละเอียด
- ..... 5. ถ้าต้องการวัดงานที่มีขนาด 75 มม. เราสามารถใช้ไมโครมิเตอร์วัดในที่มีขนาด 50.- 70 มม.
- ..... 6. ถ้าใช้ไมโครมิเตอร์วัดในแบบแท่งกลม ขนาดชิ้นงานควรมีขนาดที่โตมาก ๆ
- ..... 7. บริเวณหมุดสัมผัสเลื่อนจะสึกหรือเสมอ ถ้าเปลี่ยนจุดวัด โดยการหมุนตามจับให้เล็กกว่าความโตรูในแล้วเปลี่ยนจุดวัด
- ..... 8. ในการวัดค่าที่ถูกต้องของไมโครมิเตอร์แบบแท่งกลม ค่าที่วัดจำเป็นจะต้องวัดหลาย ๆ ครั้ง
- ..... 9. ความรู้สึกในการวัดงานจะเป็นส่วนที่ไม่จำเป็นในการวัดงาน
- ..... 10 ถ้าขนาดความโตรูในของชิ้นงานเท่ากับ 200 มม. เราควรเลือกใช้ไมโครมิเตอร์วัดในแบบปากวัด

ชื่อ ผ.ร.ฟ.


ว.ค.ป.

คะแนน



# ใบงาน

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ หน้า  
หน่วยการฝึก วิชารวมช่างกลโรงงาน 80  
หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด  
งานข้อที่ 8

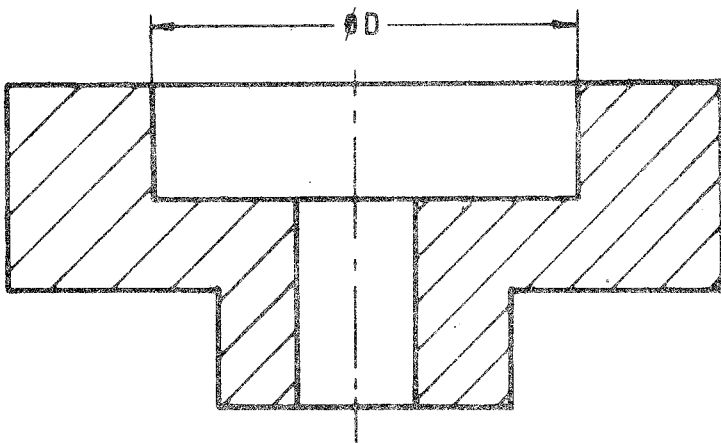


หมายเลขชิ้นงาน	ค่าวัด ( $\phi D$ )

ชื่อ น.ร.ร.ร.

ว.ก.ป.

มาตราส่วน


	<b>ใบขั้นตอน การปฏิบัติงาน</b>	หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
		หน่วยการฝึก วิชาช่างกลโรงงาน	81
	เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดใน	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด	งานย่อยที่ 8
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้รับการฝึกรู้จักวิธีใช้ไมโครมิเตอร์วัดในแบบใช้ปากวัด วัดความโตในของงานอย่างถูกวิธี		
เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ	ไมโครมิเตอร์วัดในแบบปากวัด ขนาด 5 - 30 มม. และ 30-50 มม. ชิ้นงานทดลอง		
<b>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</b>	<b>คำอธิบาย</b>	<b>ข้อควรระวัง</b>	
1. ทำความสะอาดและตรวจดูความถูกต้องของชิ้นงานและไมโครมิเตอร์วัดใน	- ชิ้นงานจะต้องมีความเรียบ ส่วนไมโครมิเตอร์ต้องทำการตรวจสอบให้ยึดศูนย์ตรงกัน โดยใช้ไมโครวัดนอกที่ปรับแล้วมาทำการวัดปากวัดและจึงทำการปรับ เช่นเดียวกับไมโครมิเตอร์วัดนอก		
2. วัดขนาดความโตของรูเจาะตามแบบกำหนด	- เลือกไมโครมิเตอร์วัดในที่เหมาะสมกับขนาดของรูเจาะ แล้วหมุนปลดกมุนกระทบให้ปากวัดเคลื่อนมาสัมผัสผิวชิ้นงาน แล้วทำการอ่านค่าที่วัดได้ การอ่านค่าจะมีลักษณะการอ่านเหมือนไมโครมิเตอร์วัดนอก	- แนวแกนของไมโครมิเตอร์วัดใน จำเป็นจะต้องขนานกับแนวแกนวัด	
3. บันทึกค่าที่อ่านได้	- จดค่าที่อ่านได้ลงในตารางที่กำหนดให้		




# ใบงาน

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ  
หน่วยการฝึก วิชาร่วมช่างกลโรงงาน  
หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด  
งานย่อยที่ 8

เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดใน

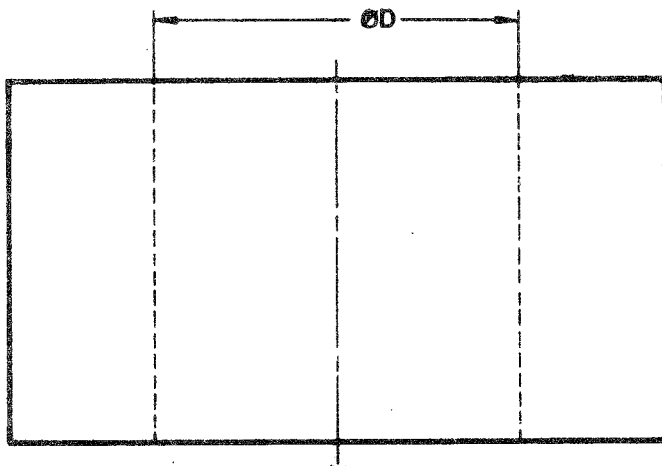

หมายเลขงาน	ค่าวัด

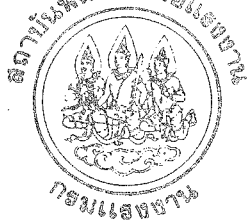


ใบขั้นตอน  
การปฏิบัติงาน

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ  
หน่วยการฝึก วิชาร่วมช่างกลโรงงาน 83  
หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด  
งานย่อยที่ 8 งานที่ 2

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการฝึก รู้จักวิธีการใช้ไมโครมิเตอร์วัดในแบบแท่งกลม วัดขนาดความโตในได้อย่างถูกต้อง

เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ ไมโครมิเตอร์วัดในขนาด 30-35 มม., 50-70 มม., 70-100 มม., 100-150 มม. บรรทัดเหล็ก ชั่งงาน ทดลอง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง
1. ตรวจสอบความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ของชิ้นงานและไมโครมิเตอร์	- ชิ้นงานจะต้องมีผิวที่เรียบ ตรวจสอบสอบความเที่ยงตรงของไมโครมิเตอร์ทุกขนาด	
2. หาขนาดพอประมาณของความโตในชิ้นงาน	- ใช้บรรทัดเหล็กวัดขนาดความโตในของชิ้นงานพอประมาณ เมื่อทราบขนาดพอประมาณแล้ว เลือกไมโครมิเตอร์ ให้เหมาะสมกับขนาดของความโตในที่ต้องการจะวัด	
3. วัดความโตในของชิ้นงานตามแบบกำหนด	- หมุนปลอกหมุนวัดให้เล็กกว่าขนาดความโตในเล็กน้อย วางไมโครมิเตอร์ลงในชิ้นงาน คั่นหมุนวัดหลักกับผิวงาน หมุนปลอกหมุนวัดในลำตัวให้ยาวออกจนหมุนวัดเลื่อนสัมผัสผิวของชิ้นงาน หลังจากนั้นจึงอ่านค่าที่วัดได้	- ควรวางไมโครมิเตอร์ให้ได้แนวที่เหมาะสม และยังต้องคำนึงถึงความรู้สึกของหมุนสัมผัสกับผิวงานด้วย
4. จดค่าที่วัดลงในตาราง	- ค่าที่อ่านได้จะเป็นค่าที่ถูกต้อง ถ้าวัดอย่างถูกต้องแล้วจดลงในตารางที่กำหนดให้	

	<b>ใบเตรียมการสอน</b> //	หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
		หน่วยการฝึก วิชาช่างกลโรงงาน	84
	เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดลึก	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด	งานย่อยที่ 9
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้รับการฝึก รู้ลักษณะของไมโครมิเตอร์วัดลึก วิธีการใช้งาน การอ่านค่า การตรวจสอบความถูกต้อง และค่าผิดพลาด ของ ไมโครมิเตอร์วัดลึก พร้อมทั้ง ข้อควรระวังในการใช้งาน		
วิธีสอน	บรรยาย และสาธิต พร้อมทั้งปฏิบัติ		
หัวข้อสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลักษณะของไมโครมิเตอร์วัดลึก</li> <li>- วิธีการเปลี่ยนก้านวัดลึก</li> <li>- การใช้ไมโครมิเตอร์วัดลึก</li> <li>- วิธีอ่านค่าของไมโครมิเตอร์วัดลึก</li> <li>- วิธีตรวจสอบความถูกต้องของไมโครมิเตอร์วัดลึก</li> <li>- ค่าผิดพลาดเกิดจากการใช้ไมโครมิเตอร์วัดลึก</li> <li>- ข้อควรระวัง และการบำรุงรักษาไมโครมิเตอร์วัดลึก</li> </ul>		
อุปกรณ์ช่วยฝึก	แผ่นภาพ หรือ แผ่นใส รูป การอ่านค่าวัด การตรวจสอบ ค่าผิดพลาด ที่เกิดจากการใช้ไมโครมิเตอร์วัดลึก ของจริง และใบข้อมูลเรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดลึก		
การมอบหมายงาน	ให้อ่านใบข้อมูลที่แจกให้ ทำใบทดสอบท้ายบทเรียน แล้วทำการวัดตามใบงานที่ 1		
การวัดผล	จากใบทดสอบที่ 1 และตรวจสอบค่าที่ผู้รับการฝึกได้วัดและจดค่าที่วัดได้		
หนังสืออ้างอิง	งานวัดละเอียด 2 ของ อจ. สมปอง มากแจ้ง		




# ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชาช่างกลโรงงาน	85
เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดลึก	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
งานย่อยที่ 9	


## ไมโครมิเตอร์วัดลึก

### ลักษณะของไมโครมิเตอร์วัดลึก

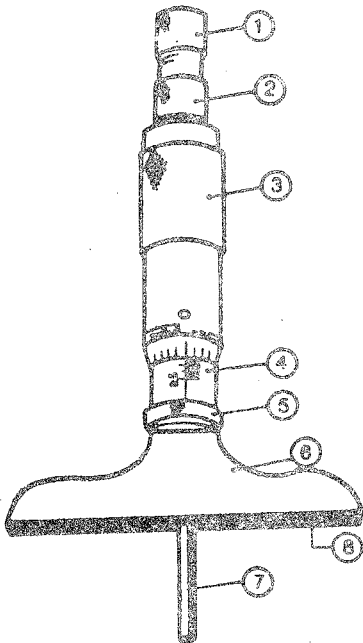

1. ปกคลุมกระตบเลื่อน
2. เกลียวหมวก
3. ปกคลุมวัด
4. ก้านสเกล
5. แหวนเกลียว
6. สะพานยัน
7. ก้านวัดลึก
8. ผิวประกบงาน


ลักษณะสร้างภายนอก คล้ายกับเวอร์เนียร์วัดลึก และไมโครมิเตอร์รวมกัน คือส่วนล่าง จะมีสะพานยันกดแนบกับผิวงานขณะวัด ผิวประกบงานของสะพานยันจะทำให้ลำตัวของไมโครมิเตอร์ ตั้งฉากกับผิวงาน ส่วนบน เป็นลักษณะของไมโครมิเตอร์ มีปกคลุมกระตบเลื่อน ปกคลุมวัด ก้านสเกล และแหวนเกลียว ก้านวัดลึกของไมโครมิเตอร์วัดลึกนี้ ชุดหนึ่งจะมีก้านวัดลึกอยู่ 3 อันด้วยกัน เพื่อให้เลือกใช้เหมาะสมกับความลึกของงาน โดยขนาดของก้านวัดลึกจะมีขนาด 0-25 มม. 25-50 มม. และ 50-75 มม.

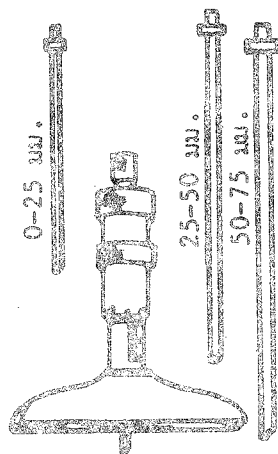



## ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึกวิชาการช่างกลโรงงาน	86
เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดลึก	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
งานย่อยที่ 9	

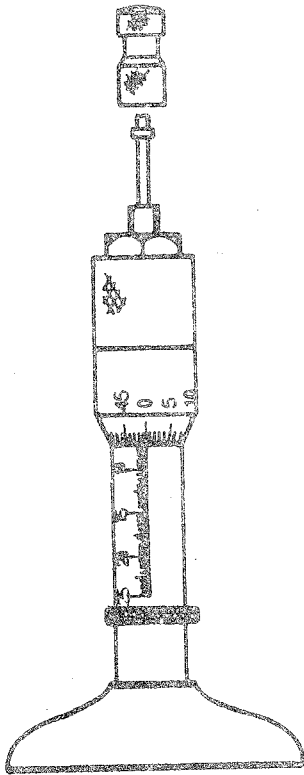

วิธีการเปลี่ยนก้านวัดลึก กระทำได้โดยคลายเกลียวหมวกออก ดึงก้านวัดลึกออกแล้วใส่ส่วนที่ต้องการลงไปแทนที่ กวดเกลียวหมวกให้แน่นอย่างเดิม

### วิธีการใช้งาน

ใช้บรรทัดเหล็กวัดความลึกของชิ้นงานเพื่อทราบค่าโดยประมาณก่อน แล้วเลือกใช้ก้านวัดลึกให้เหมาะสม วางไมโครมิเตอร์วัดลึกลงบนชิ้นงาน โดยออกแรงกดให้ผิวของสะพานยันแนบสนิทกับผิวงาน แล้วเลื่อนปลอกหมุนกระทบเลื่อน จนกระทั่งก้านวัดลึกเลื่อนลงมาสัมผัสผิวงาน จากนั้น อ่านค่าที่วัดได้ ถ้าใช้ก้านวัดลึก 25-50 มม. จะต้องบอกด้วย 25 มม. หรือ บวกด้วย 50 มม. เมื่อใช้ก้านวัดลึก 50-75 มม.

### วิธีอ่านค่าของไมโครมิเตอร์วัดลึก

การอ่านจะแตกต่างจากไมโครมิเตอร์วัดนอก กล่าวคือ ไมโครมิเตอร์วัดนอกจะเริ่มต้นจากด้านใน อาจจะทำให้การอ่านค่าสับสน เพราะปลอกหมุนวัดทับขีดสเกลที่ผ่านมา วิธีแก้ไขโดยหมุนปลอกหมุนวัดเลื่อนก้านวัดลึกขึ้นไปก่อน แล้วจึงหมุนให้ก้านวัดลึกเลื่อนลงสัมผัสผิวงานใหม่ พร้อมกับอ่านค่าวัดไปพร้อม ๆ กัน




## ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชาร่วมช่างกลโรงงาน	87
หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด	
งานย่อยที่ 9	

เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดลึก

ไมโครมิเตอร์วัดนอก

ไมโครมิเตอร์วัดลึก

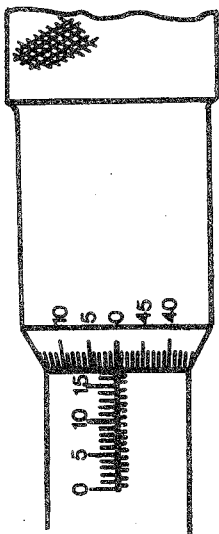


17 มม.

0 "

0 "

17 มม.

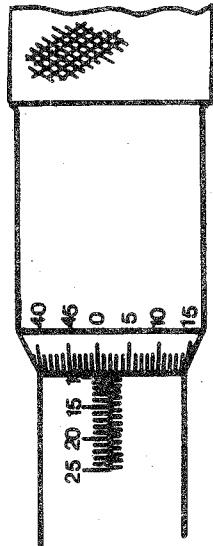

9 มม.


0.5 "

0.02 "

9.52 มม.

ข้อแตกต่างของการแบ่งขีดสเกลระหว่างไมโครมิเตอร์วัดนอก และไมโครมิเตอร์วัดลึก

### วิธีตรวจสอบความถูกต้องของไมโครมิเตอร์วัดลึก

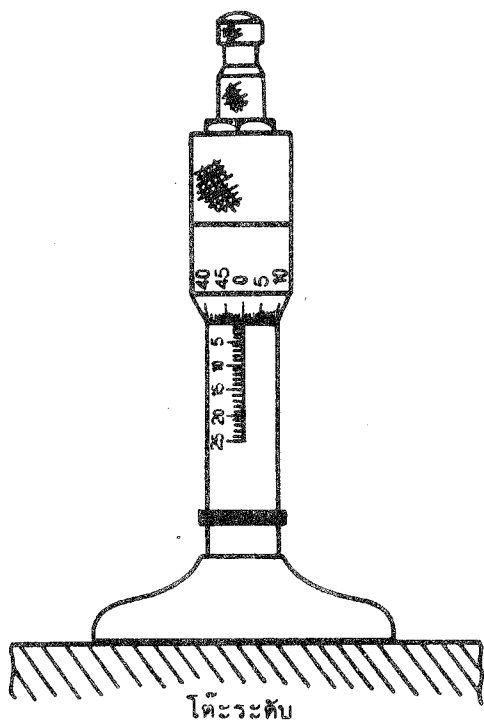


เมื่อใช้วัดความลึก 0-25 มม.

ให้ตรวจสอบกับพิวระดับ โดยกดผิวประกบงานของสะพานยันแนบกับผิวโต๊ะระดับ หมุนปลอกหมุนกระทบเลื่อน ถ้าขีดสเกลไม่ตรงกัน ก็ให้ปรับ เช่นเดียวกับไมโครมิเตอร์วัดนอก




## ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชาช่างกลโรงงาน	88
เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดลึก	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
	งานย่อยที่ 9

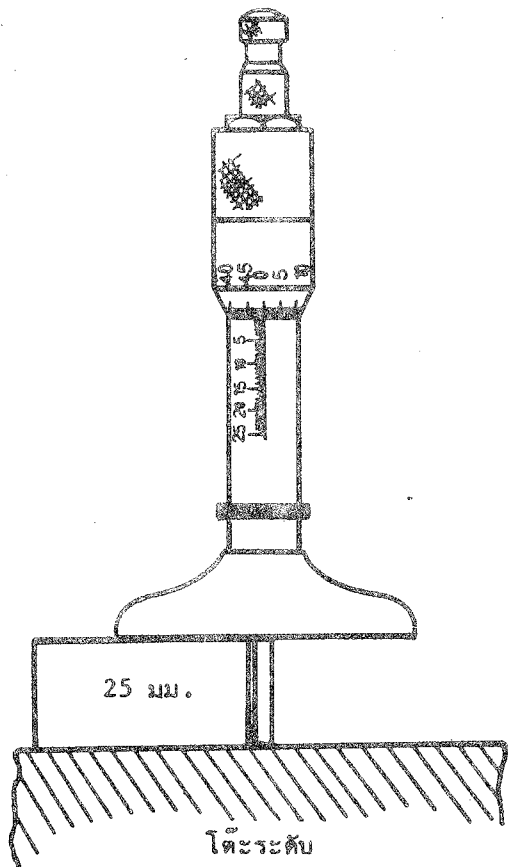

เมื่อใช้ก้านวัดลึก 25-50 มม.

จำเป็นจะต้องใช้เกจแท่งขนาน ขนาด 25 มม. มาช่วยในการตรวจสอบ แล้วกดผิวประกบงานของสะพานยันกับเกจ แล้วหมุนปลดกมุนกระตบเลื่อนให้ก้านวัดลึกเลื่อนลงสัมผัสผิวโต๊ะระดับ แล้วดูขีดสเกลศูนย์ตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ตรง ให้ปรับเช่นเดียวกับไมโครมิเตอร์วัดนอก

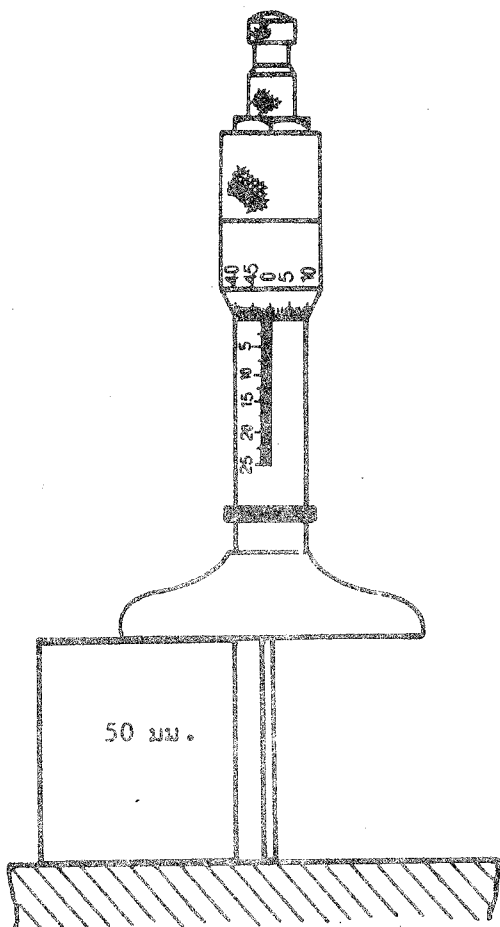

เมื่อใช้ก้านวัดลึก 50-75 มม.


กระทำเช่นเดียวกับการตรวจสอบก้านวัดลึก 25-50 มม. แต่ใช้แท่งเกจขนาด 50 มม.




## ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชาช่างกลโรงงาน	89
เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดลึก	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
งานย่อยที่ 9	


### ค่าผิดพลาดที่อาจเกิดจากการใช้ไมโครมิเตอร์วัดลึก

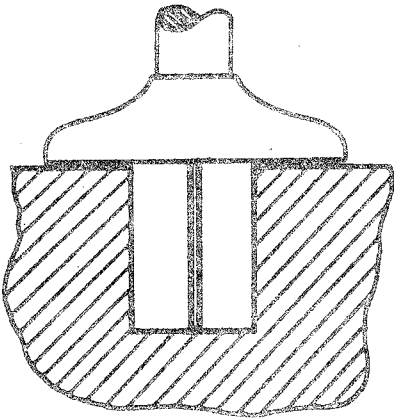


1. วัดงานใช้แรงกดที่สะพานยื่นน้อย จะทำให้ตัวประกอบงานไม่แนบสนิทกับผิวงาน ค่าที่ได้จะมากกว่าค่าที่แท้จริง

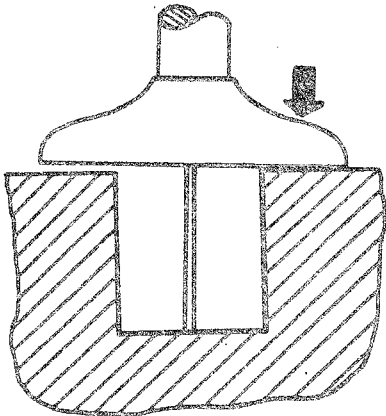

2. ถ้าใช้แรงกดสะพานยื่นไม่เท่ากัน ทำให้ตัวประกอบงานแนบสนิทไม่เท่ากัน

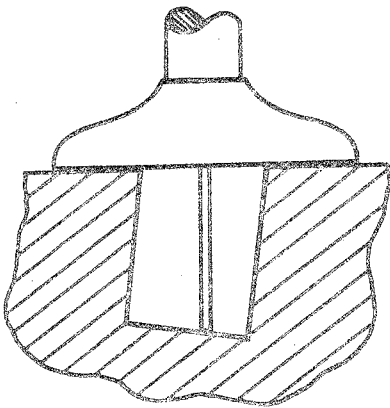

3. ลักษณะงานที่ไม่สามารถใช้ ไมโครมิเตอร์วัดลึก วัดความลึกที่แน่นอนได้

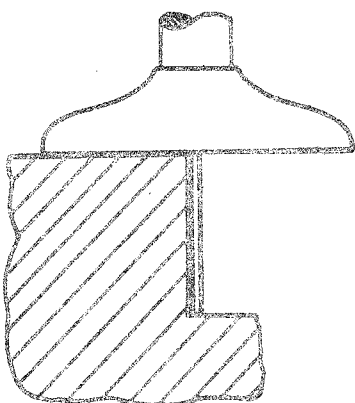

4. ลักษณะของการวางก้านวัดลึกติดผิวงาน อาจทำให้ก้านวัดลึกไม่สัมผัสผิวกลางของงานอย่างแท้จริงได้



## ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชารวมช่างกลโรงงาน	90
หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด	
งานย่อยที่ 9	

เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดลึก

หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด

งานย่อยที่ 9

### ข้อควรระวัง และการบำรุงรักษาไมโครมิเตอร์วัดลึก

1. หลังจากเลิกใช้งาน ควรปรับก้านวัดลึกให้หดเข้าในสุด เพื่อป้องกันการเสียหาย
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนจุดวัดบนผิวงาน ควรจะยกตัวสะพานยันขึ้นให้พ้นผิวงาน ไม่ควรใช้การเลื่อน
3. เมื่อเปลี่ยนก้านวัดลึกให้เหมาะสมกับขนาดของงานแล้ว เมื่อใช้งานเสร็จ ควรเปลี่ยนก้านวัดลึกกลับมาใช้ก้านวัดลึก 0-25 มม. เสมอ
4. ให้ใช้ปลอกหมอนกระแทกเลื่อนทุกครั้งที่วัดงาน
5. ควรทำความสะอาดก้านวัดลึกก่อนประกอบเข้ากับไมโครมิเตอร์วัดลึก



## ใบทดลอง

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึกวิชาช่างกลโรงงาน	91
เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดลึก	
ข้อทดสอบงานย่อยที่ 9	
ข้อทดสอบเลขที่ 1	เวลา 15 นาที

### จงขีดเส้นใต้ข้อความที่ถูกต้อง




1. ไมโครมิเตอร์วัดลึกจะมีลักษณะเหมือนกับ / เวอร์เนียร์วัดลึก / ไมโครมิเตอร์วัดใน / ไมโครมิเตอร์วัดนอก
2. ก้านวัดลึกในแต่ละชุดของไมโครมิเตอร์วัดลึกจะมีอยู่ 2, / 3, / 4 ชิ้นด้วยกัน
3. ในการเปลี่ยนก้านวัดลึกขึ้นอยู่กับ / ความกว้าง / ความหนา / ความลึก / ของชิ้นงาน
4. ในการอ่านค่าของไมโครมิเตอร์จะ / เหมือน / ต่าง / กับไมโครมิเตอร์วัดนอก
5. ในการตรวจสอบความถูกต้องของไมโครมิเตอร์วัดลึก จำเป็นจะต้องประกอบด้วย แท่งขนาน / โต๊ะระดับ / โต๊ะเขียนแบบ และ เกจแท่งขนาน / แท่งขนาน
6. ค่าที่ผิดพลาดจากการใช้ไมโครมิเตอร์วัดลึก จะเกิดจาก การวาง / สะพานยื่น / ก้านวัดลึก / ไม่แนบกับชิ้นงาน
7. หลังจากใช้ไมโครมิเตอร์วัดลึกแล้ว ควรจะต้องเปลี่ยนก้านวัด กลับไปอยู่ขนาด / 0-25 มม. / 25-50 มม. / ตามเดิม
8. ควรจะ / ยก / เลื่อน / ไมโครมิเตอร์วัดลึก เมื่อต้องการเปลี่ยนจุดที่จะวัด
9. การตรวจสอบความถูกต้อง ไมโครมิเตอร์วัดลึกขนาด 25-50 มม. ควรให้เกจแท่งขนาน ขนาด / 25 / 50 / มม. มาใช้ในการตรวจสอบ
10. ขณะทำการวัด ลำตัวของไมโครมิเตอร์วัดลึก ควรที่จะ / ตั้งฉาก / ขนาน / กับผิว ชิ้นงาน



# ใบงาน

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ หน้า  
 หน่วยการฝึก วิชารวมช่างกลโรงงาน 92  
 หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด  
 งานย่อยที่ 9

เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดลิ้น

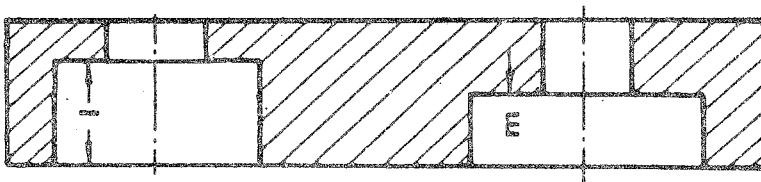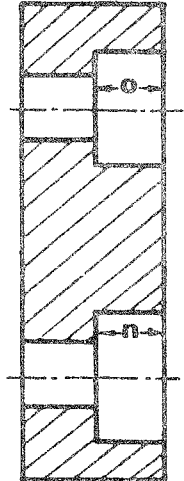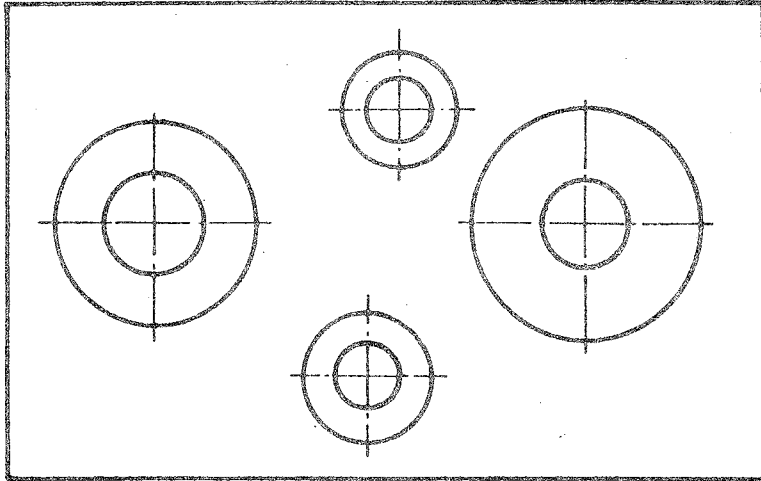

หมายเลขงาน	ค่าที่วัดได้			
	i	m	n	o




ใบขั้นตอน  
การปฏิบัติงาน

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชาช่างกลโรงงาน	93
เรื่อง ไมโครมิเตอร์วัดลึก	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
งานย่อยที่ 9	งานที่ 1

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการฝึกรู้จักวิธีใช้ไมโครมิเตอร์วัดลึก วัดความลึกของงานอย่างถูกต้อง

เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ ชิ้นงาน, บรรทัดเหล็ก, ไมโครมิเตอร์วัดลึก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง
1. ทำความสะอาดชิ้นงาน	- งานที่จะนำมาทดสอบวัด ควรจะลบครีบทันบริเวณสันของชิ้นงาน และผิวของชิ้นงาน ไม่ควรหยาบเกินไป	- ถ้าที่ชิ้นงานมีครีบทันจะทำให้สะพานยันเกิดการขีดข่วนทำให้เกิดการผิดพลาด
2. ใช้บรรทัดเหล็กวัดความลึกของงาน	- ใช้บรรทัดเหล็กวัดความลึกของงาน โดยประมาณ แล้วเลือกใช้ก้านวัดลึกให้เหมาะสมกับความลึกของชิ้นงาน	
3. ประกอบก้านวัดลึกเข้ากับลำตัวไมโครมิเตอร์วัดลึก	- นำก้านวัดลึกประกอบเข้ากับลำตัวไมโครมิเตอร์วัดลึก	
4. วัดความลึกงาน 1, m, n และ o	- วางไมโครมิเตอร์วัดลึก ลงบนชิ้นงาน โดยออกแรงกด ให้ผิวสะพานยัน แนบสนิทกับชิ้นงาน หมุนปลอกหมุนกระแทบเลื่อน จนกระทั่งก้านวัดลึกสัมผัสผิวชิ้นงาน อ่านค่าที่วัดได้	- ไม่ควรออกแรงกดสะพานยันให้น้อยจะทำให้ค่าที่อ่านได้ต่ำกว่าความลึกจริง
5. อ่านค่า และจดลงในตารางที่กำหนดให้	- จดค่าที่วัดได้ลงในตารางที่ให้มา	

	<b>ใบเตรียมการสอน</b>		หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
			หน่วยการฝึก วิชาช่างกลโรงงาน	
	เรื่อง ไบวัดมุม	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด		งานย่อยที่ 10
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้รับการฝึกรู้จักลักษณะ ของไบวัดมุม การใช้งาน และวิธีอ่านค่าวัด พร้อมทั้งขอควรระวัง			
วิธีสอน	ถามตอบ และ สาธิต			
หัวข้อสำคัญ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ลักษณะงานที่ใช้ไบวัดมุมวัดก้ามม</li> <li>2. ลักษณะโครงสร้างของไบวัดมุม</li> <li>3. วิธีใช้ไบวัดมุม</li> <li>4. วิธีอ่านค่าที่วัดได้</li> <li>5. ข้อควรระวัง</li> </ol>			
อุปกรณ์ช่วยฝึก	ของจริง และ แผ่นใส รูปการใช้และการอ่านค่าของไบวัดมุม รูปการวางไบวัดมุม			
การมอบหมายงาน	ให้ผู้รับการฝึก อ่านใบข้อมูลที่มอบให้			
การวัดผล	ผู้สอนตรวจสอบค่าที่อ่านได้ของผู้รับการฝึก			
หนังสืออ้างอิง	งานวัดละเอียด 2 ของ อจ. สัมเปอง มากแจ้ง			




# ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชารวมช่างกลโรงงาน	95
เรื่อง ใบวัดมุม	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
	งานย่อยที่ 10

## ใบวัดมุม

ลักษณะงานที่ใช้วัดด้วยใบวัดมุม ชิ้นงานที่ถูกผลิตขึ้นมาจะให้ได้ตามแบบ บางครั้งอาจจะมึ่มุมเพื่อเป็นการลบคม ให้อสวยงาม หรือเพื่อประกอบร่วมกับชิ้นอื่น ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องตรวจสอบมุมของงานโดยใช้ เครื่องมือวัดที่เรียกว่า "ใบวัดมุม"

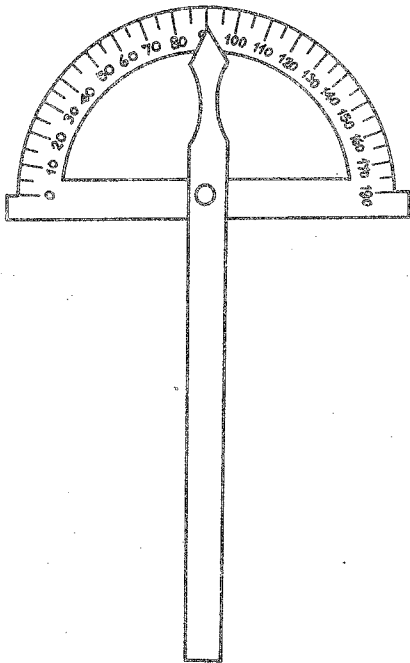



### ลักษณะของใบวัดมุม

- ก. ใบบอกองศา มีลักษณะเป็นโค้งครึ่งวงกลม มีขีดสเกลองศา 0-180 มีความละเอียด 1° ฐานด้านล่างของใบบอกองศาใช้ประกบกับชิ้นงาน
- ข. แขนวัดมุม จะมีปลายด้านบนเป็นมุมแหลม เพื่อให้ใช้อ่านค่าวัด ส่วนปลายด้านล่าง ทำหน้าที่เป็นแกนประกบกับผิวงาน
- ค. เป็นเกลียว ทำหน้าที่ล็อกแขนวัดมุมให้คงที่ เมื่อแขนวัดแนบสนิทกับชิ้นงาน แล้วนำมาอ่านค่าวัด

### วิธีใช้

จะต้องปรับเป็นเกลียวให้แขนวัดมุม หมุนด้วยความยืดหยุ่นเหมาะสม กดรฐานของใบบอกองศาแนบผิวงาน หมุนแขนวัดมุม เข้าหาผิวงานจนสัมผัสผิวงาน อ่านค่าวัดองศา แต่ถ้าเป็นชิ้นงานที่อ่านค่าได้ขณะวัด ก็ให้กวาดเป็นเกลียวยึดแขนวัดมุมเสียก่อนจึงยกขึ้นมา

### วิธีอ่านค่าวัดองศา

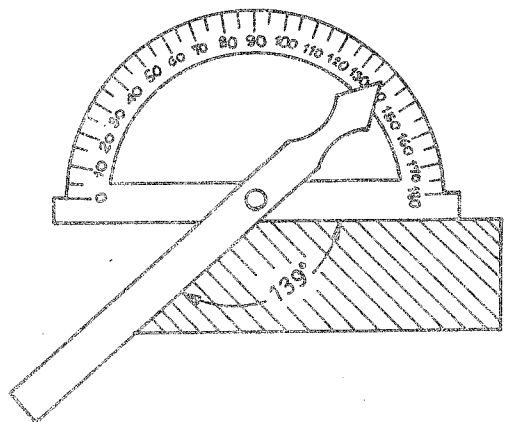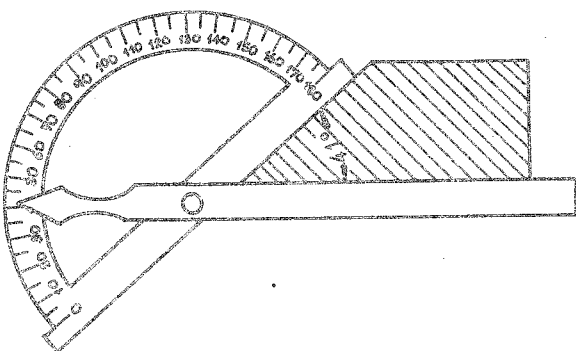




## ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชารวมช่างกลโรงงาน	96
เรื่อง ใบวัดมุม	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
งานย่อยที่	10

### ข้อควรระวัง

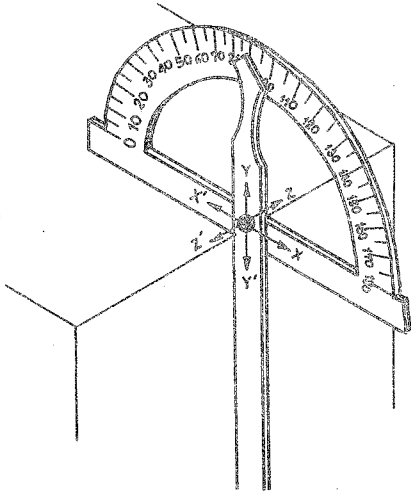

1. จะต้องวางใบวัดมุมให้ถูกต้อง โดยต้อง  
 คำนึงถึงแนวแกนทั้งสาม  
 $(x-x^1, y-y^1, z-z^1)$

2. แนวเส้นของสายตาจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
3. ขีดสเกลบอกองศาจะต้องชัดเจน
4. ชิ้นงานจะต้องสอบคมให้เรียบร้อย
5. ขณะใช้ใบวัดมุม วัดมุมของชิ้นงาน จะต้องกดใบบอกองศา และแขนวัดมุมให้แนบกับ  
 ผิวงานจริง ๆ



# ใบงาน

หลักสูตร กลึง เครื่องมือกล ปรับ

หน้า


หน่วยการเรียนรู้ วิชาช่างกลโรงงาน

97


เรื่อง ใบวัดมุม


หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด

งานย่อยที่ 10

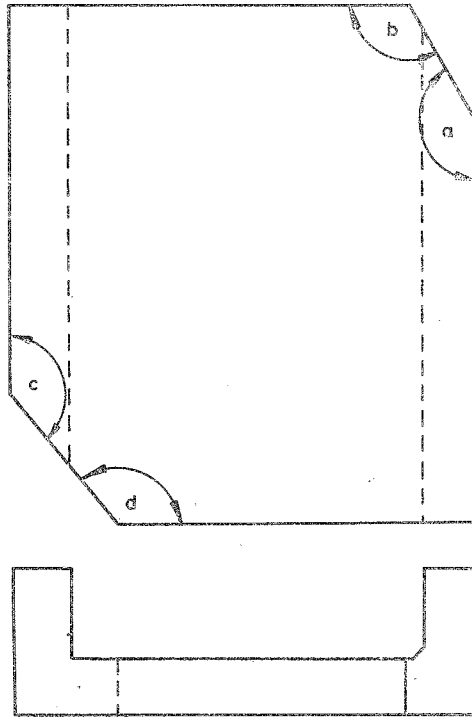

หมายเลขงาน	กานมที่วัดได้			
	a	b	c	d

	<b>ใบขึ้นคอน</b> <b>การปฏิบัติงาน</b>		หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
			หน่วยการฝึก วิชาช่างกลโรงงาน	98
	เรื่อง ใบวัดมุม	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด	งานย่อยที่ 10	งานที่ 1
วัดมุมประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการฝึก รู้จักวิธีใช้ใบวัดมุมของชิ้นงานอย่างถูกต้อง				
เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ ใบวัดมุม, ชิ้นงานทดลอง, แทนยึดชิ้นงาน				
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง		
1. ทำความสะอาดชิ้นงานทดลอง 2. ยึดชิ้นงานเข้ากับแทนยึดชิ้นงาน 3. ทำความสะอาดใบวัดมุม 4. วัดมุม a, b, c และ d 5. จดค่าที่วัดได้ลงในตารางที่กำหนดมาให้	1. ทำความสะอาด โดยใช้ผ้า เช็ดคราบน้ำมันออกให้เรียบร้อย 2. ยึดชิ้นงานให้แน่นเพื่อสะดวกขณะทำการวัด แล้วถ้าที่วัดออกมาได้จะไม่คลาดเคลื่อน 3. การทำความสะอาดใบวัดมุม ทำให้การวัดและอ่านค่าได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 4. ทำการวัดมุมตามลำดับ โดยให้มีค่าความละเอียด 1° 5. บันทึกค่าที่อ่านได้	- ชิ้นงานควรปราศจากครีบ  - ขณะทำการวัด การอ่านค่าได้เลข ถ้าไม่สะดวกให้กวาดเป็นเกลียวแล้วค่อยนำมาอ่าน		



	<b>ใบเตรียมการลอน</b>	หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
		หน่วยการฝึก วิชารวมช่างกลโรงงาน	99
	เรื่อง <b>บรรทัดวัดมุมสากล</b>	หัวข้อวิชา <b>เครื่องมือวัด</b>	งานย่อยที่ <b>11</b>
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้รับการฝึกรู้จักลักษณะของบรรทัดวัดมุมสากล การแบ่งค่าความละเอียด การอ่านและการใช้บรรทัดวัดมุมสากล		
วิธีสอน	ถาม - ตอบ และ สำธิต		
หัวข้อสำคัญ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ลักษณะและส่วนประกอบบรรทัดวัดมุมสากล</li> <li>2. การแบ่งวัดเวอร์เนียร์เน็ยสเกลของบรรทัดวัดมุมสากล</li> <li>3. วิธีอ่านค่าวัดเป็นองศา</li> <li>4. ลักษณะการใช้บรรทัดวัดมุมสากล</li> </ol>		
อุปกรณ์ช่วยฝึก	ของจริง แผ่นใส รูปการแบ่งเวอร์เนียร์เน็ยสเกล รูปการอ่านค่ามุมที่วัด		
การมอบหมายงาน	ให้ผู้รับการฝึกอ่านใบข้อมูลที่แจกให้		
การวัดผล	ตรวจผลของการอ่านค่ามุมที่วัดจากชิ้นงานทดลอง		
หนังสืออ้างอิง	งานวัดละเอียด 2 ของ อจ. สัมปอง มากแจ้ง		



## ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชารวมช่างกลโรงงาน	100
เรื่อง บรรรทศัตว์คัมมสำกล	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
	งานย่อยที่ 11

### บรรรทศัตว์คัมมสำกล

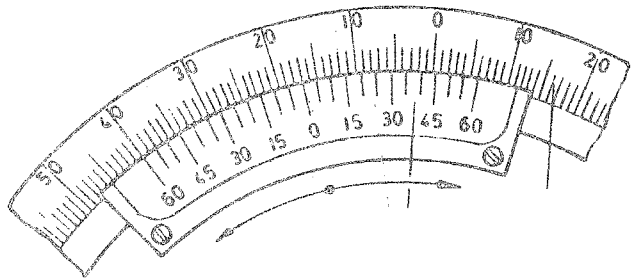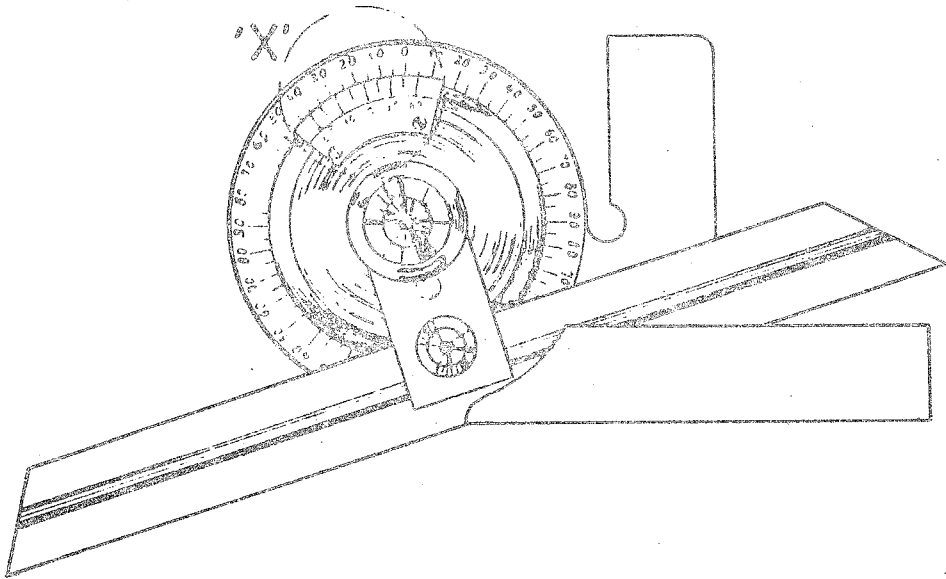

### ลักษณะและส่วนประกอบบรรรทศัตว์คัมมสำกล

1. ในองศา จะแบ่งขีดของศารอบใบองศา โดยแบ่งขีดของศาไปทั้งสองข้าง ข้างละ  $90^{\circ}$  ทั้งข้างล่างและบน
2. แขนวัดหลัก จะเป็นส่วนที่วางสัมผัสกับชิ้นงาน เพื่อเป็นแกนหลัก จะตั้งฉากกับขีดสเกลศูนย์ของศา
3. ขาจับ จะเป็นส่วนที่วางสัมผัสกับชิ้นงาน เพื่อเป็นแกนหลักจะขนานกับสเกลศูนย์ของศา
4. สเกลเลื่อน จะทำให้อ่านค่าองศาได้ละเอียดถึง 5 ลิปดา จะหมุนไปพร้อมกับแกนวัดเลื่อน
5. แขนวัดเลื่อน เป็นแขนที่เลื่อนเข้าสัมผัสกับชิ้นงานเพื่อจะได้วัดค่ามุมของชิ้นงาน




## ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชาพร้อมช่างกลโรงงาน	101
เรื่อง บรรทัดวัดมุมสากล	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
งานย่อยที่ 11	

หลักการแบ่งขีดสเกลเลื่อน ของบรรทัดวัดมุม จะแบ่งขีดสเกลตามเส้นรอบวง โดยการนำสเกลบนใบวัดองศา 23 องศา มาแบ่งเป็น 12 ช่อง บนสเกลเลื่อน โดยจะได้ขีดที่ 3, 6, 9 และ 12 ของทั้งสองข้าง มีตัวเลข 15, 30, 45 และ 60 ดังนั้น แต่ละขีดบนสเกลเลื่อนจะมีค่าเท่ากัน


12 ขีด ของสเกลเลื่อนเท่ากับ	23°
1 " " " "	$\frac{23}{12} = 1^{\circ} 55'$
∴ 1 ช่องบนสเกลเลื่อนจะน้อยกว่า 2° อยู่	$2^{\circ} - 1^{\circ} 55' = 5$ ลิปดา
เมื่อขีดที่ 1 ของสเกลเลื่อนตรงกับขีดหนึ่งขีดใดขีดศูนย์ของขีดองศา	5 ลิปดา
" 2 "	" 10 "
" 3 "	" 15 "
" ฯลฯ	
" 12 "	" 60 " = 1°

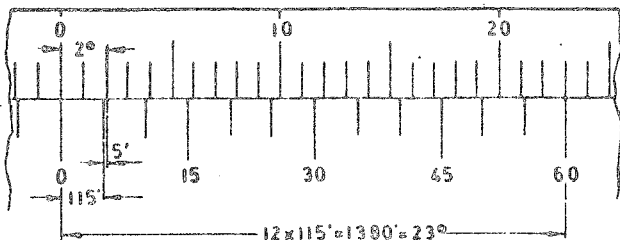

เมื่อขีดสเกลเลื่อน และสเกลหลักออก เป็นเส้นตรง

วิธีอ่านค่าวัดองศา จะทำการอ่านเป็น 2 ขั้นตอน คล้ายกับเวอร์เนียคาลิเปอร์ โดยจะอ่านค่าบนใบวัดองศา และอ่านค่าวัดละเอียดในทิศทางที่ขีดสเกลเลื่อนหมุนไป ซึ่งสเกลเลื่อนสามารถหมุนไปได้ทั้ง 2 ทิศทาง ดังนั้นการอ่านจะแตกต่างกันคือ

- เมื่อวัดเวอร์เนียหมุนทิศทางตามเข็มนาฬิกา จะเห็นว่าศูนย์บนเวอร์เนียสเกลจะอยู่ระหว่าง 43° และ 44° ดังนั้น จึงอ่านค่าที่ 43° ส่วนค่าความละเอียดเป็นลิปดาทางด้านขวามือ จะอ่านได้ 25 ลิปดา แล้วนำมารวมกัน จึงอ่านค่าได้ว่า 43 องศา 25 ลิปดา

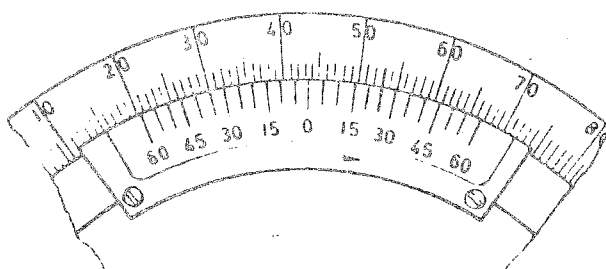




## ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชาพร้อมช่างกลโรงงาน	102
เรื่อง บรรทัดวัดมุมสากล	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
งานย่อยที่ 11	


2. เมื่อขีดเวอร์เนียร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา

จะเห็นว่าขีดศูนย์บนเวอร์เนียร์เสก จะอยู่ระหว่าง  $73^{\circ}$  และ  $74^{\circ}$  ดังนั้น อ่านค่าที่  $73^{\circ}$  ส่วนค่าความละเอียดเป็นลิปดา จะอ่านทางด้านซ้ายมือ จะเห็นขีดที่ 35 ลิปดา ตรงกับขีดบนใบวัดองศา จึงได้ค่าความละเอียด 35 ลิปดา แล้วนำมาบวกกัน ฉะนั้น จึงอ่านค่าได้  $73^{\circ} 35'$

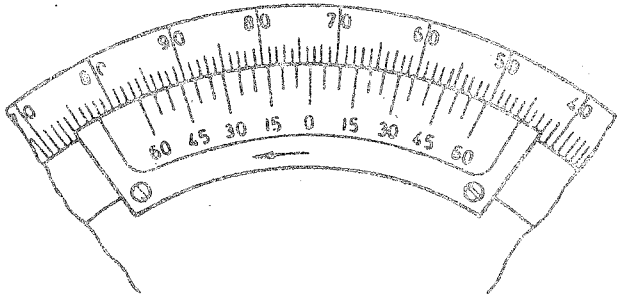

ลักษณะการใช้บรรทัดวัดมุมสากลและการอ่านค่าวัดองศาของชิ้นงาน

ลักษณะที่ 1 ใช้แขนวัดเลื่อน และแขนวัดหลักประกบผิวงาน แต่มุมต้องไม่น้อยกว่า  $10^{\circ}$  องศา

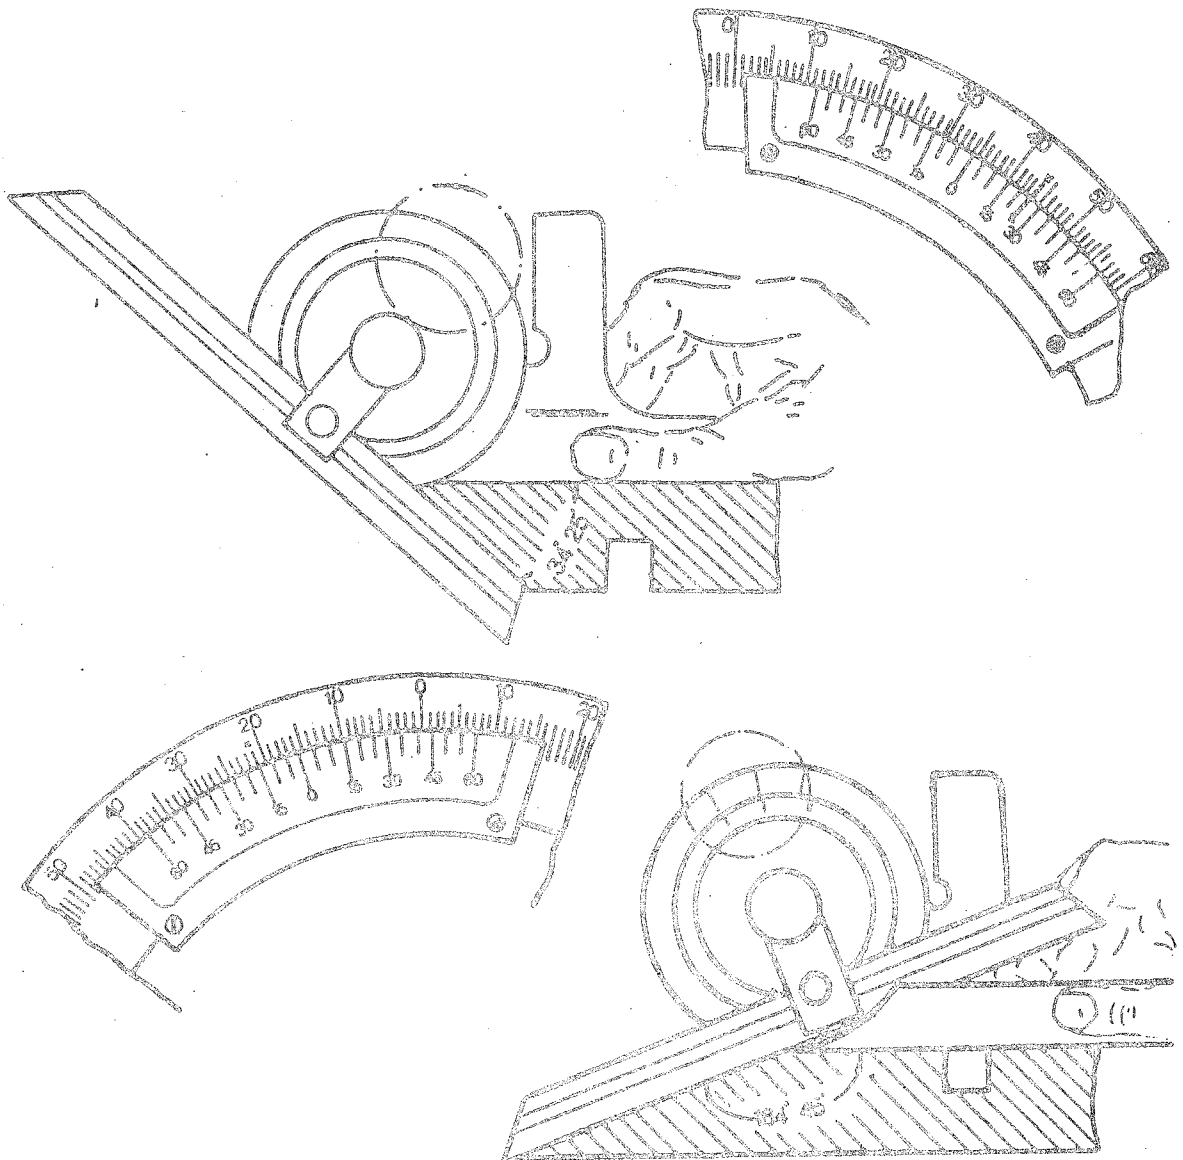




## ใบข้อมูล


หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชาช่างกลโรงงาน	103
หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด	
งานย่อยที่ 11	

เรื่อง บรรทัดวัดมุมสเกล

ลักษณะที่ 2 เมื่อมุมชิ้นงานมีขนาด หรือมีผิวสัมผัสงานน้อย ให้ใช้ขาวัดยื่นประกอบช่วย

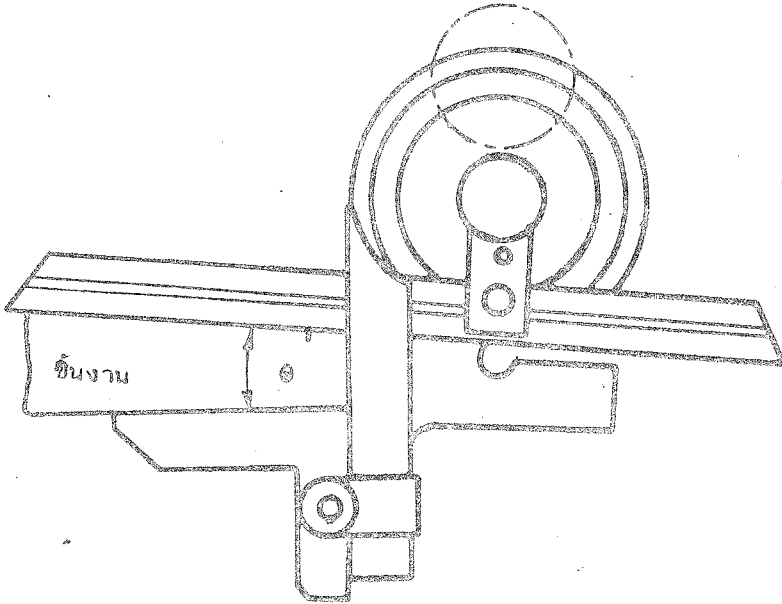

ลักษณะที่ 3 งานที่ต้องการวัดหรือตรวจสอบขนาดอย่างรวดเร็ว ใช้ฐานวางประกอบเข้ากับแนววัดหลัก

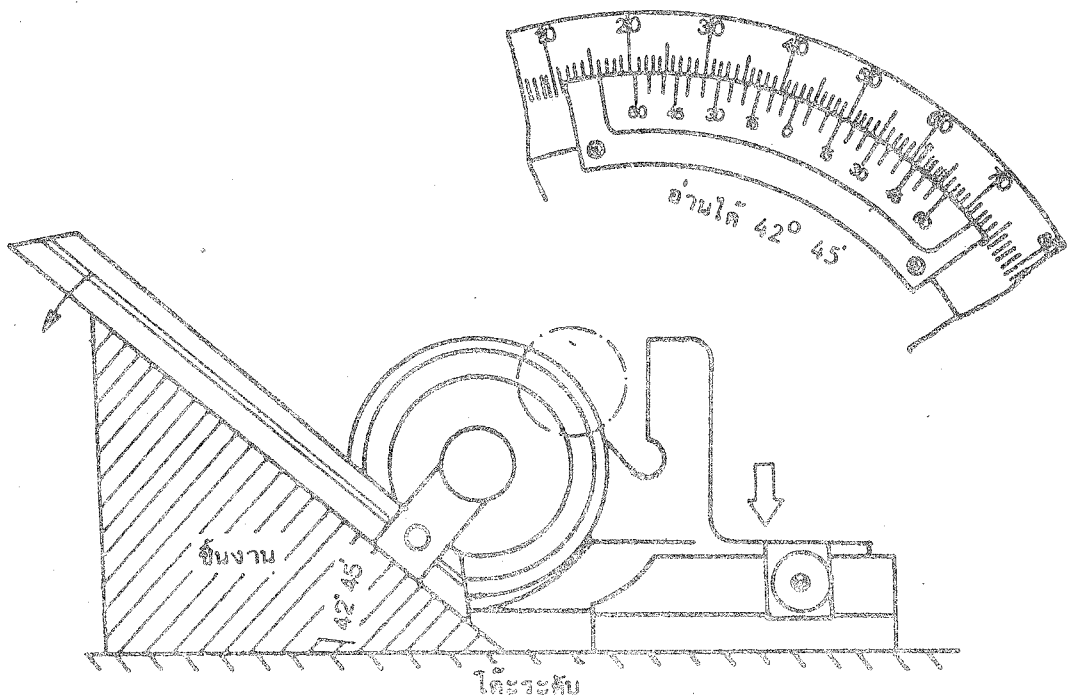





ใบงาน

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ หน้า  
 หน่วยการฝึก วิชาร่วมช่างกลโรงงาน 104  
 หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด  
 งานชอชที่ 11

เรื่อง บรรทัดวัดมุมสากล

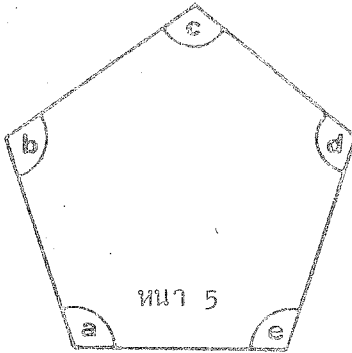


หมายเลขชิ้นงาน	ค่าวัดองศา				
	a	b	c	d	e

	<b>ใบขั้นตอน การปฏิบัติงาน</b>	หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า	
		หน่วยการฝึก วิชาร่วมช่างกลโรงงาน	105	
	เรื่อง บรรทัดวัดมุมสากล	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด		
		งานย่อยที่ 11	งานที่ 1	

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการฝึกรู้จักวิธีใช้บรรทัดวัดมุม วัดงานอย่างถูกต้อง

เครื่องมือ, อุปกรณ์, และวัสดุ บรรทัดวัดมุมสากล, ชิ้นงานทดลอง, ปากกาจับชิ้นงานทดลอง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คำอธิบาย	ข้อควรระวัง
1. ทำความสะอาดชิ้นงานทดลอง และบรรทัดวัดมุม	- การทำความสะอาดจะช่วยให้การใช้ และการอ่านบรรทัดวัดมุมได้ค่าที่ถูกต้อง และแน่นอน	
2. จับชิ้นงานทดลองด้วยปากกา	- เพื่อสะดวกในการใช้ และการอ่านค่าวัดของบรรทัดวัดมุม	- ควรจับชิ้นงานให้มั่นคง และใช้แรงในการวัดให้พอเหมาะ
3. วัดมุม a, b, c, d และ e ตามลำดับ	- ทำการวัดมุม และอ่านค่ามุมต่าง ๆ ตามลำดับ	
4. จดค่าวัดมุมที่อ่านได้	- บันทึกค่าวัดที่อ่านได้ลงในช่องที่กำหนดให้ โดยให้อ่านค่าความละเอียด 5 ลิปดา	- ควรจดค่าให้ตรงกับหมายเลขของชิ้นงานทดลอง

	<b>ใบเตรียมการสอน</b>	หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ		หน้า 106
		หน่วยการฝึก วิชาช่างกลโรงงาน		
	เรื่อง ฉาก	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด		งานอยู่ที่ 12
<b>วัตถุประสงค์</b>	เพื่อให้ผู้รับการฝึก รู้จักลักษณะของฉาก วิธีใช้งาน และขอการระวัง			
<b>วิธีสอน</b>	ถาม - ตอบ และสาธิต			
<b>หัวข้อสำคัญ</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ลักษณะสร้างของฉาก</li> <li>2. วิธีใช้ฉากตรวจสอบชิ้นงาน</li> <li>3. วิธีตรวจสอบความถูกต้องของฉาก</li> <li>4. ขอการระวัง</li> </ol>			
<b>อุปกรณ์ช่วยฝึก</b>	ของจริง แผ่นภาพ หรือ แผ่นใส การใช้ฉากในลักษณะต่าง ๆ			
<b>การมอบหมายงาน</b>	ให้ผู้รับการฝึกอ่านใบข้อมูลที่แจกให้			
<b>การวัดผล</b>	ตรวจสอบจากผลที่ได้จากการทดลอง			
<b>หนังสืออ้างอิง</b>	งานวัดละเอียด 2 ของ อจ. สมปอง มากแจ้ง			




## ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชารวมช่างกลโรงงาน	107
หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด	
งานย่อยที่ 12	

### ฉาก (Solid Square)

ลักษณะของงานเครื่องมือนอกกลส่วนมาก จะมีมุมซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นมุมฉาก ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือตรวจสอบมุมฉากของชิ้นงาน ซึ่งเรียกว่า "ฉาก"

#### ลักษณะสร้างของฉาก

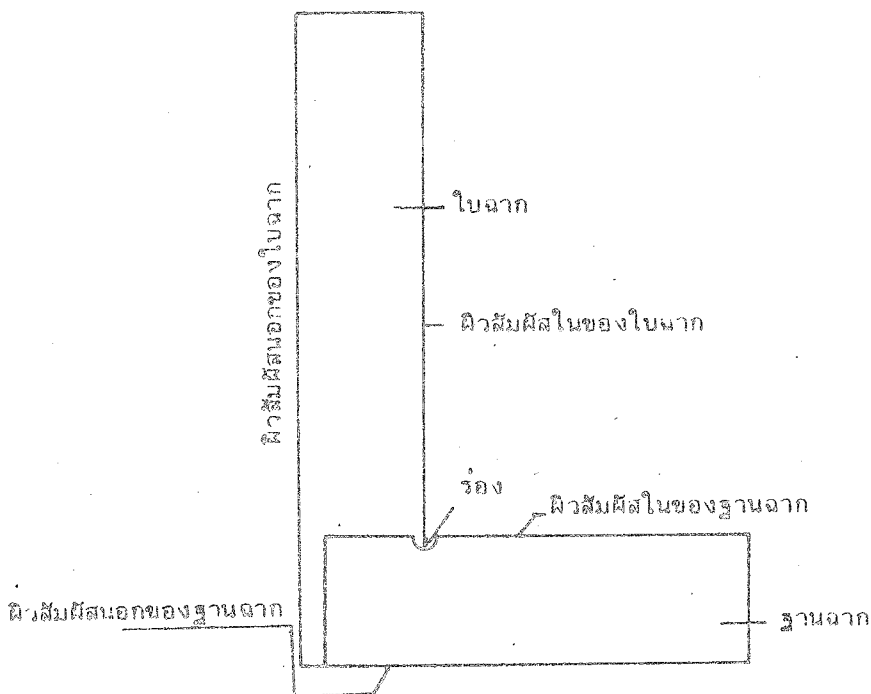

ฉากที่ดี จะต้องมีความแข็งแรงเพื่อทนต่อการสึกหรอ ซึ่งส่วนสำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบ มีอยู่ 2 ส่วน คือ ใบฉาก และฐานฉาก ในการสร้างฉากนั้นจะต้องสร้างให้ใบฉากและฐานฉากมีความยาวสอดคล้องกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

#### วิธีใช้งาน

ฉากเป็นเครื่องมือตรวจสอบขนาด จะใช้เมื่อต้องการตรวจสอบมุมของชิ้นงานว่าฉากหรือไม่ ไม่ควรใช้ฉากในจุดมุ่งหมายอื่น เช่น เฝ้ายใบฉากเพื่อวัดผิวเรียบของงาน เป็นต้น ส่วนถ้าต้องการจะให้ทราบผลทั้งผิวเรียบและฉากนั้น เราสามารถใช้ฉากที่เรียกว่า "ฉากกมมีด" ตรวจสอบได้




# ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชารวมช่างกลโรงงาน	108
หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด	
งานย่อยที่ 12	

เรื่อง ฉาก

วิธีใช้ฉากตรวจสอบมุมงานสามารถใช้ได้ 3 วิธี คือ


วิธีที่ 1 เพื่อต้องการตรวจสอบมุมภายนอก

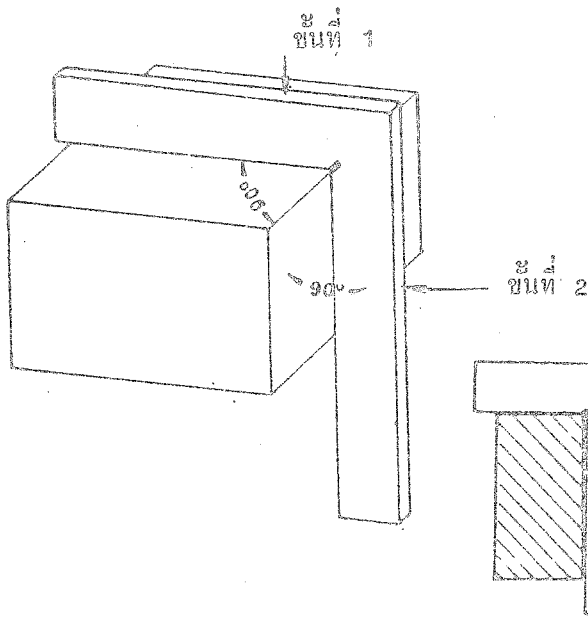


เลือกขนาดของฉากให้เหมาะสมกับงาน ใช้มือซ้ายจับชั้นงาน จับฉากด้วยมือขวา ยกฉากเทียบให้ใบฉากแนบกับชั้นงาน ด้านหนึ่ง แล้วเคลื่อนฐานฉากให้มาแนบกับชั้นงาน แล้วสังเกตลำแสงที่ลอดผ่าน

ผลการตรวจสอบ

วิธีที่ 2 ใช้วัดมุมภายใน ในหว่างฉากลงบนผิวงานใดผิวงานหนึ่ง แล้วจึงเคลื่อนฉากเข้าหาผิวงานที่เหลือ

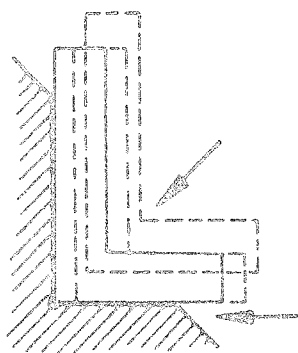

ผลการตรวจสอบ

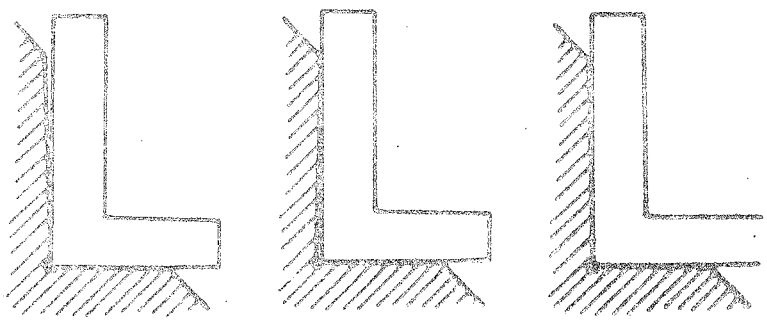

มุมมากกว่า 90°

มุมน้อยกว่า 90°

มุมพอดี 90°




## ใบข้อมูล


หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชาช่างกลโรงงาน	109
หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด	
งานย่อยที่ 12	

เรื่อง ฉาก

วิธีที่ 3 ใช้ตั้งหรือวัดมุมฉากของงานบนแท่นยึดต่าง ๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบงานที่มีจำนวนมาก ๆ วิธีนี้ควรใช้ฉากตั้งที่มีฐานใหญ่จะช่วยบังคับให้ใบฉากตั้งฉากกับพื้น

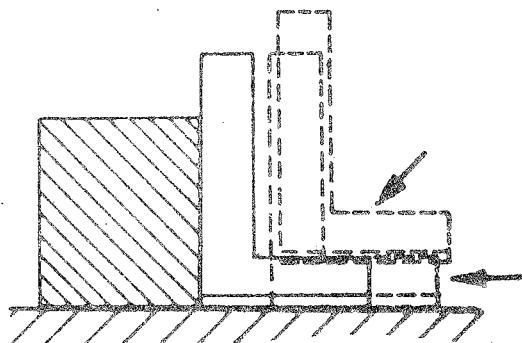

ผลของการตรวจสอบ

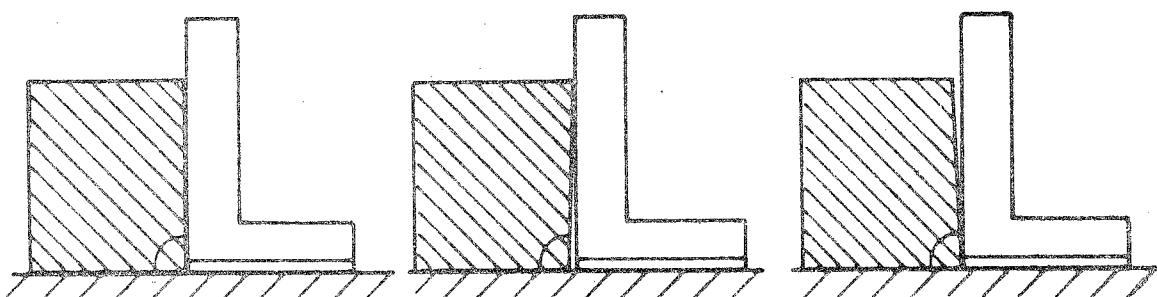


มุม  $90^\circ$  พอดี

มุมมากกว่า  $90^\circ$

มุมน้อยกว่า  $90^\circ$

### การตรวจสอบความถูกต้องของฉาก

วิธีที่ 1 ใช้ตรวจสอบด้วยแท่งเกจกลม (Cylindrical Square)

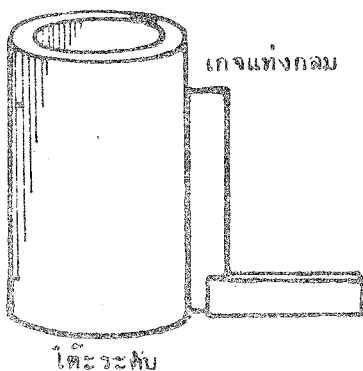


โดยนำมาตรวจสอบที่โต๊ะระดับก่อนอื่นต้องทำความสะอาดโต๊ะระดับ เกจแท่งกลมและฉากให้เรียบร้อย แล้วนำมาวางบนโต๊ะระดับ แล้วเลื่อนฉากเข้าหาผิวสัมผัสของแท่งเกจกลม โดยหันเข้าหาแสงสว่าง สังเกตลำแสงที่ลอดผ่าน



## ใบข้อมูล

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชารวมช่างกลโรงงาน	110
เรื่อง ฉาก	หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด
	งานย่อยที่ 12

### วิธีที่ 2 ใช้ตรวจสอบกับฉากที่มีคุณภาพดีกว่า

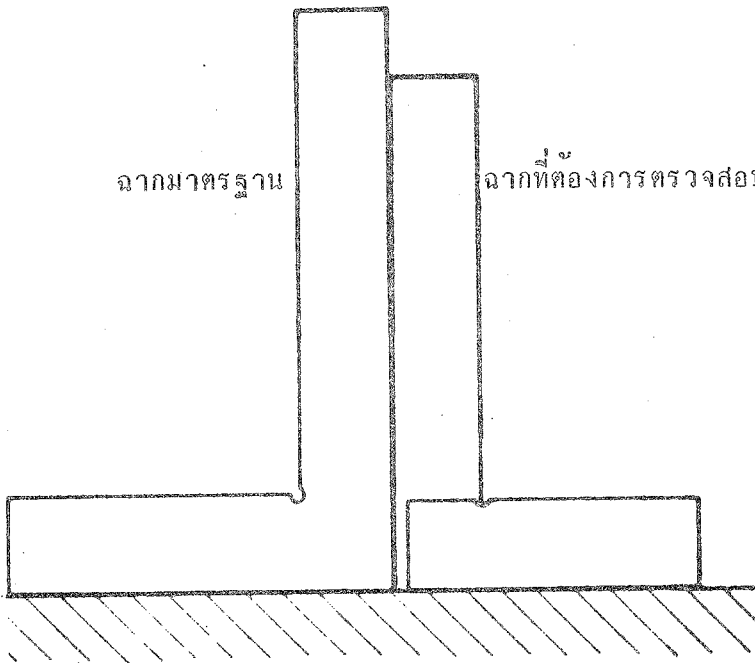

ตรวจสอบโดยวางฉากที่มีคุณภาพดีกว่าบนโต๊ะระดับ แล้วเลื่อนฉากที่ต้องการตรวจสอบเข้าหา แล้วสังเกตแสงสว่างที่ลอดผ่านมา

โต๊ะระดับ

### ข้อควรระวัง


1. อย่าเก็บฉากรวมกับเครื่องมืออื่น
2. อย่าใช้วัดผิดพลาด
3. เมื่อต้องการเปลี่ยนจุดตรวจสอบ ควรยกฉากออกให้พ้นจากผิวงาน ไม่ควรเดินไปบนผิวงาน
4. อย่าทำฉากหล่นพื้น
5. ถ้าเกิดรอยเขินบนผิวฉาก ให้ใช้ทินน้ำมันฝnout ห้ามใช้ตะไบ
6. หลังจากใช้งานแล้ว ควรทาน้ำมันบาง ๆ ก่อนเก็บ



# ใบงาน

หลักสูตรช่าง กลึง เครื่องมือกล ปรับ	หน้า
หน่วยการฝึก วิชาการช่างกลโรงงาน	111
หัวข้อวิชา เครื่องมือวัด	
งานย่อยที่ 12	

เรื่อง ฉาก

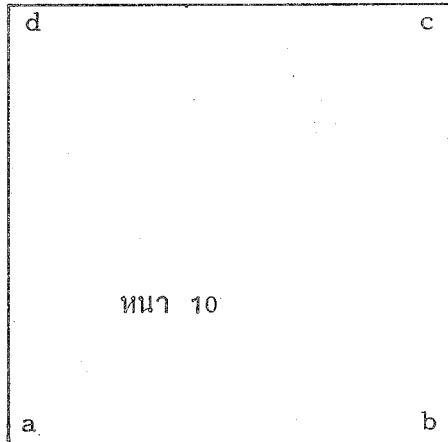

หมายเลขงาน	โตกว่า $90^\circ$				เล็กกว่า $90^\circ$				$90^\circ$ พอดี			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d

ชื่อ น.ร.ผ.

ว.ค.ป.

มาตราส่วน