



การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้ไมโครมิเตอร์ (2)	ใบทดสอบ
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 313

1.

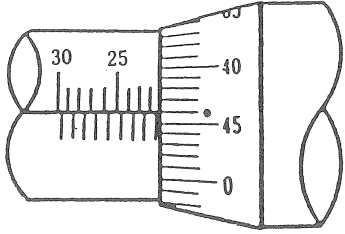


ตอบ..... ม.ม.

2.

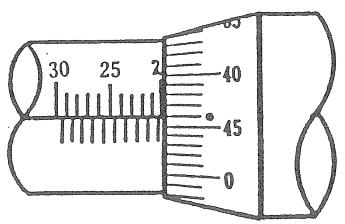


ตอบ..... ม.ม.

3.

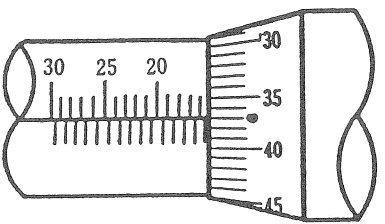

ตอบ..... ม.ม.

4.

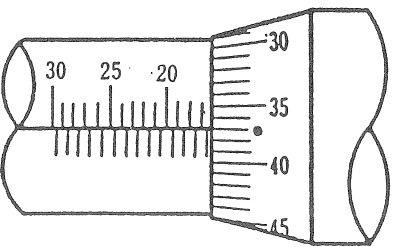

ตอบ..... ม.ม.

ชื่อผู้รับการฝึก	วันที่	
	ผู้ตรวจ	

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้ไมโครมิเตอร์ (2)	ใบงาน
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 313


วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถวัดชิ้นงาน ด้วยไมโครมิเตอร์วัดในและอ่านค่าได้อย่างถูกต้อง

วัสดุ: ชิ้นงานทดสอบ จำนวน 3 ชิ้น

อุปกรณ์และเครื่องมือ: ไมโครมิเตอร์วัดในชนิดแบ่ง $\frac{1}{100}$ ม.ม.

ระยะเวลาฝึก: 10 นาที

จงวัดขนาดจริงของรูคว้านตามชิ้นงานหมายเลข 1, 2, 3 ด้วยไมโครมิเตอร์วัดในชนิดแบ่ง $\frac{1}{100}$ ม.ม. แล้วจดค่าที่วัดได้ลงในตารางข้างล่างนี้

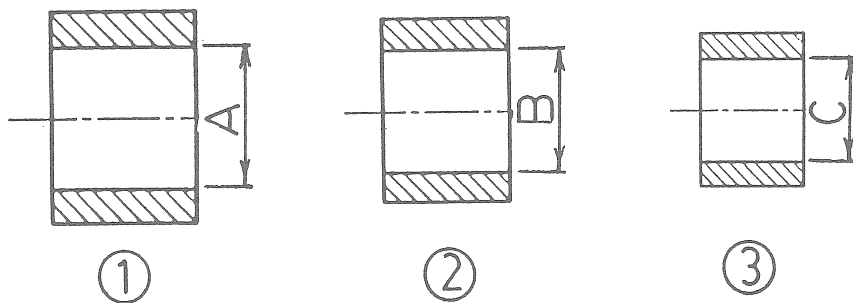


จุดวัด	A	B	C
ค่าที่วัดได้			

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้ไมโครมิเตอร์ (3)	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 313

ไมโครมิเตอร์วัดลึก (DEPTH MICROMETER)

เป็นไมโครมิเตอร์ที่ใช้วัดความลึกงาน เช่น ความลึกรูเจาะ รูคว้าน ร่องและบ่างานภายนอก ลักษณะการใช้งานจะคล้ายกับเวอร์เนียวัดลึก สำหรับค่าความละเอียดจะสามารถวัดได้ถึง $\frac{1}{100}$ ม.ม. (0.01 ม.ม.)


1. ส่วนต่างๆ ของไมโครมิเตอร์วัดลึก

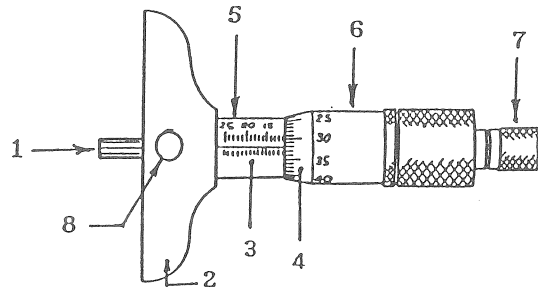


1. แกนวัด (SPINDLE) เป็นส่วนที่เลื่อนเข้า-ออกได้เมื่อหมุนปลอกหมุนวัดซึ่งยึดติดกัน สำหรับแกนวัดจะสามารถถอดเปลี่ยนกันได้ เช่น 0-25, 25-50, 50-75 ม.ม.
2. สะพานยัน (BASE) เป็นส่วนที่ใช้วางทาบกับชิ้นงาน เวลาวัดงานจะใช้ผิวส่วนหน้าของสะพานยันซึ่งเจียรระโนเรียบประกบกับงาน
3. ขีดสเกลหลัก (MAIN SCALE) จะแบ่งเช่นเดียวกับไมโครมิเตอร์วัดนอก
4. ขีดสเกลย่อย (VERNIER SCALE) ขีดสเกลจะแบ่งเช่นเดียวกับไมโครมิเตอร์วัดนอก
5. ก้านสเกล (BARREL) จะมีขีดสเกลหลักแบ่งตามแนวยาว ส่วนปลายด้านในจะเป็นเกลียวสวมติดกับปลอกหมุนวัดซึ่งมีระยะพิต 0.5 ม.ม. เช่นเดียวกับไมโครมิเตอร์วัดนอก
6. ปลอกหมุนวัด (SLEEVE) ลักษณะเช่นเดียวกับไมโครมิเตอร์วัดนอก
7. หัวกระหนับ (RATCHET) มีลักษณะการใช้เช่นเดียวกับไมโครมิเตอร์วัดนอก
8. สกรูยึดแกนวัด (SET SCREW) ใช้สำหรับยึดแกนวัดไม่ให้เคลื่อนที่เมื่อวัดงานได้แน่นอนแล้ว

2. การตรวจสอบจุดศูนย์ของไมโครมิเตอร์วัดลึก

ก่อนที่จะนำไมโครมิเตอร์ไปวัดงานจะต้องทำการตรวจสอบจุดศูนย์ของสเกลทั้งสองก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผิดพลาด โดยการเอาสะพานยันส่วนที่เป็นด้านประกบงานแนบกับผิวของแท่นระดับแล้วหมุนหัวกระหนับขึ้นให้แกนวัดลงมาสัมผัสกับผิวแท่นระดับและหมุนให้ฟรี 2-3 ครั้ง จากนั้นให้ตรวจดูขีดสเกลทั้งสองว่าอยู่ที่ตำแหน่งจุดศูนย์หรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้ปรับเช่นเดียวกับไมโครมิเตอร์วัดนอก (ในกรณีนี้ใช้กับไมโครมิเตอร์วัดลึกขนาดก้าน 0-25 ม.ม.)

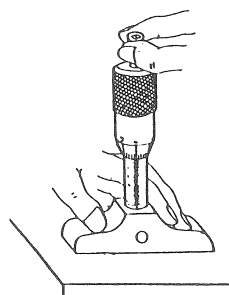


สำหรับไมโครมิเตอร์วัดลึกที่มีก้านวัดลึกขนาด 25-50 ม.ม., และ 50-75 ม.ม. จะต้องให้แท่งเกจขนาด 25 และ 50 ม.ม. มาช่วยตรวจสอบขนาด ตามลำดับ

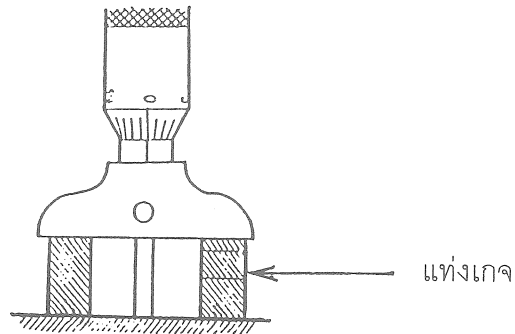


3. ลักษณะงานที่จะใช้วัด

3.1 วัดความลึกของร่องงาน

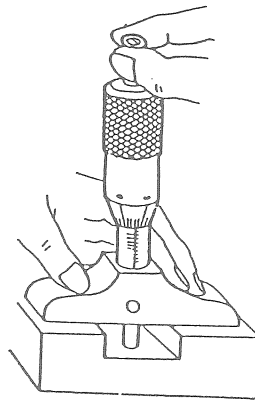


3.2 วัดความลึกของบ่าฉาก

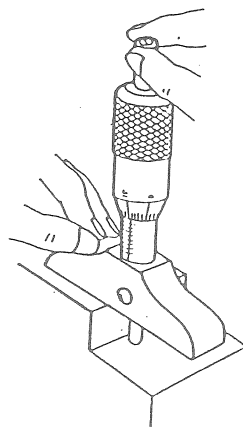


การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้ไมโครมิเตอร์ (3)	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 313

3.3 วัดความลึกของรูเจาะหรือรูคว้าน

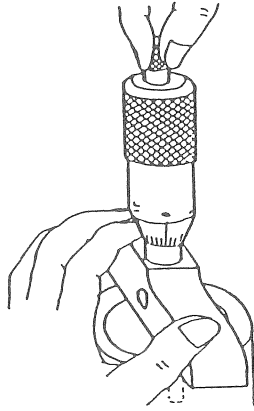


4. วิธีการวัด

1. ตรวจสอบและปรับจุดศูนย์ของสเกลวัดทั้งสองให้ถูกต้อง (ตั้งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น)
2. ตั้งไมโครมิเตอร์ให้แกนวัดลึกสั้นกว่าขนาดความลึกของร่องงานที่จะวัดเล็กน้อย จากนั้นให้วางสะพานยันให้แนบสนิทกับผิวงานส่วนที่เป็นบารองรับโดยใช้แรงกดเท่าๆ กัน

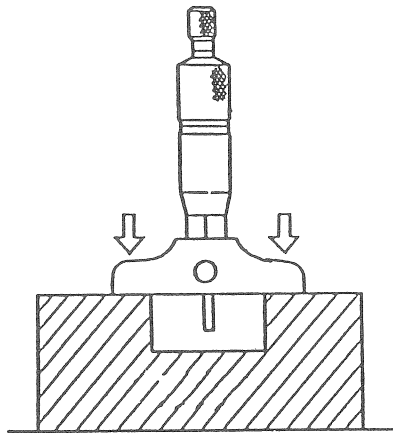


3. หมุนหัวกระทบลิ้นให้แกนวัดเลื่อนลงมาสัมผัสกับผิวงานและหมุนให้ฟรี 2-3 ครั้ง

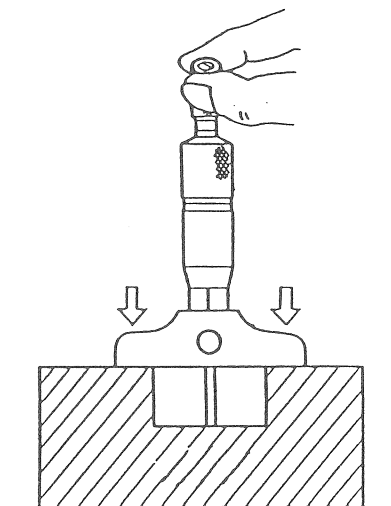

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้ไมโครมิเตอร์ (3)	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 313



4. อ่านค่าวัด ซึ่งอาจจะอ่านขณะที่ไมโครมิเตอร์อยู่บนชิ้นงานหรือถอดออกมาอ่านข้างนอกก็ได้ แต่ต้องยึดแกนวัดด้วยสกรูให้แน่นเสียก่อน

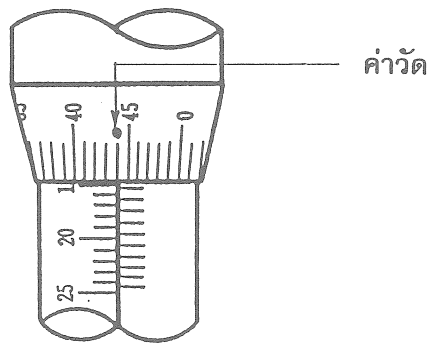

5. การอ่านค่าวัด

การแบ่งสเกลบนไมโครมิเตอร์วัดลึกจะเหมือนกับไมโครมิเตอร์วัดนอกทั้งสเกลหลักและสเกลย่อย แต่จะมีข้อแตกต่างกันคือ วิธีการอ่านและกำหนดตัวเลขที่สเกลจะกลับกัน

กล่าวคือ การอ่านค่าไมโครมิเตอร์วัดนอกจะอ่านค่าเริ่มจากด้านนอกเข้าไป ส่วนไมโครมิเตอร์วัดลึกการอ่านค่าจะเริ่มจากด้านในออกมาซึ่งอาจจะเกิดความสับสนเนื่องจากปลอกหมุนวัดจะทับขีดสเกลที่ผ่านมา (ดูรูปเปรียบเทียบ)

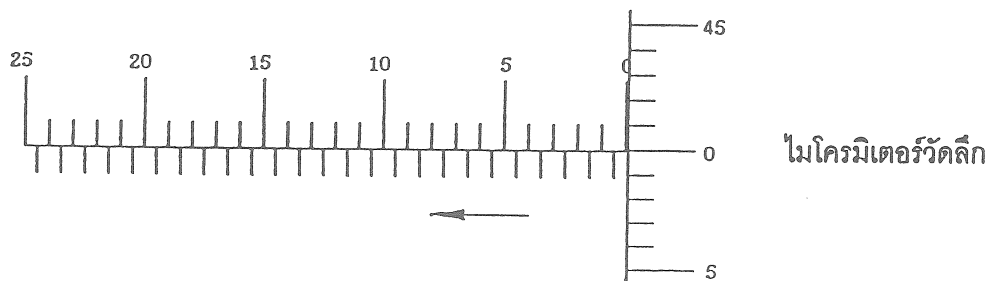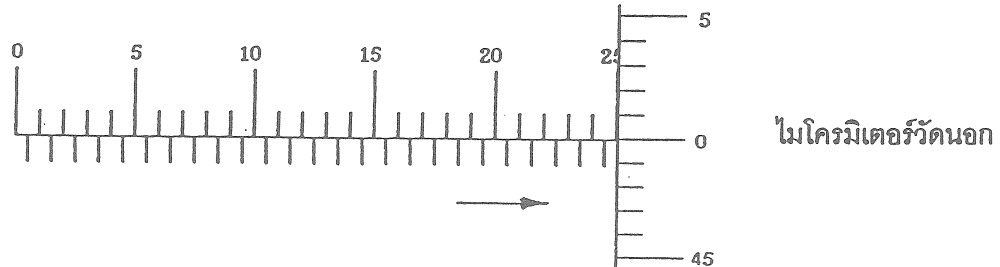


จากรูปจะเห็นได้ว่าเมื่อหมุนปลอกหมุนวัดเพื่อวัดงานปลอกหมุนจะทับสเกลที่ผ่านมา วิธีการอ่านค่าให้หมุนปลอกหมุนวัดเลื่อนขึ้นไปก่อนเพื่อดูค่าที่ผ่านมา เสร็จแล้วจึงเลื่อนลงมาพร้อมกับอ่านค่าวัดไปพร้อมกัน

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้ไมโครมิเตอร์ (3)	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 313


ตัวอย่างวิธีการอ่านค่าวัด

1.

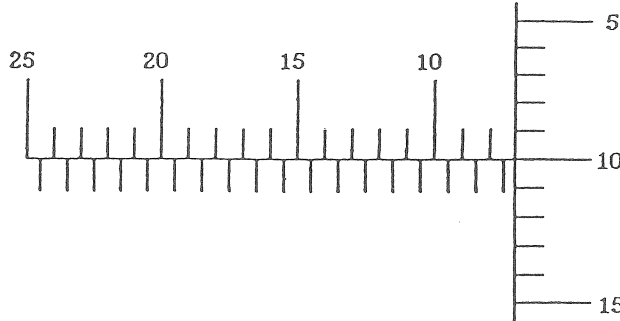

จากรูป ค่าที่สเกลหลักบนก้านสเกลปลอกหมุนวัดหมุนผ่านขีดสเกลที่ระยะ 7 ม.ม. และค่าที่สเกลย่อยบนปลอกหมุนขีดวัดที่ 10 ตรงกับเส้นแกนกลางพอดี ค่าที่ได้คือ 0.10 ม.ม. ดังนั้นค่าที่อ่านได้ทั้งหมดคือ $7+0.10 = 7.10$ ม.ม.

2.

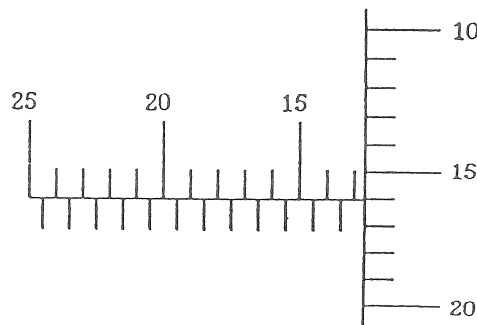


จากรูป ค่าที่สเกลหลักบนก้านสเกลปลอกหมุนวัดหมุนผ่านขีดสเกลที่ระยะ 12.50 ม.ม. และค่าที่สเกลย่อยบนปลอกหมุนขีดวัดที่ 16 ตรงกับเส้นแกนกลางพอดี ค่าที่ได้คือ 0.16 ม.ม. ดังนั้นค่าที่อ่านได้ทั้งหมดคือ $12.50+0.16 = 12.66$ ม.ม.

6. ข้อควรระวัง ในการใช้ไมโครมิเตอร์วัดลึก


1. ผิวโลหะตรงส่วนที่วางสะพานยันและส่วนที่จะวัดจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีและจะต้องไม่เอียง
2. ก่อนทำการวัดต้องตรวจสอบจุดศูนย์ของสเกลทั้งสองจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
3. ให้ใช้หัวกระทบลิ้นหมุนวัดงานทุกครั้งเมื่อแกนวัดใกล้จะสัมผัสผิวงาน
4. ในขณะที่วัดงานถ้าต้องการเปลี่ยนจุดวัดให้ยกตัวสะพานยันขึ้นให้พ้นผิวงาน ไม่ควรใช้วิธีเลื่อน
5. ควรจะทำความสะอาดตัวก้านวัดลึก ผิวประกบงาน และชิ้นงานก่อนทำการวัดทุกครั้ง
6. หลังจากเลิกใช้งานควรปรับก้านวัดลึกเข้าไปในสุดเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย
7. อย่าทำตกหล่น

1.

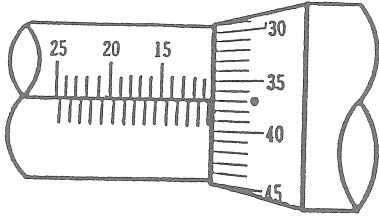


ตอบ..... ม.ม.

2.

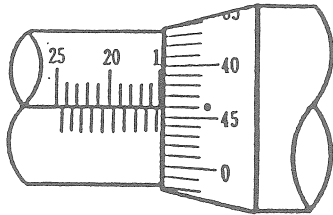


ตอบ..... ม.ม.

3.

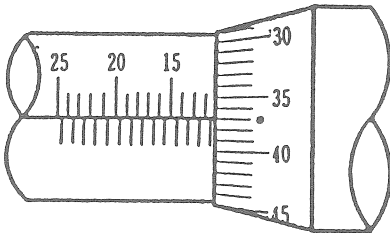

ตอบ..... ม.ม.

4.

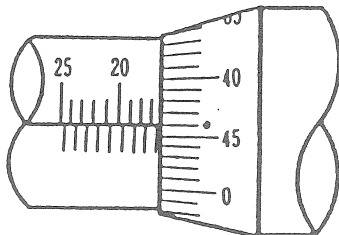

ตอบ..... ม.ม.

ชื่อผู้รับการฝึก

วันที่

ผู้ตรวจ

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้ไมโครมิเตอร์ (3)	ใบงาน
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 313


วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถวัดชิ้นงาน ด้วยไมโครมิเตอร์วัดลึกและอ่านค่าได้อย่างถูกต้อง

วัสดุ: ชิ้นงานทดสอบ

อุปกรณ์และเครื่องมือ: ไมโครมิเตอร์วัดในชนิดแบ่ง $\frac{1}{100}$ มม.

ระยะเวลาฝึก: 5 นาที

จงวัดความลึกของชิ้นงานด้วยไมโครมิเตอร์วัดในชนิดแบ่ง $\frac{1}{100}$ มม. จากจุด A ถึง D แล้วจดค่าที่วัดได้ลงในตารางข้างล่าง

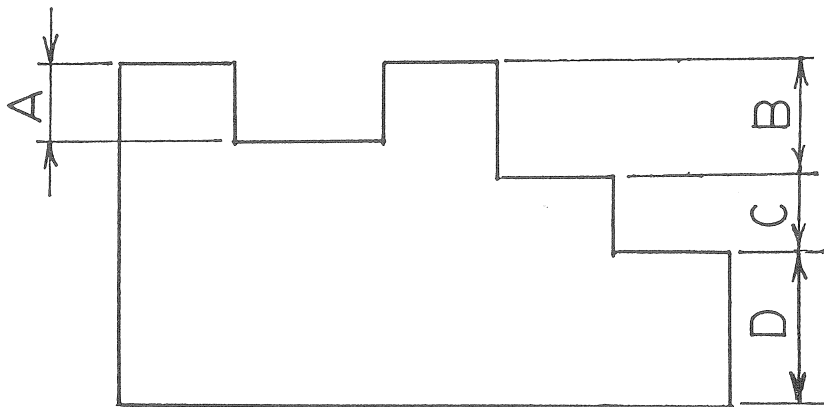


จุดวัด	A	B	C	D
ค่าที่วัดได้				

การใช้เทจวัด
ชก.ย 314


การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้เกจวัด (1)	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 314

เกจตั้งมีด (CENTER GAUGE)



เกจตั้งมีดเป็นเกจวัดสำหรับตั้งมีดกลึงเพื่อกิ่งเกลียวสามเหลี่ยมบนเครื่องกลึง ลักษณะของเกจวัดจะเหมือนกับหางปลาหรือหัวลูกศร ทำด้วยแผ่นบางๆ ซึ่งบางทีก็เรียกว่าเกจหางปลา

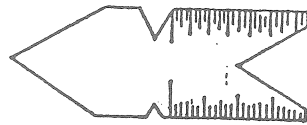



เกจตั้งมีดที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปจะมีมุม 60° และ 55° ซึ่งเป็นมุมที่ใช้ในการกรึงเกลียวสามเหลี่ยมโดยจะบอกขนาดมุมไว้บนเกจ นอกจากนี้จะใช้ตั้งมีดกลึงแล้วยังใช้วัดมุมมีดกลึงเกลียวสามเหลี่ยมมุมสกัดและอื่นๆ ได้อีกด้วย

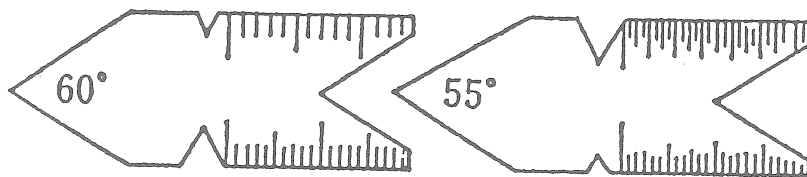

การใช้เกจตั้งมีดเพื่อกิ่งเกลียวสามเหลี่ยมบนเครื่องกลึง จะต้องเอาเกจตั้งมีดเทียบกับชิ้นงานกลึง แล้วเอาปลายมีดกลึงเกลียวซึ่งตั้งอยู่กับป้อมมีดสอดเข้าไปที่ช่องมุมปากวี โดยให้ปลายมีดอยู่ในร่องปากวีพอดีซึ่งจะเป็นแนวตั้งฉากกับเกจตั้งมีด

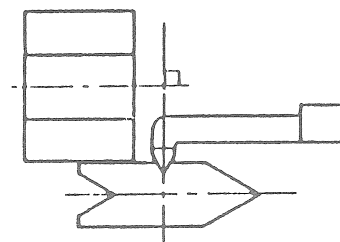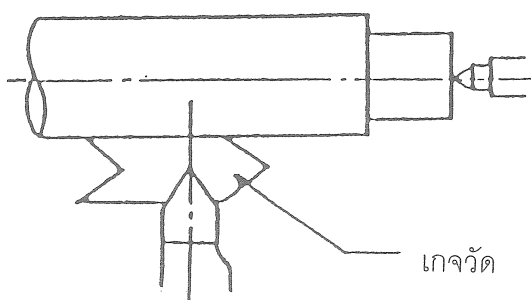

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้เกจวัด (1)	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 314

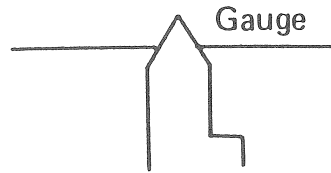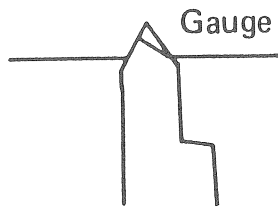

ข้อควรระวังในการใช้เกจตั้งมีด

1. การใช้เกจตั้งมีดสำหรับตั้งมีดกลึงเกลียวนอกหรือกลึงเกลียวในจะต้องตั้งได้ฉากกับปลายมีดกลึง
2. มุมของเกจกับชิ้นงานจะต้องแนบสนิทไม่มีแสงลอดผ่านจึงจะได้มุมที่ถูกต้อง
3. อย่าใช้เกจชำรุดวัดงาน
4. ควรทำความสะอาดเกจก่อนทำการวัดทุกครั้ง

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้เกจวัด (1)	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 314



วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถตั้งมีดกลึงเกลียวนอก และมีดกลึงเกลียวในโดยใช้เกจตั้งมีดตรวจสอบมุมได้อย่างถูกต้อง

วัสดุ : มีดกลึงเกลียวนอก-ใน, ชิ้นงานทดสอบ

อุปกรณ์และเครื่องมือ : เกจตั้งมีดมุม 60°

ระยะเวลาฝึก : 30 นาที


ให้ตั้งมีดกลึงเกลียวนอกและเกลียวในโดยใช้เกจตั้งมีดมุม 60 องศา ตรวจสอบมุม (จับยึดชิ้นงานและมีดกลึงกับเครื่องกลึง)

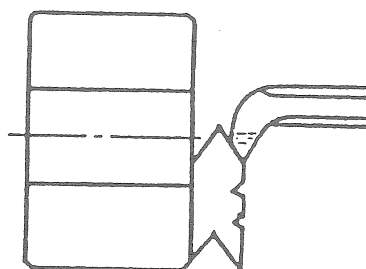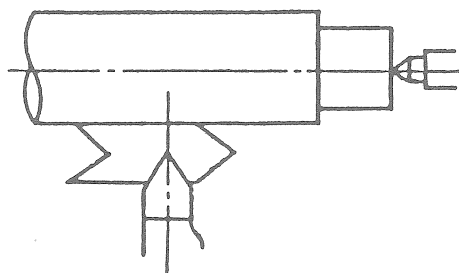

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้เกจวัด (2)	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 314


เกจวัดรัศมี (RADIUS GAUGE)

เกจวัดรัศมีเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดหรือทดสอบรัศมีโค้งนอกหรือนูน และรัศมีโค้งในหรือเว้า โดยวิธีการเปรียบเทียบ ลักษณะจะคล้ายกับหวีวัดเกลียวแต่ไม่มีฟัน เกจวัดรัศมีจะทำมาเป็นชุดมีทั้งรัศมีโค้งนอกและรัศมีโค้งในอยู่ในชุดเดียวกันแต่จะแยกอยู่คนละด้าน แผ่นเกจจะเรียงซ้อนกันตั้งแต่ขนาดรัศมีเล็กจนถึงรัศมีใหญ่ และจะมีตัวเลขกำกับไว้ทุกขนาด

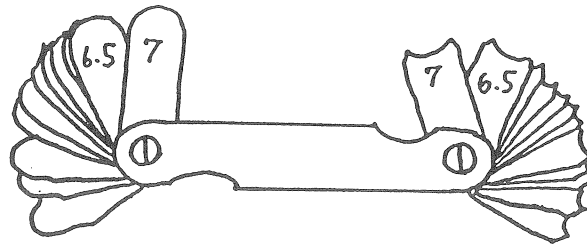


เกจวัดรัศมีจะมีทั้งระบบเมตริก (ม.ม.) และระบบอังกฤษ (นิ้ว) เช่น ขนาดรัศมี 1-7 ม.ม.หรือรัศมี $\frac{1}{32}$ - $\frac{1}{4}$ เป็นต้น


วิธีการตรวจสอบรัศมี จะต้องเอาเกจวัดทาบบลงไปที่ส่วนนูนหรือส่วนเว้าให้แนบสนิท หากมีช่องแสงลอดผ่านได้ แสดงว่ารัศมีนั้นไม่ถูกต้อง ให้เปลี่ยนเอาแผ่นเกจอันถัดไปวัด หากแผ่นเกจอันไหนแนบสนิทพอดีแสดงว่าถูกต้อง เสร็จแล้วดูตัวเลขที่กำกับไว้บนแผ่นเกจว่าเป็นขนาดรัศมีเท่าไร

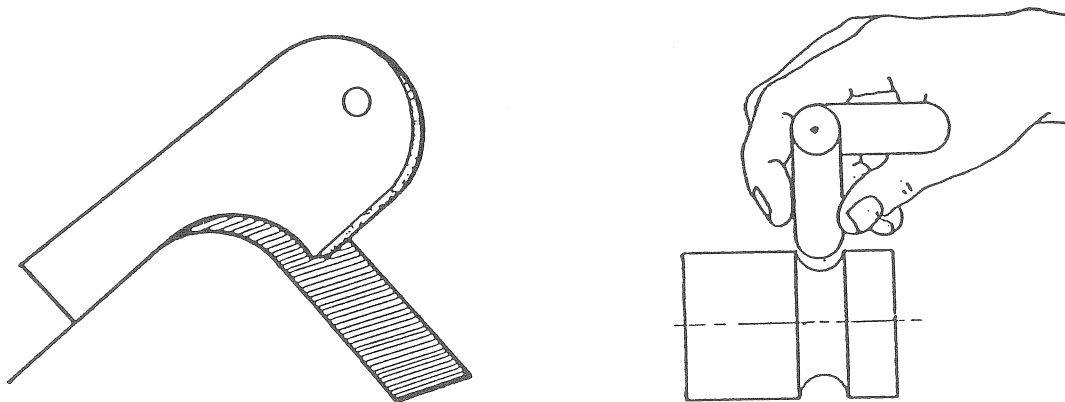


เกจวัดรัศมีโค้งนอก

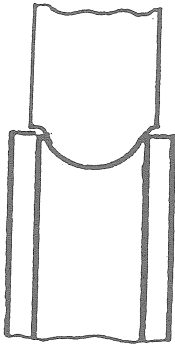

รัศมีที่ถูกต้อง

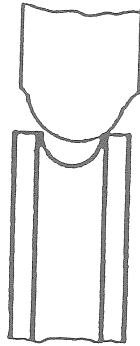


รัศมีเล็กเกินไป

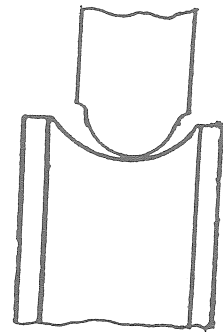


รัศมีโตเกินไป


เกจวัดรัศมีโค้งใน

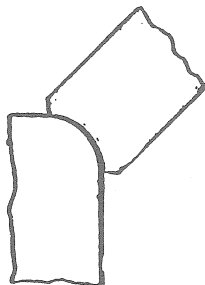

รัศมีที่ถูกต้อง

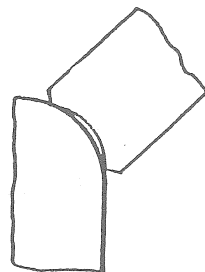

รัศมีเล็กเกินไป

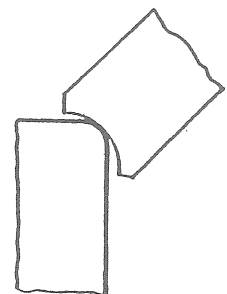

รัศมีโตเกินไป

ข้อควรระวัง

1. ในการตรวจสอบชิ้นงานจะต้องสังเกตดูแสงสว่างที่ลอดผ่านระหว่างชิ้นงานกับเกจวัด หากมีแสงลอดผ่านได้ แสดงว่ารัศมีส่วนโค้งนั้นยังไม่ถูกต้อง
2. ไม่ควรใช้เกจวัดที่ชำรุดมาใช้ตรวจสอบ
3. เมื่อใช้งานเสร็จแล้วต้องทาน้ำมันบางๆ และพับเก็บให้เรียบร้อย

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้เกจวัด (2)	ใบงาน
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 314


วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถตรวจสอบชิ้นงานด้วยเกจวัดรัศมีโค้งนอก-ใน และอ่านค่าได้อย่างถูกต้อง

วัสดุ: ชิ้นงานทดสอบ

อุปกรณ์และเครื่องมือ: เกจวัดรัศมีโค้งนอก-ใน

ระยะเวลาฝึก: 10 นาที

จงตรวจสอบรัศมีมีส่วนโค้งของชิ้นงานจาก A ถึง E ด้วยเกจวัดรัศมีแล้วจดค่าที่วัดได้ลงในตารางข้างล่าง

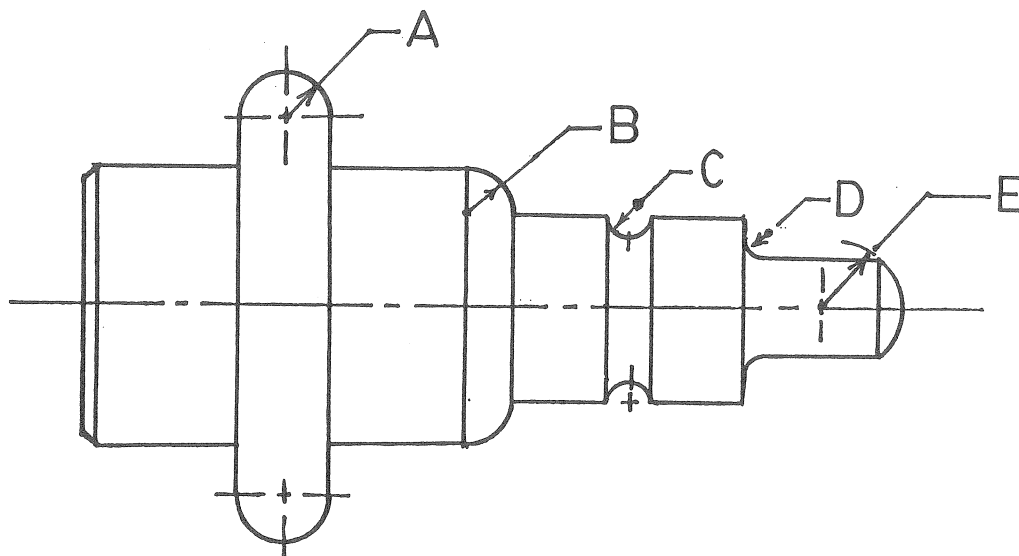


จุดวัด	A	B	C	D	E
ค่าที่วัดได้					


การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้เกจวัด (3)	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 314

หวีวัดเกลียว (SCREW PITCH GAUGE)

หวีวัดเกลียวหรือเกจวัดเกลียว เป็นเครื่องมือสำหรับใช้วัดเปรียบเทียบระยะห่างของฟันเกลียวโดยทั่วไปที่ทำขึ้นมาจะสามารถวัดได้ทั้งเกลียวนิ้วและเกลียวเมตริกหรือเกลียวมิลลิเมตร ลักษณะจะคล้ายกับหวีเป็นแผ่นบางๆ เรียงซ้อนกัน โดยด้านหนึ่งจะเป็นชุดเกลียวนิ้วและอีกด้านหนึ่งจะเป็นชุดเกลียวเมตริกในแต่ละแผ่นของหวีวัดเกลียวจะมีตัวเลขบอกค่าขนาดของระยะห่างของฟันเกลียวกำหนดไว้ เช่น แผ่นเกจที่บอกเลข 1.25 จะหมายถึง เกลียวเมตริกที่มีระยะพิท 1.25 มม. และแผ่นเกจที่บอกเลข 20 จะหมายถึงเกลียวนิ้วที่มีจำนวน 20 เกลียวต่อระยะ 1 นิ้ว เป็นต้น

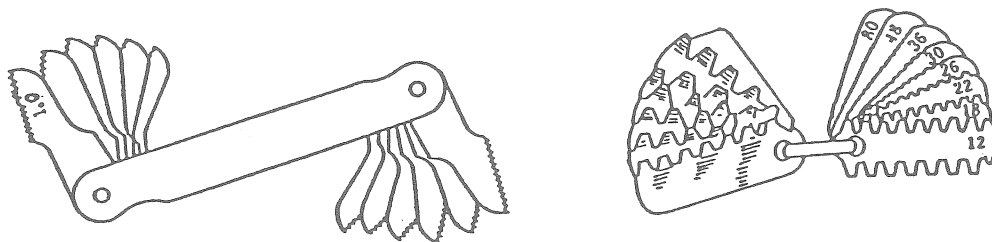

วัตถุประสงค์ ในการวัดเกลียวก็เพื่อให้ทราบถึงขนาดระยะห่างของฟันเกลียวและประเภทของเกลียวว่าเป็นเกลียวนิ้วหรือเกลียวเมตริก ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

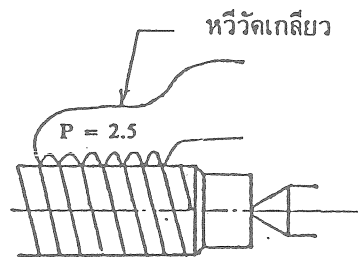

วิธีการวัด

1. ควรจะทราบก่อนว่าเกลียวที่จะวัดเป็นเกลียวนิ้วหรือเกลียวเมตริก เพื่อให้การวัดกระทำได้รวดเร็วขึ้น
2. ดูขนาดระยะฟันของเกลียวที่จะวัดโดยประมาณด้วยสายตา
3. เลือกแผ่นเกจที่มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดเกลียว (ในข้อ 2)
4. เอาแผ่นเกจด้านที่มีฟันทาบลงไปทีเกลียวให้แนบสนิทกับร่อง หากเกจวัดไม่แนบสนิทกับร่องเกลียว

ก็เปลี่ยนเอาแผ่นเกจอันต่อไปทาบ ถ้าอันไหนทาบได้แนบสนิทพอดีแสดงว่าแผ่นเกจอันนั้นเป็นขนาดที่ถูกต้อง เสร็จแล้วดูตัวเลขที่บอกไว้บนแผ่นเกจว่าเป็นเกลียวขนาดเท่าไร

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้เกจวัด (3)	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 314



5. ในกรณีที่ไมทราบว่าจะวัดเป็นเกลียวนิ้วหรือเกลียวเมตริก ก็ต้องวัดทั้งสองระบบเกลียวเปรียบเทียบกันว่าอันไหนถูกต้องที่สุดนอกจากนี้อาจจะพิจารณาจากความโตเกลียว ถ้าเป็นเกลียวประเภทใดประเภทหนึ่ง ขนาดความโตจะวัดได้ลงตัวพอดีหรือใกล้เคียง เช่น เกลียวเมตริก ระยะพิต 1.5 ม.ม. จะมีความโต \varnothing 10 ม.ม. หรือเกลียวนิ้วที่มีจำนวน 16 เกลียวต่อนิ้ว จะมีความโตเกลียว $\frac{3}{8}$ นิ้ว เป็นต้น

ข้อควรระวัง

1. ในการวัดระยะห่างของฟันเกลียว จะต้องดูว่าเกจวัดเกลียวเหมาะสมกับร่องเกลียวพอดีจริงๆ เพราะถ้าเกลียวเมตริกกับเกลียวนิ้วบางเกลียว อาจจะมีขนาดระยะห่างใกล้เคียงกันมาก จะทำให้เข้าใจผิดและเกิดความผิดพลาดได้
2. อย่าวัดงานขณะกำลังหมุน
3. อย่าใช้เกจวัดที่ชำรุดตรวจสอบ
4. เมื่อใช้งานเสร็จแล้วต้องทาน้ำมันบางๆ และพับเก็บให้เรียบร้อย

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล

เรื่อง การใช้เกจวัด (3)

ใบงาน

ช่างกลโรงงาน

ชก.ย 314


วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถตรวจสอบขนาดเกลียวด้วยหิวัดเกลียว
และอ่านค่าได้อย่างถูกต้อง

วัสดุ: ชิ้นงานทดสอบ จำนวน 4 ชิ้น


อุปกรณ์และเครื่องมือ: หิวัดเกลียวสามเหลี่ยม (เมตริก - นิ้ว), เวอร์เนีย $\frac{1}{20}$ ม.ม.

ระยะเวลาฝึก: 10 นาที


จงตรวจสอบระยะพิตของเกลียวจากชิ้นงาน A, B, C, D ด้วยหิวัดเกลียวแล้วจดค่าที่วัดได้ลงในตารางข้างล่าง

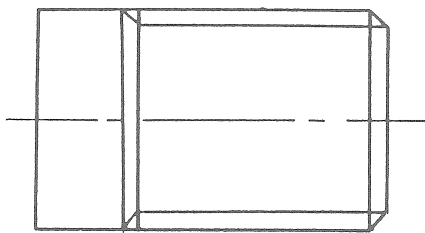


ชิ้นงาน A

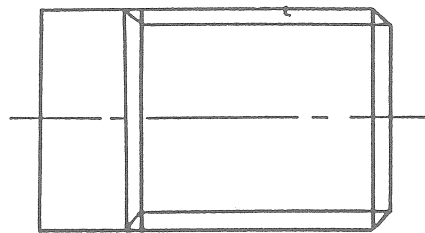

ชิ้นงาน B

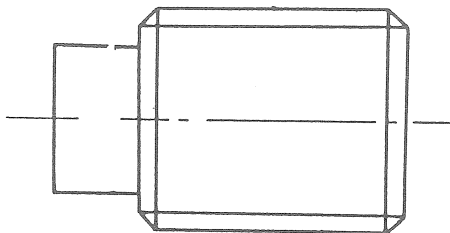

ชิ้นงาน C

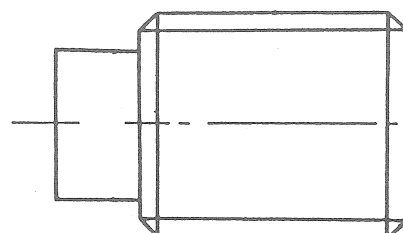

ชิ้นงาน D

จุดวัด	A	B	C	D
ค่าที่วัดได้				


การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้เกจวัด (4)	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 314

เกจวัดจำกัดขนาด (LIMIT GAUGE)


ในการวัดขนาดความโตของชิ้นงาน ในบางกรณีเราต้องการเพียงจะทราบว่าขนาดของงานอยู่ในพิสัยที่กำหนดโตสุดและเล็กสุดเท่านั้น โดยไม่ต้องการทราบขนาดจริงของงาน

เกจวัดจำกัดขนาดมีอยู่หลายชนิดต่างๆ กัน แต่ในที่นี้จะกล่าวเพียง 2 ชนิดเท่านั้นคือ ปากวัดจำกัดขนาด และแท่งเกจวัดรูขนาดจำกัด

1. ปากวัดจำกัดขนาด (SNAP GAUGE)

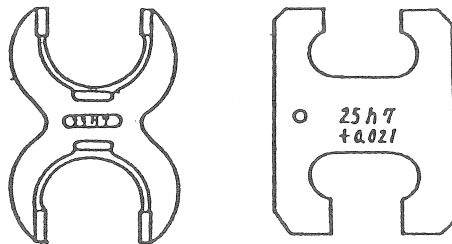


เกจวัดชนิดนี้จะใช้สำหรับวัดขนาดความโตนอกของชิ้นงานบนตัวเกจวัดจะมีขนาดและพิสัยที่กำหนดไว้ ลักษณะของเกจวัดจะคล้ายกับกำมปู 2 ข้าง และจะมีค่าวัดในการตรวจสอบอยู่ 2 ค่าคือ ปากหนึ่งผ่าน (GO) และอีกปากหนึ่งไม่ผ่าน (NO GO) ซึ่งอยู่กันคนละด้าน

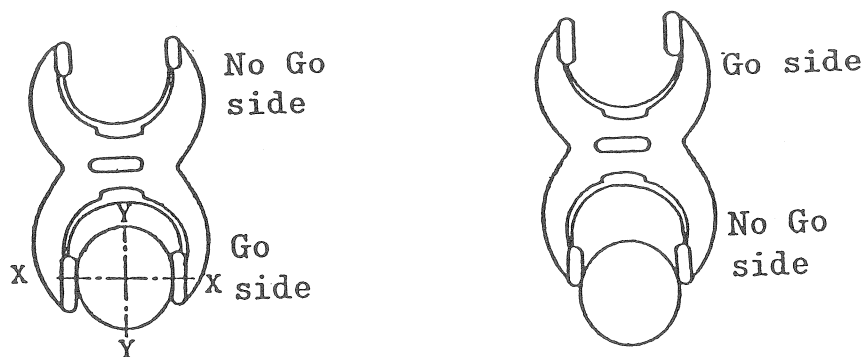


ค่าวัดที่ถูกต้องซึ่งถือว่าเป็นค่าที่ใช้ได้จะเป็นค่า GO ส่วนค่าที่ใช้ไม่ได้คือค่า NO GO กล่าวคือถ้างานผ่าน GO แต่ไม่ผ่าน NO GO ถือว่าใช้ได้ แต่ถ้างานผ่าน GO และผ่าน NO GO ถือว่าใช้ไม่ได้เนื่องจากขนาดเล็กกว่าพิสัยที่กำหนดไว้

วิธีการใช้เกจวัดนี้จะต้องสวมเกจวัดลงวัดงานตรงๆ ในขณะที่วัดจะต้องระวังอย่าให้ปากวัดเอียง เพราะจะทำให้สวมเกจวัดลงไม่ได้

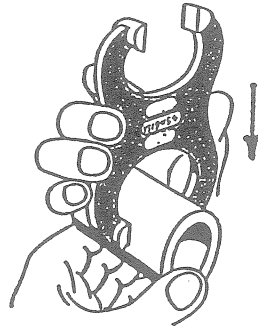


 2. แท่งเกจวัดรูขนาดจำกัด (PLUG GAUGE) เกจวัดชนิดนี้จะใช้วัดความโตของขนาดรูคว้านใน โดยจะกำหนดค่าพิสัยความเผื่อโตและเล็กสุดไว้ 2 ค่าคือ ข้างหนึ่งผ่าน (GO) และอีกข้างหนึ่งไม่ผ่าน (NO GO) ลักษณะของเกจวัดจะเป็นแท่งเหล็กกลม ส่วนตรงกลางเป็นที่จับซึ่งจะพิมพ์ลายกันลื่นไว้และมีขนาดกับพิสัยบอกไว้ที่ลำตัว




Go side

No Go side

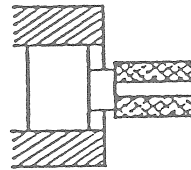


Go side

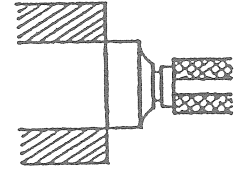

No Go side






วิธีการใช้เกจวัดนี้จะคล้ายกับปากวัดจำกัดขนาดกล่าวคือ ให้สอดเกจวัดเข้าไปในรูคว้าน ถ้าเกจด้าน GO ผ่านเข้าไปในรูคว้านแต่ไม่ผ่านด้าน NO GO ถือว่าใช้ได้ แต่ถ้าเกจด้าน GO เข้าไปในรูและผ่านด้าน NO GO ถือว่าใช้ไม่ได้ เพราะขนาดงานเล็กกว่าพิสัยที่กำหนด

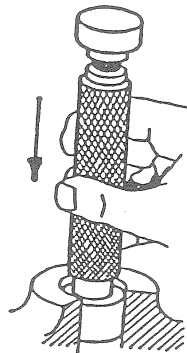

เกจวัดทั้งสองชนิด ดังกล่าวข้างต้นมีข้อดีคือสามารถวัดงานรวดเร็วและสะดวกเหมาะสมกับงานที่มีการผลิตจำนวนมากๆ จึงประหยัดเวลาในการตรวจสอบขนาดงาน

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้เกจวัด (4)	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 314

เกจวัดจำกัดขนาดแบบต่างๆ

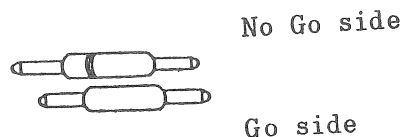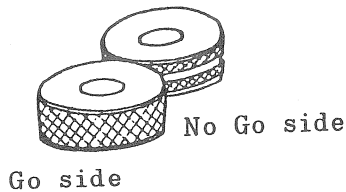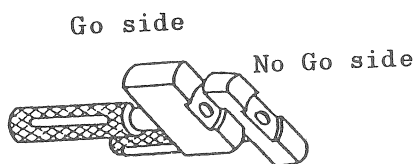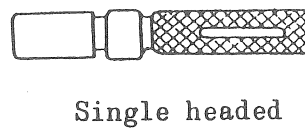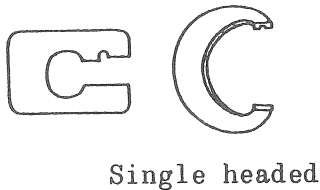

3. ข้อควรระวังในการใช้

1. ต้องทำความสะอาดชิ้นงานและเกจวัดก่อนทุกครั้งที่จะทำการวัดตรวจสอบ
2. ให้น้ำมันบางๆ ที่ผิวหน้าสัมผัสของเกจวัดและที่ผิวงาน
3. ชิ้นงานที่ร้อนควรปล่อยให้เย็นตัวก่อนแล้วจึงทำการวัด เพราะเหล็กที่โดนความร้อนจะขยายตัว ทำให้ค่าวัดผิดพลาดได้ และถ้าเป็นแท่งเกจวัดรูใน ในขณะที่ชิ้นงานร้อนและเกจวัดเย็นเมื่อชิ้นงานเย็นตัวเหล็กจะหดตัว

อาจจะทำให้เกจวัดติดอยู่ในรูคว้านได้

4. เมื่อวัดงานเสร็จแล้วอย่าคาเกจวัดไว้ที่ชิ้นงานควรเก็บให้เรียบร้อย และต้องระมัดระวังอย่าให้ตกลง หล่น จะชำรุดเสียหายได้

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้เกจวัด (4)	ใบงาน
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 314


วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถวัดขนาดชิ้นงาน ด้วยปากวัดจำกัดขนาดและ
แท่งเกจได้อย่างถูกต้อง

วัสดุ: ชิ้นงานทดสอบ


อุปกรณ์และเครื่องมือ: ปากวัดจำกัดขนาด , แท่งเกจ

ระยะเวลาฝึก: 5 นาที

จงวัดขนาดความโตนอกของชิ้นงาน A ด้วยปากวัดจำกัดขนาดและความโตในของชิ้นงาน B ด้วยแท่ง
เกจแล้วตอบคำถามลงในตารางข้างล่าง

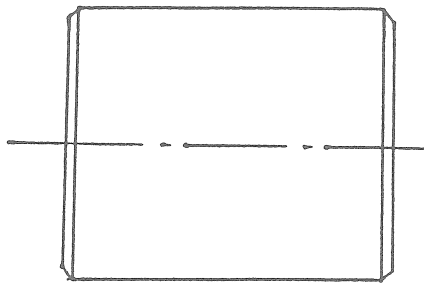

ชิ้นงาน A

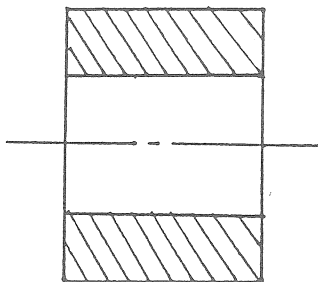

ชิ้นงาน B


ชิ้นงาน	A	B
ได้		
ไม่ได้		

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้เกจวัด (5)	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 314

นาฬิกาวัด (DIAL INDICATOR)

เป็นเครื่องมือวัดละเอียดที่สามารถวัดได้ละเอียดถึง $\frac{1}{100}$ ม.ม. (หรือ 0.01 ม.ม.) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนว่าผิดพลาดเท่าใด เช่น การวัดความกลมของชิ้นงาน การวัดผิวขนาน การวัดเปรียบเทียบขนาดงาน การใช้นาฬิกาวัดจะต้องจับยึดกับขาตั้ง


1. ส่วนต่างๆ ของนาฬิกาวัด

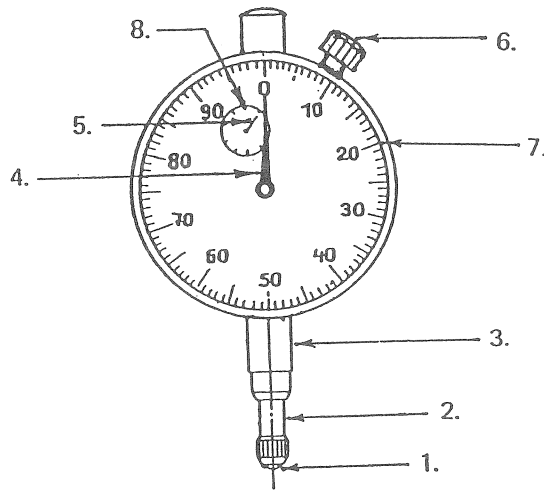


1. หัวสัมผัสวัด (MEASUREMENT TIP)
2. แกนวัด (SPINDLE)
3. ก้านจับ (STEM)
4. เข็มวัดใหญ่ (LONG INDICATOR)
5. เข็มวัดเล็ก (SHORT INDICATOR)
6. สกรูยึดหน้าปัด (SET SCREW)
7. สเกลวัดแสดงค่าความละเอียด $\frac{1}{100}$ ม.ม. (SCALE 1)
8. สเกลวัดแสดงค่าจำนวนมิลลิเมตร (SCALE 2)

2. วิธีการจับยึดนาฬิกาวัดกับขาตั้ง


2.1 การจับยึดนาฬิกาวัดจะต้องตั้งให้ตรงและได้แนวขนานกับขาตั้งหรือได้ฉากกับแขนนาฬิกาวัด

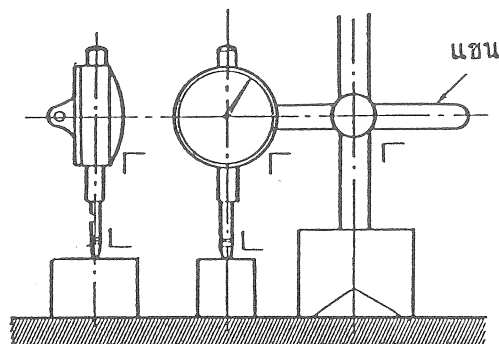


2.2 การจับยึดนาฬิกาจะต้องให้สั้นใกล้กับขาตั้งและให้ต่ำที่สุด

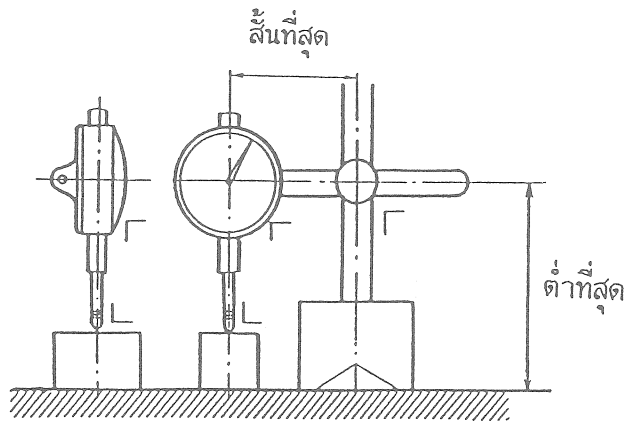

ในการจับหากแขนยาวเกินไปนาฬิกาอาจเกิดการหนึ่ศูนย์ไม่คงที่ ซึ่งจะค่าวัดเคลื่อนที่ได้

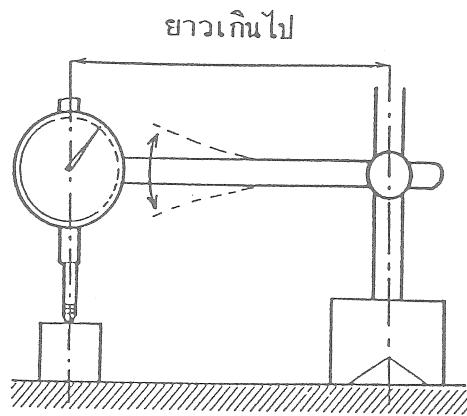


2.3 การจับแขนนาฬิกาถ้าสูงเกินไปจะทำให้เกิดการสั่นได้ง่าย และการวัดจะกระทำไ้ยาก

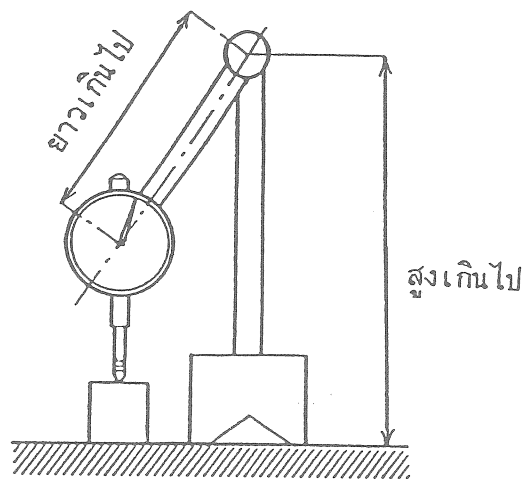


การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้เกจวัด (5)	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 314

3. ลักษณะงานที่ใช้ในการตรวจสอบ


- ตรวจสอบความกลมของชิ้นงาน ไม่ให้ปายเบนออกนอกศูนย์ และการปายเบนของปลายงานหรือผิวหน้างาน

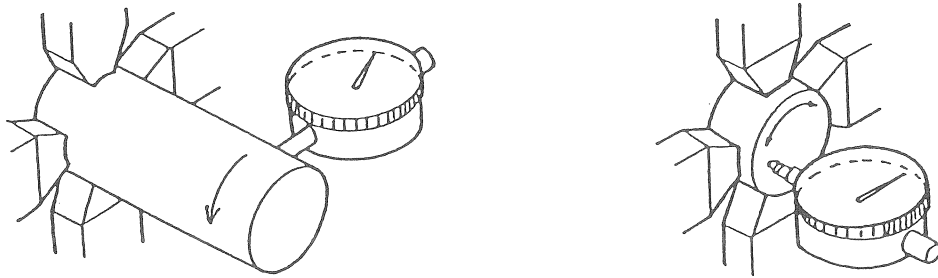

- ตรวจสอบผิวราบและความขนานของชิ้นงาน

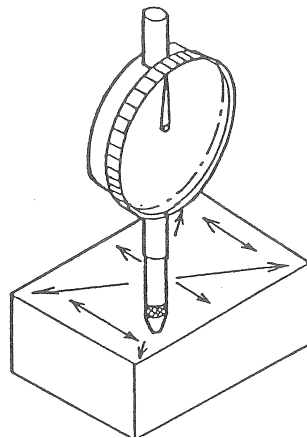


- หาศูนย์ปากกาจับงานสำหรับงานกัดและอื่นๆ

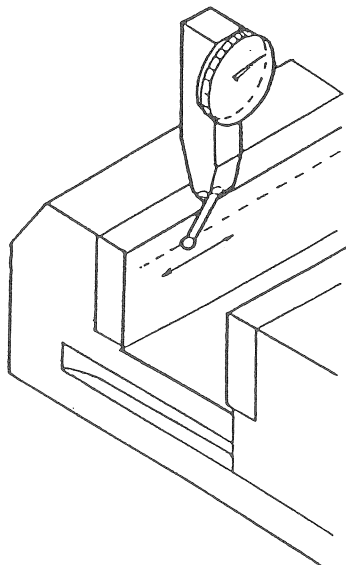


4. วิธีการวัดตรวจสอบงาน

4.1 จับยึดนาฬิกาวัดกับขาตั้ง เสร็จแล้วให้ทดแกนวัดให้ปลายสัมผัสวัดต่ำกว่าชิ้นงานลงไปประมาณ 0.2 - 0.3 มม. ของสเกลวัดบนหน้าปัดนาฬิกา จากนั้นให้ถอยแกนวัดขึ้นไปสัมผัสกับผิวงาน

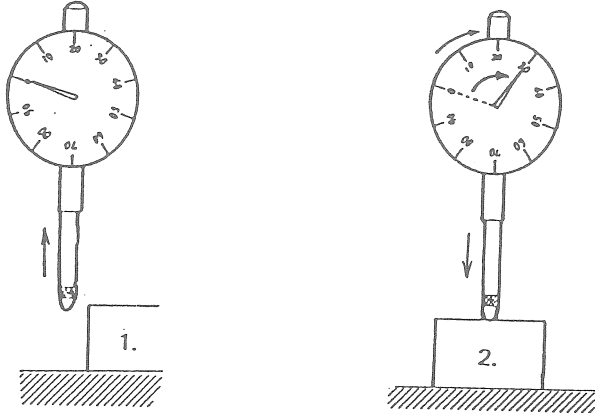


4.2 ปรับหมุนหน้าปัดนาฬิกาให้ขีดศูนย์ตรงกับเข็มวัดใหญ่

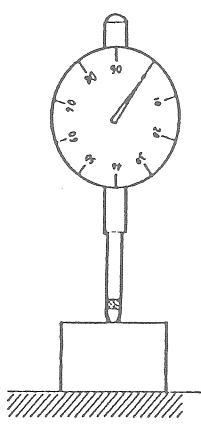


4.3 ทำการวัดตรวจสอบตามลักษณะงาน กล่าวคือ

- ตรวจสอบผิวขนานของงาน ด้วยการเลื่อนชิ้นงานไปตามแนวยาวแนวกว้าง แล้วดูเข็มวัดทั้งสองว่า หมุนเคลื่อนที่จากจุดศูนย์บนสเกลหรือไม่ ถ้าเข็มวัดเคลื่อนที่ไปซึ่งอาจจะหมุนไปทางขวา (+) หรือทางซ้าย (-) แสดงว่าชิ้นงานมีขนาดไม่เท่ากันหรือไม่อยู่ในแนวขนาน ให้ดูผลต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด

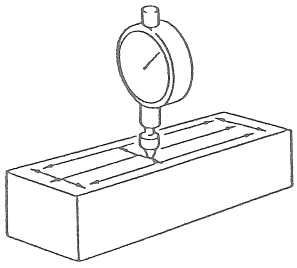


การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้เกอวัด (5)	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 314

- ตรวจสอบความกลมของชิ้นงาน ด้วยการหมุนชิ้นงานไปรอบๆ ทางใดทางหนึ่งแล้วดูเข็มวัด ถ้าไม่หมุนเคลื่อนที่แสดงว่าชิ้นงานกลม แต่ถ้าเคลื่อนที่แสดงว่าจุดศูนย์กลางของงานไม่อยู่ที่จุดกึ่งกลางวงกลมหรือเกิดการเยื้องศูนย์กลาง เนื่องจากชิ้นงานไม่กลมหรือจับชิ้นงานไม่ได้ศูนย์ จากนั้นให้ดูผลต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุด

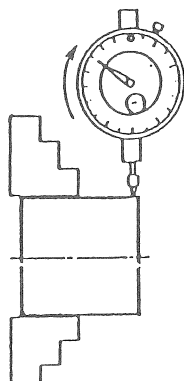


- ตรวจสอบระยะเยื้องศูนย์กลางของงาน เช่น ชิ้นงานมีระยะเยื้องศูนย์กลาง 3 ม.ม. ให้เอาแกนวัดสัมผัสกับผิวงานตรงส่วนที่ใกล้เคียงที่สุดกับตำแหน่งต่ำสุดของระยะเยื้องศูนย์กลาง แล้วหมุนชิ้นงานไปมาหาระยะเยื้องศูนย์กลางต่ำสุด ณ ตำแหน่งที่ต่ำสุด เข็มวัด จะหมุนมาทางซ้ายและถ้าหมุนชิ้นงานต่อไปเข็มวัดจะหมุนไปทางขวา ช่วงจุดเชื่อมต่อระหว่างเข็มวัดเอียงมาทางซ้ายและเอียงไปทางขวา คือจุดต่ำสุด ให้ปรับหมุนสเกลที่หน้าปัดนาฬิกา ณ ตำแหน่งนี้ให้ชี้ศูนย์กลางเข็มวัดใหญ่

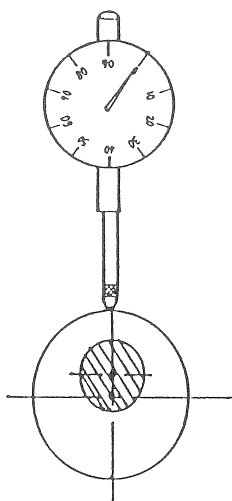

จากนั้นให้หมุนชิ้นงานไปยังตำแหน่งจุดเยื้องศูนย์กลางสูงสุดในจังหวะนี้เข็มวัดจะหมุนตามเข็มนาฬิกา เมื่อถึงจุดสูงสุดถ้าหมุนชิ้นงานต่อไปเข็มวัดจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา ณ จุดเชื่อมต่อระหว่างเข็มวัดเอียงไปทางขวาและเอียงมาทางซ้ายคือจุดสูงสุดของระยะเยื้องศูนย์กลางให้อ่านค่าวัดบนหน้าปัดนาฬิกา ถ้าระยะเยื้องศูนย์กลางถูกต้องเข็มวัดจะหมุนไป 6 รอบพอดีนับตั้งแต่เริ่มจากจุดศูนย์ 6 รอบบนนาฬิกาวัดจะเท่ากับ 6 ม.ม. ซึ่งจะเป็น 2 เท่าของระยะเยื้องศูนย์กลางจริง คือ 3 ม.ม. เนื่องจากชิ้นงานกลมเมื่อหมุนรอบตัวเองระยะเยื้องศูนย์กลางจะกลายเป็น 2 เท่า คือ 6 ม.ม. แต่ข้อเท็จจริงระยะเยื้องศูนย์กลางคือ 3 ม.ม.


การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้เกจวัด (5)	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 314

สูตรการคำนวณหาค่าระยะเยื้องศูนย์ = $E = \frac{H}{2}$
 E = ระยะเยื้องศูนย์
 H = ช่วงขยับระหว่างจุดต่ำสุดถึงจุดสูงสุด

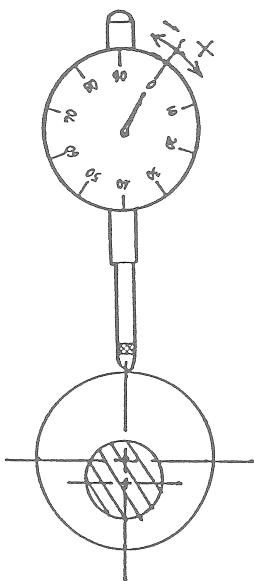


5. การวัดเปรียบเทียบขนาดงาน

- ปรับนาฬิกาวัดให้ได้ความสูงที่เหมาะสมโดยการทดแกนวัดให้ต่ำกว่าแท่งเกจวัดประมาณ 0.2-0.3 มม.

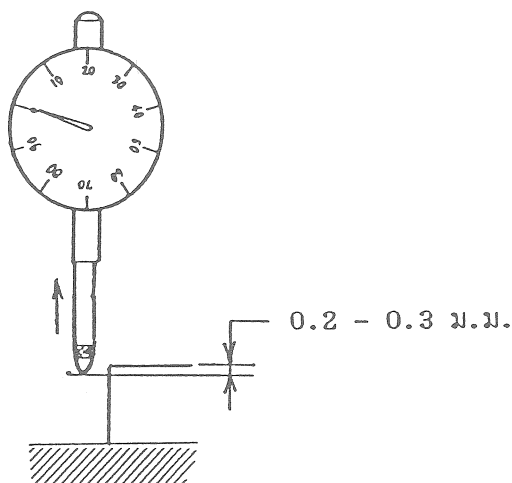


การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้เกจวัด (5)	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 314

- เอาแกนวัดสัมผัสกับแท่งเกจ ด้วยการกดแกนวัดถอยหลังแล้วปล่อยแกนวัดให้ลงมากดบนแท่งเกจวัด

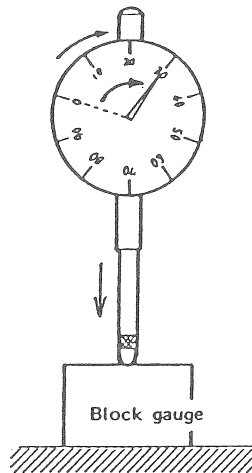


- ปรับหมุนหน้าปัดนาฬิกาวัดให้ชี้ดศูนย์บนสเกลวัดตรงกับเข็มวัดใหญ่ จากนั้นให้ตรวจสอบความแน่นอนอีกครั้งโดยการถอยแกนวัดขึ้นให้พ้นแท่งเกจวัดแล้วปล่อยลงมากดแท่งเกจวัด 1-2 ครั้ง จากนั้นให้ตรวจดูว่าชี้ศูนย์ตรงเข็มวัดหรือไม่

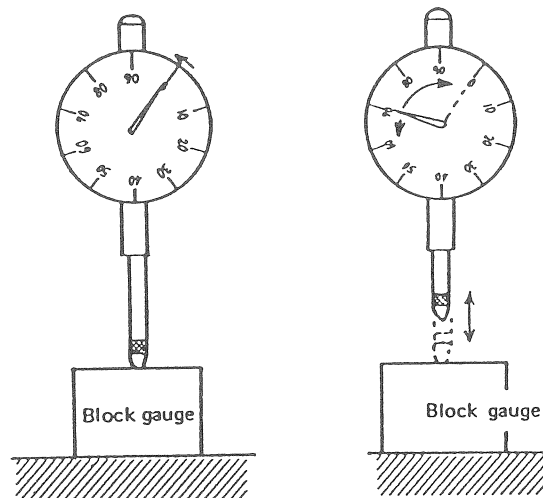

- เอาแท่งเกจวัดออกแล้วนำเอาชิ้นงานที่จะวัดเปรียบเทียบมาสัมผัสกับแกนวัด แล้วอ่านค่าที่สเกลวัด ทั้งสองหากเข็มวัดทั้งสองไม่มีการขยับเคลื่อนที่แสดงว่าชิ้นงานมีขนาดเท่ากับแท่งเกจวัด แต่ถ้าเข็มวัดขยับเคลื่อนที่ไปซึ่งอาจจะหมุนตามนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาแสดงว่าชิ้นงานไม่ได้ขนาดให้ดูผลต่างของช่วงขยับ

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้เกจวัด (5)	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 314

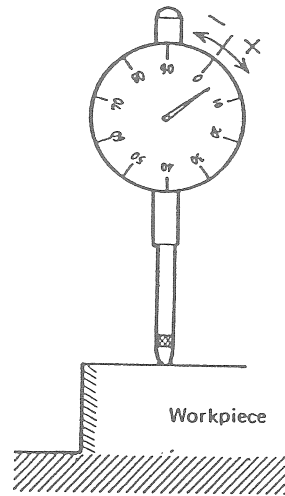

6. การอ่านค่าวัด

ค่าความละเอียดของสเกลวัดจะเป็นชนิดแบ่ง $\frac{1}{100}$ ม.ม. สเกลวัดจะมีอยู่ 2 สเกลคือ สเกลแสดงค่าความละเอียด $\frac{1}{100}$ ม.ม. และสเกลแสดงค่าจำนวนมิลลิเมตรการอ่านค่าจะอ่านได้โดยตรงเมื่อเข็มวัดชี้ ณ จุดใด การอ่านค่าวัดจะดูที่สเกลแสดงค่าจำนวนมิลลิเมตรก่อนแล้วจึงดูที่สเกลแสดงค่าความละเอียด $\frac{1}{100}$ ม.ม.




- สเกลแสดงค่าจำนวนมิลลิเมตร จะอยู่ในหน้าปัดเล็กภายในหน้าปัดใหญ่อีกที สเกลจะถูกแบ่งออกเป็น 10 ช่องและแต่ละช่องจะมีเลขกำกับไว้เริ่มจาก 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ไปตามเส้นรอบวงเรียงทวนเข็มนาฬิกา ในแต่ละช่องจะมีค่าเท่ากับ 1 ม.ม. ถ้าเข็มวัดหมุนไป 1 รอบ จะมีค่าเท่ากับ 10 ม.ม. เข็มวัดบนสเกลแสดงค่าจำนวนมิลลิเมตรจะเดินครั้งละ 1 ช่อง เมื่อเข็มวัดแสดงค่าความละเอียด $\frac{1}{100}$ ม.ม. หมุนไป 1 รอบ

- สเกลแสดงค่าความละเอียด $\frac{1}{100}$ ม.ม. สเกลจะถูกแบ่งออกเป็น 100 ช่องตามเส้นรอบวงเรียงตามเข็มนาฬิกาของหน้าปัดใหญ่ซึ่งสามารถปรับหมุนได้รอบตัว ทุกๆ 10 ช่องสเกลจะมีเลขกำกับไว้เริ่มจาก 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ในแต่ละช่องจะมีค่าเท่ากับ $\frac{1}{100}$ ม.ม. หรือ 0.01 ม.ม. ดังนั้นเมื่อเข็มวัดหมุนไปครบ 1 รอบ จะมีค่าเท่ากับ 1 ม.ม.

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้เกจวัด (5)	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 314

ตัวอย่างการอ่านค่าวัด

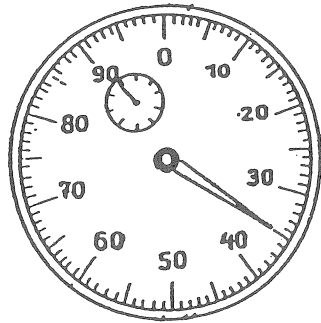

จากรูป (เมื่อเข็มวัดเริ่มจากขีดศูนย์) ที่สเกลแสดงค่าจำนวนมิลลิเมตร เข็มวัดเลยขีดที่ 1 ค่าที่อ่านได้คือ 1 ม.ม. และสเกลแสดงค่าความละเอียด $\frac{1}{100}$ ม.ม. เข็มวัดอยู่ที่ขีด 35 ค่าที่อ่านได้คือ 0.35 ม.ม. ดังนั้นค่าที่อ่านได้ทั้งหมดคือ $1+0.35 = 1.35$ ม.ม. (ค่าตลาดศูนย์)

7. ข้อควรระวังในการใช้นาฬิกาวัด

1. ผิวของชิ้นงานที่จะทำการตรวจสอบต้องเรียบไม่ชำรุดเสียหาย
2. การจับยึดนาฬิกาวัดกับขาตั้งจะต้องยึดให้แน่นและใกล้กับขาตั้งให้มากที่สุด
3. อย่าหยอดน้ำมันที่บริเวณแกนวัดส่วนที่เลื่อนเข้า-ออก เพราะจะทำให้เกิดการฝืดค่าวัดจะผิดพลาดได้
4. อย่าทำตกหล่นกับพื้น

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล


เรื่อง การใช้เกจวัด (5)

ใบทดสอบ

ช่างกลโรงงาน


ชก.ย 314

1.

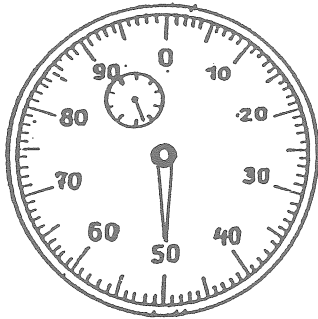


ตอบ.....ม.ม.

2.

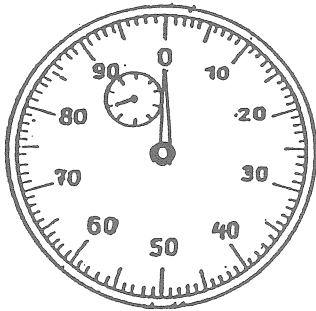


ตอบ.....ม.ม.

3.

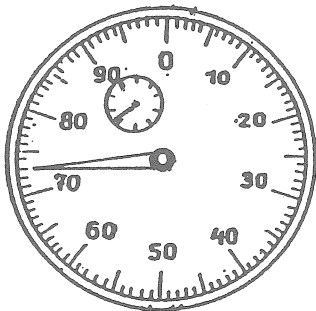

ตอบ.....ม.ม.

4.

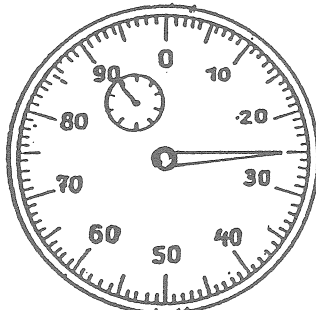

ตอบ.....ม.ม.

ชื่อผู้รับการฝึก

วันที่

ผู้ตรวจ

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้เกจวัด (5)	ใบงาน
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 314


วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถตรวจสอบความกลมของชิ้นงานด้วยนาฬิกา
วัดและอ่านค่าได้อย่างถูกต้อง

วัสดุ: ชิ้นงานทดสอบ

อุปกรณ์และเครื่องมือ: นาฬิกาวัดชนิดแบ่ง $\frac{1}{100}$ ม.ม.

ระยะเวลาฝึก: 15 นาที

จงตรวจสอบความกลมของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง A, B, C ของชิ้นงานด้วยนาฬิกาวัดชนิดแบ่ง $\frac{1}{100}$ ม.ม. แล้วจดค่าที่ได้ลงในตารางข้างล่าง (จับยึดชิ้นงานด้วยแท่นกลึงหรือเครื่องมือจับยึด)

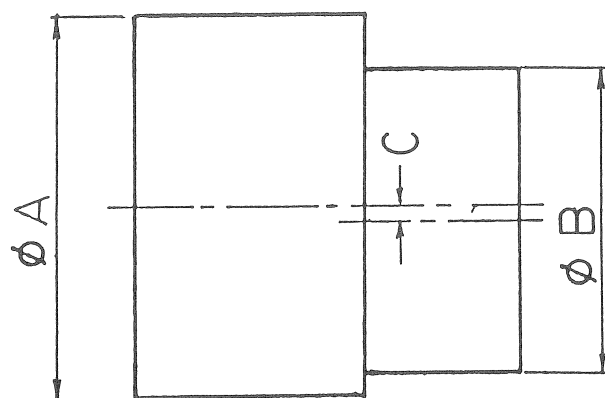


จุดวัด	A	B	C
ช่วงขยับ			-
ระยะเยื้องศูนย์กลาง			

การใช้ฉาก
ชก.ย 315

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้ฉาก	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 315

ฉากตาย (SOLID SQUARE)


ฉากตายเป็นเครื่องมือวัดอีกชนิดหนึ่ง ที่ใช้สำหรับวัดตรวจสอบมุมฉาก 90 องศา ใช้ตรวจสอบผิวระดับความเรียบของชิ้นงาน และใช้ขีดเส้นตั้งฉาก ฉากตายโดยทั่วไปจะทำด้วยโลหะแข็งเฉียดระนาบผิวเรียบ โดยจะมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ใบฉาก (BLADE) และฐานฉากหรือค้ำฉาก (BEAM)

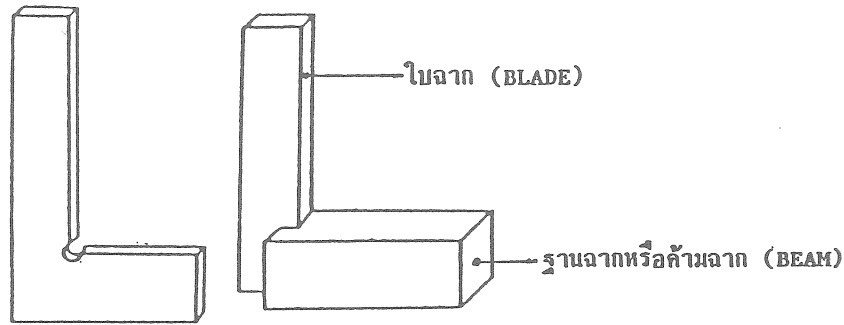


1. ขนาดฉาก โดยทั่วไปที่ใช้กันอยู่ 3 ขนาด คือ ขนาดความยาว 100, 150, 300 มม. แต่ขนาดที่นิยมใช้กันมากคือ 150 มม.

2. วิธีการใช้ สามารถตรวจสอบหรือใช้งานได้หลายลักษณะ แต่ก่อนจะใช้จะต้องทำความสะอาดฉากและชิ้นงานให้ปราศจากสิ่งสกปรกเสียก่อน

1) การใช้ฉากขีดเส้น ให้กดค้ำฉากหรือฐานฉากให้แนบสนิทกับขอบงาน

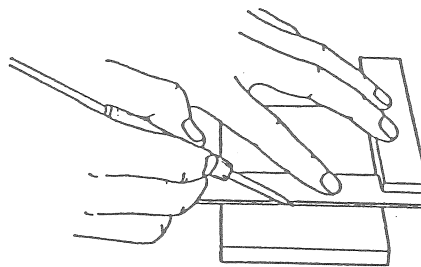


2) การใช้ฉากตรวจสอบผิวระดับความเรียบของชิ้นงาน โดยเอาใบฉากส่วนที่เป็นเส้นวางท

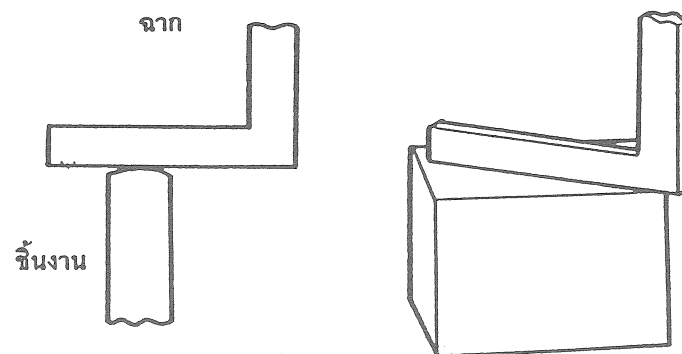


การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้ฉาก	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 315


3) การใช้ฉากตรวจสอบมุมฉาก ให้กดด้ามฉากหรือฐานฉากให้แนบสนิทกับขอบชิ้นงานด้านประชิดงานกับมุมฉากที่จะวัด เสร็จแล้วค่อยๆ ดึงฉากลงมาจนใบฉากส่วนในสัมผัสกับขอบงาน แล้วสังเกตดูหากมีช่องว่างเกิดขึ้นที่โคนใบฉากหรือปลายฉาก แสดงว่าชิ้นงานเอียง

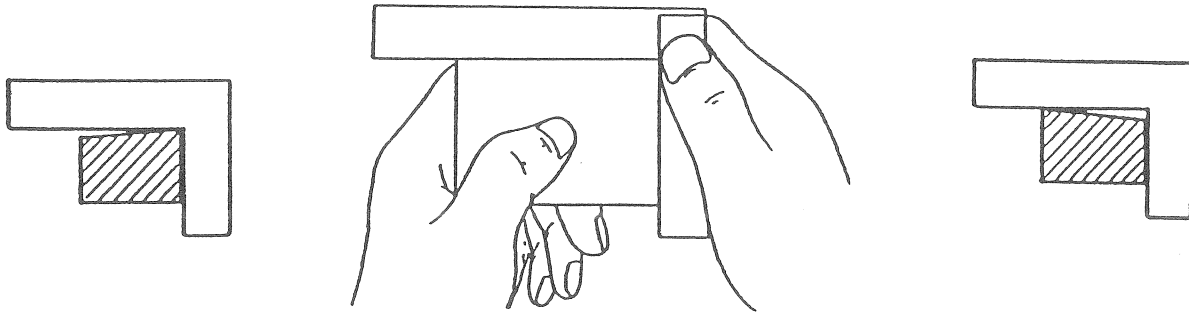

4) การใช้ฉากตรวจสอบแนวตั้งฉากหรือความได้ฉากกับพื้นระดับ จะต้องวางชิ้นงานลงบนพื้นแทนระดับ เสร็จแล้วเลื่อนฉากเข้าหาโดยวางด้ามฉากกับพื้นระดับ ให้ใบฉากแนบสนิทกับงาน แล้วสังเกตดูช่องแสงหรือช่องว่างที่โคนใบฉากหรือปลายฉาก หากชิ้นงานตั้งไม่ได้ฉากจะมีช่องว่างเกิดขึ้น

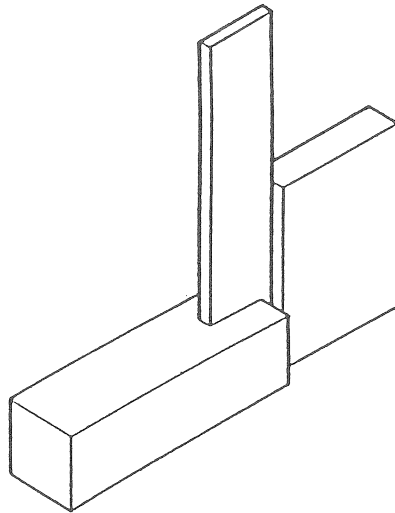


5) การใช้งานในลักษณะอื่นๆ

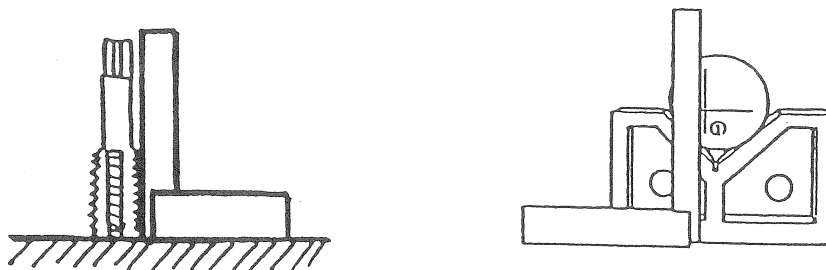

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้ฉาก	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 315


3. วิธีการตรวจสอบฉาก

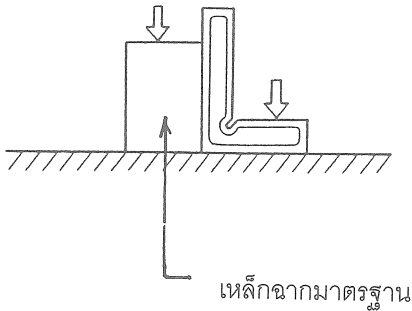

- 3.1 เลื่อนฉากเข้าหาเหล็กฉากมาตรฐาน โคนกดด้ามฉาก ให้แนบสนิทกับพื้นโต๊ะระดับ
- 3.2 จัดแสงให้ส่องเข้ามาทางด้านหลังของเหล็กฉากมาตรฐาน แล้วสังเกตดูช่องแสงที่ลอดผ่านระหว่างเหล็กฉากมาตรฐานกับฉาก หากมีแสงลอดผ่านได้แสดงว่าฉากไม่ได้มุม 90 องศา

4. ข้อควรระวังในการใช้ฉาก

- 1) ต้องทำความสะอาดฉากและชิ้นงานก่อนใช้ทุกครั้ง
- 2) อย่าใช้ฉากเคาะหรือตอกแทนเครื่องมืออื่น
- 3) อย่าให้ตกหล่นจะทำให้เสียหายได้
- 4) อย่าเก็บฉากไว้ปนกับเครื่องมือชนิดอื่น
- 5) อย่าใช้ฉากที่ชำรุดหรือมีรอยเย็นจะทำให้ค่าวัดผิดพลาดได้

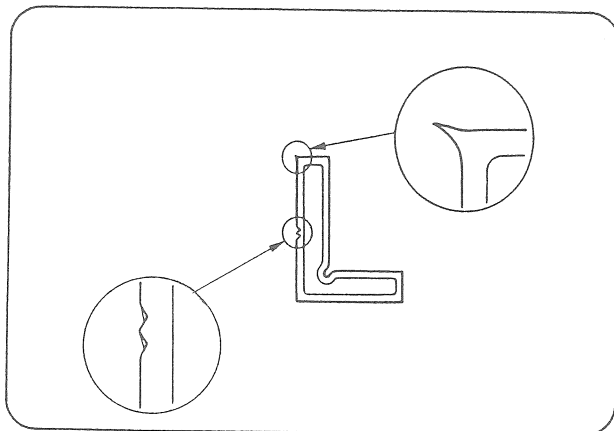

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้ฉาก	ใบงาน
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 315


วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถตรวจสอบความฉากของชิ้นงานด้วยฉากตายได้อย่างถูกต้อง

วัสดุ: ชิ้นงานทดสอบ

อุปกรณ์และเครื่องมือ: ฉากตาย

ระยะเวลาฝึก: 5 นาที

จงตรวจสอบความฉากของชิ้นงานด้วยฉากตายแล้วเขียนเครื่องหมาย ✓ ผลการตรวจสอบที่ได้ของมุม A, B, C, D ลงในตารางข้างล่าง

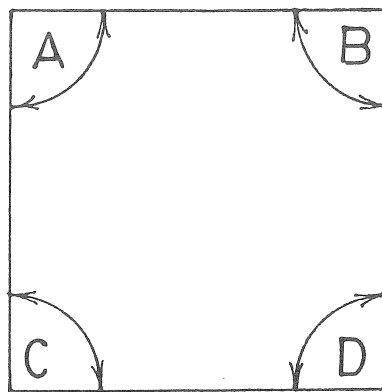

จุดวัด	ได้	ไม่ได้
A		
B		
C		
D		

การใช้ใบวัดมุม


ชก.ย 316

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้ใบวัดมุม	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 316

ใบวัดมุมแบบสากล (UNIVERSAL BEVEL PROTRACTOR)


ใบวัดมุมแบบสากลเป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ในการวัดมุมต่าง ๆ ส่วนประกอบที่สำคัญคือ ใบองศาที่แบ่งขีดองศาไว้ซึ่งสามารถวัดได้ละเอียดถึง 5 ลิบดา และแขนวัดมุมที่จะเป็นตัวหมุนวัดขนาดของมุมต่าง ๆ

1. ส่วนประกอบต่างๆ ของใบวัดมุมแบบสากล

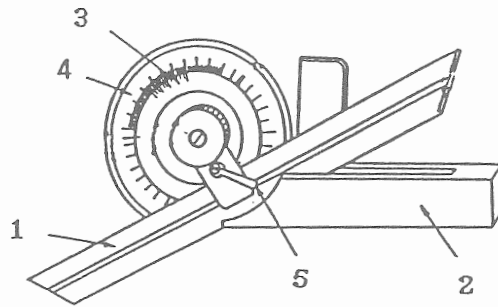


1. แขนวัดมุม (BLADE)
2. แขนทาบ (STOCK)
3. สเกลย่อย (VERNIER SCALE)
4. สเกลหลัก (MAIN SCALE)
5. คันโยกยึดแขนวัดมุม (BLADE CLAMP LEVER)

2. การแบ่งสเกลบนใบวัดมุมแบบสากล

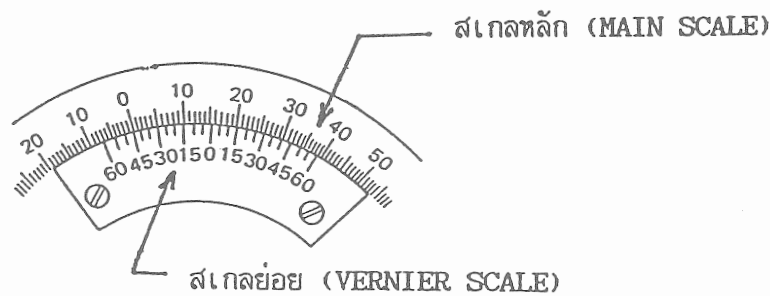


สเกลหลัก (MAIN SCALE) เป็นขีดมาตราวัดซึ่งจะแบ่งเป็นจำนวนองศาไปตามเส้นรอบวงของใบองศาที่อยู่ด้านนอกสุดโดยจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนๆ ละ 90 องศา ไปทางซ้ายและทางขวาซึ่งจะเริ่มจาก 0 องศาจนถึง 90 องศาแล้วลดลงไปถึง 0 องศาอีกครั้ง

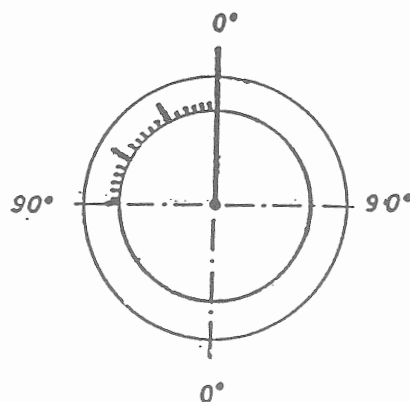


การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้ใบวัดมุม	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 316

สเกลย่อย (VERNIER SCALE) เป็นขีดมาตราวัดที่แบ่งจำนวนองศาออกเป็นจำนวนลิปดา ขีดสเกลจะถูกแบ่งออกเป็น 12 ช่องทั้งสองด้านเท่ากันโดยมีตัวเลขกำกับไว้ เริ่มจาก 0, 15, 30, 45 และ 60 ทั้งสองด้านเช่นเดียวกัน จำนวนขีดสเกลที่แบ่งเป็น 12 ช่อง จะมีค่าเท่ากับ 23 องศาบนสเกลหลักพอดี

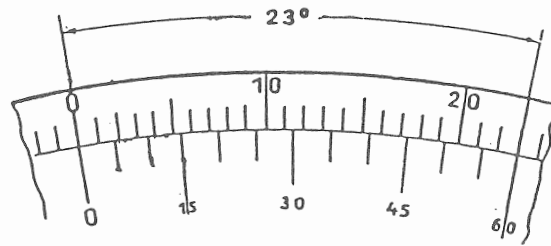


ดังนั้นจำนวน 1 ขีดบนสเกลย่อยจะเท่ากับ $\frac{23}{12} = 1^{\circ} 55'$ ซึ่งจะน้อยกว่า 2 องศาอยู่ 5 ลิปดาบนสเกลหลัก ฉะนั้นเมื่อขีดที่ 1 บนสเกลย่อยตรงกับขีดใดขีดหนึ่งบนสเกลหลัก ขีดศูนย์จะเยื้องขีดองศาอยู่ 5 ลิปดาและขีดต่อไปก็เพิ่มครั้งละ 5 ลิปดาจนถึงขีดที่ 12 จะเท่ากับ 60 ลิปดาหรือ 1 องศาบนสเกลหลักพอดี (จากรูปตรงกับขีดที่ 3 จะเท่ากับ 15 ลิปดา)

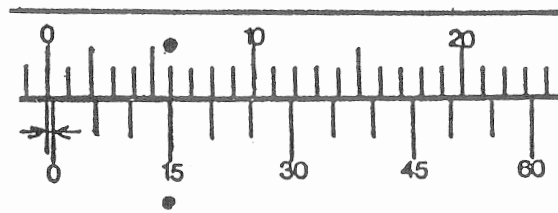

ในการวัดชิ้นงานให้อ่านค่าวัดที่ขีดสเกลหลักก่อน ซึ่งจะเป็นจำนวนองศาโดยดูจากขีดศูนย์เป็นหลัก จากนั้นให้ดูที่สเกลย่อยว่าขีดใดตรงกับขีดบนสเกลหลักก็อ่านค่าเป็นจำนวนลิปดา เช่น ขีดที่ 4 ตรง จะได้ค่า 20 ลิปดา เป็นต้น

ตัวอย่างการอ่านค่าวัด

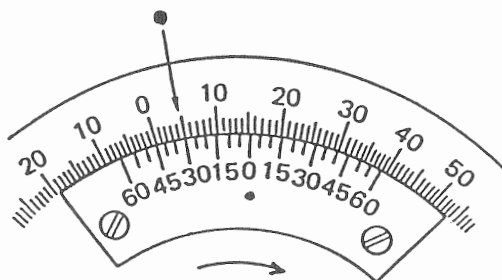


ค่าวัดที่อ่านได้คือ 15° 30'


การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้ใบวัดมุม	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 316

3. วิธีการวัด


3.1 ปรับสเกลบนใบวัดมุม มาอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์โดยการหมุนปรับสเกลย่อยให้ขีดศูนย์ตรงกับขีดศูนย์บนสเกลหลัก

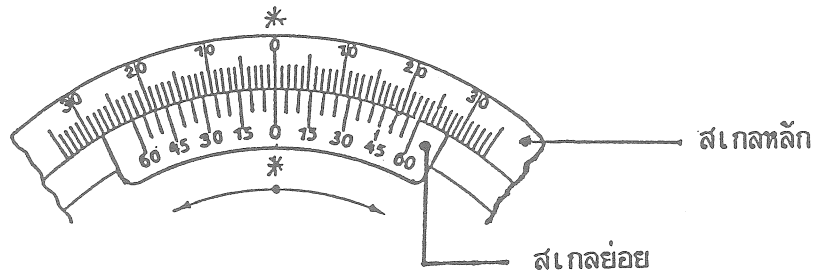

3.2 วางแขนขาหลักขาบนชิ้นงานให้แนบสนิท จากนั้นให้หมุนแขนวัดขาตรงส่วนที่จะทำการวัดให้แนบสนิท อย่าให้มีช่องแสงลอดผ่าน

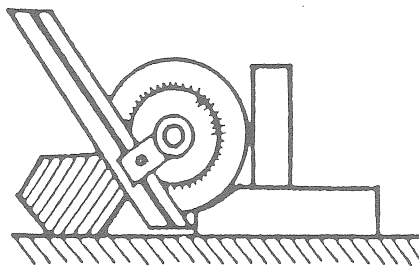

ตัวอย่างการวัดมุมลักษณะต่างๆ

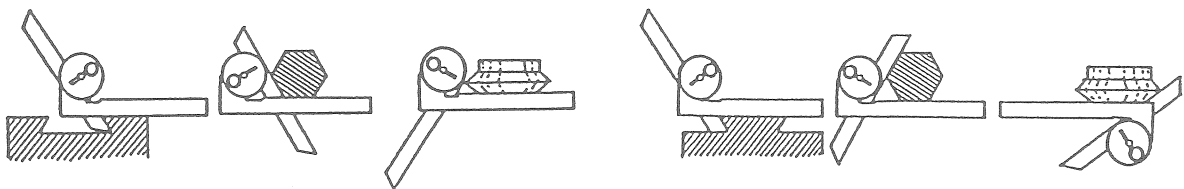


3.3 อ่านค่าวัดบนสเกลหลัก (จำนวนองศา) และที่สเกลย่อย (จำนวนลิปดา)


4. ข้อควรระวังในการใช้ใบวัดมุม

1. ทำความสะอาดเครื่องมือและชิ้นงานก่อนวัดทุกครั้ง
2. ตรวจสอบดูแขนวัดจะต้องไม่ชำรุดเสียหาย
3. ตรวจสอบดูสเกลองศาว่าถูกต้องหรือไม่
4. ในขณะที่วัดมุมจะต้องให้แขนขาและแขนวัดแนบสนิทกับชิ้นงานพอดี
5. อย่าวัดชิ้นงานที่ร้อน
6. เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรเช็ดทำความสะอาดและทาน้ำมันบางๆ ก่อนเก็บทุกครั้ง


การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้ใบวัดมุม	ใบทดสอบ
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 316

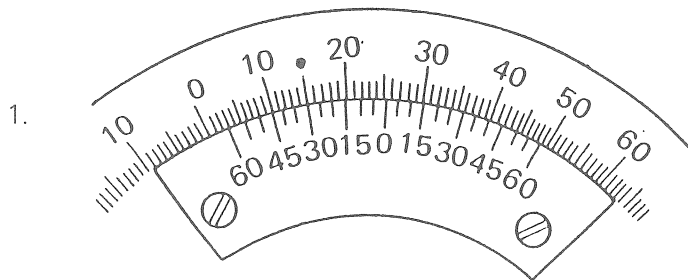


ตอบ..... องศา

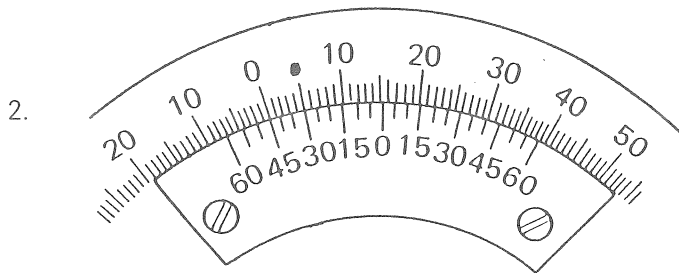


ตอบ..... องศา

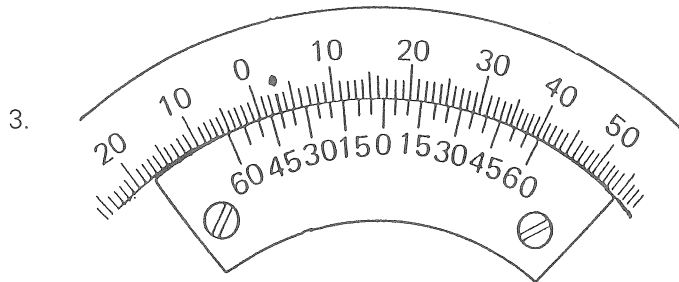

ตอบ..... องศา

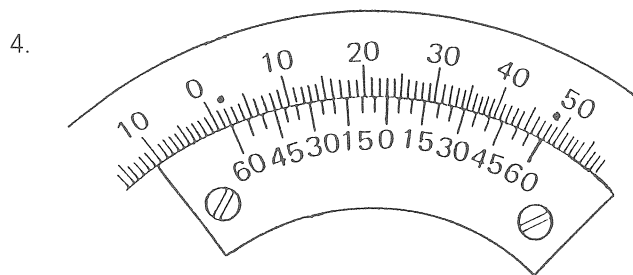

ตอบ..... องศา

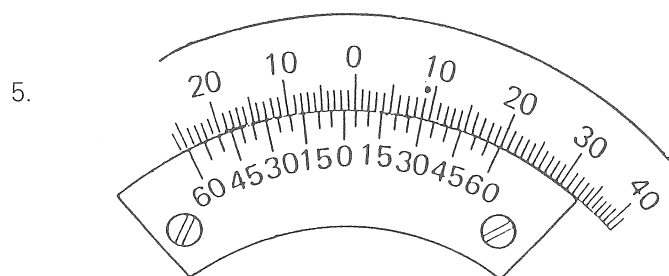

ตอบ..... องศา

ชื่อผู้รับการฝึก	วันที่	
	ผู้ตรวจ	

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การใช้ใบวัดมุม	ใบงาน
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 313


วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถวัดชิ้นงานด้วยใบวัดมุมแบบสากลและอ่านค่าได้อย่างถูกต้อง

วัสดุ: ชิ้นงานทดสอบ

อุปกรณ์และเครื่องมือ: ใบวัดมุมแบบสากล

ระยะเวลาฝึก: 5 นาที

จงตรวจสอบขนาดมุมของชิ้นงานด้วยใบวัดมุมแบบสากลแล้วจดค่าที่วัดได้ของมุม A, B, C, D, E ลงในตารางข้างล่างนี้

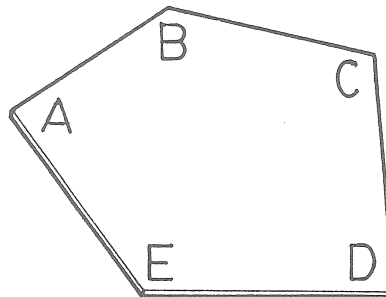

จุดวัด	A	B	C	D	E
ขนาดมุม					


คำพิภัดความเพ็ือ

ชก.ย 303


การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง ค่าพิกัดความเพื่อ	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 303

ค่าพิกัดความเพื่อ (TOLERANCE)

ในการผลิตชิ้นงานต่างๆ ซึ่งอาจจะกระทำด้วยเครื่องจักรหรือใช้มือทำให้ได้ขนาดอย่างแท้จริงคงทำได้ยาก ตัวอย่างเช่น ต้องการชิ้นงานกลึงที่มีขนาดกำหนด \varnothing 50 มม. ชิ้นงานที่ทำจะไม่เท่ากับขนาดที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจจะ เป็น 50.01 มม. หรือ 49.99 มม. ซึ่งเป็นค่าใกล้เคียง ในกรณีแรกเราเรียกว่า **ส่วนเกิน** คือโตกว่าขนาดกำหนดอยู่ .01 มม. กรณีหลังเรียกว่า **ส่วนลด** คือเล็กกว่าขนาดกำหนดอยู่ 0.01 มม. ดังนั้นการทำจึงจำเป็นต้องตั้งเกณฑ์ไว้ที่จะยอมรับให้มีการผิดพลาดไปจากเดิมเท่าไรจึงจะใช้ได้ ซึ่งเกณฑ์อันนี้เราเรียกว่า "ขนาดจำกัด" (Limit of Size) จากตัวอย่างที่กล่าวมาขนาดงานที่ใหญ่ที่สุดที่ยอมได้เรียกว่า **ขนาดจำกัดโตสุด** ขนาดเล็กสุดของงานที่ยอมได้เรียกว่า **ขนาดจำกัดเล็กสุด** และค่าแตกต่างระหว่างขนาดโตสุดกับขนาดเล็กสุดเรียกว่า **พิกัดความเพื่อ** (Tolerance) ในกรณีชิ้นงาน 2 ชิ้นสวมกันค่าแตกต่างระหว่างขนาดชิ้นงานทั้งสองเรียกว่า **ระยะคลอน** (Allowance) ดังนั้นงานสวมจึงขึ้นอยู่กับค่าขนาดพิกัดของงานทั้งสอง

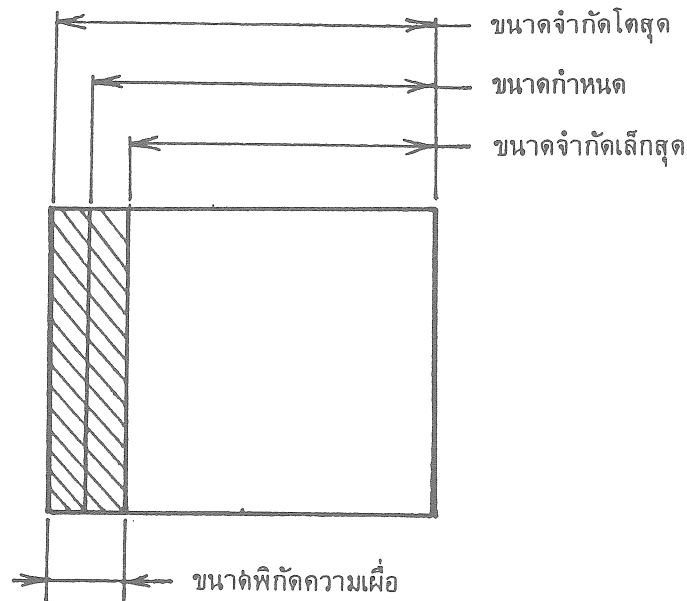

จากรูป ขนาดพิกัดความเพื่อจะมีความสัมพันธ์กับขนาดจำกัดสูงสุดและขนาดจำกัดต่ำสุด จะเห็นได้ว่าพิกัดความเพื่อคือเขตพิกัดของขนาดจริงที่ยอมได้ ซึ่งขนาดจริงจะต้องมีขนาดในระหว่างขนาดจำกัดโตสุดและขนาดจำกัดเล็กสุด ผิดจากนี้ไม่ได้

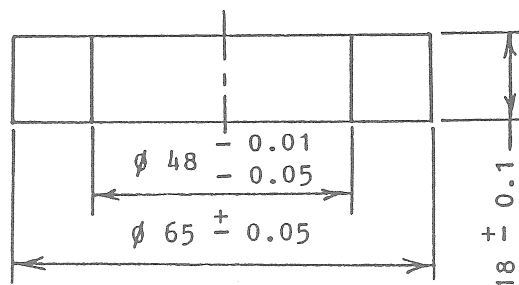


การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง ค่าพิกัดความเผื่อ	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 303

สรุปทนิยาม :

- ขนาดกำหนด** = คือขนาดปกติ หรือขนาดเพลลาและรูคว่าน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลงตัว วัด ณ เส้นศูนย์
- ส่วนเกิน** = คือส่วนเกินที่ยอมให้เกินจากขนาดที่กำหนด
- ส่วนลด** = คือส่วนลดที่ยอมให้ลดลงจากขนาดที่กำหนด
- ขนาดจำกัดโตสุด** = คือขนาดโตสุดที่ยอมให้แต่ไม่เกินจาก (ขนาดกำหนด + ส่วนเกิน)
- ขนาดจำกัดเล็กสุด** = คือขนาดเล็กสุดที่ยอมให้แต่ไม่เกินจาก (ขนาดกำหนด + ส่วนลด)
- ขนาดจริง** = คือขนาดที่อยู่ระหว่างเขตพิกัดความเผื่อระหว่างขนาดโตสุดและขนาดเล็กสุด ที่กำหนดไว้
- พิกัดความเผื่อ** = คือขนาดของผลต่างระหว่างขนาดโตสุดและขนาดเล็กสุด (ขนาดโตสุด - ขนาดเล็กสุด)
- ระยะคลอนโตสุด** = คือขนาดระยะห่างระหว่างรูคว่านโตสุดกับขนาดเพลลาเล็กสุด (ขนาดรูคว่านโตสุด - ขนาดเพลลาเล็กสุด)
- ระยะคลอนเล็กสุด** = คือขนาดระยะห่างระหว่างรูคว่านเล็กสุดกับขนาดเพลลาโตสุด (ขนาดรูคว่านเล็กสุด - ขนาดเพลลาโตสุด)

ตัวอย่างที่ 1 เพลงานชิ้นหนึ่งมีขนาดกำหนด \varnothing 50 มม. มีขนาดส่วนเกินที่ยอมได้ 0.012 มม. และมีขนาดส่วนลดที่ยอมได้ 0.005 มม. จงกำหนดค่าพิกัดความเผื่อ

$$\begin{aligned}
 \text{ส่วนเกิน} &= + 0.012 \text{ มม.} \\
 \text{ส่วนลด} &= + 0.005 \text{ มม.} \\
 \text{ขนาดจำกัดโตสุด} &= \text{ขนาดกำหนด} + \text{ส่วนเกิน} \\
 &= 50 + 0.012 \\
 &= 50.012 \text{ มม.} \\
 \text{ขนาดจำกัดเล็กสุด} &= \text{ขนาดกำหนด} + \text{ส่วนลด} \\
 &= 50 - 0.005 \\
 &= 49.995 \text{ มม.} \\
 \text{พิกัดความเผื่อ} &= \text{ขนาดจำกัดโตสุด} - \text{ขนาดจำกัดเล็กสุด} \\
 &= 50.012 - 49.995 \\
 &= 0.017 \text{ มม.}
 \end{aligned}$$

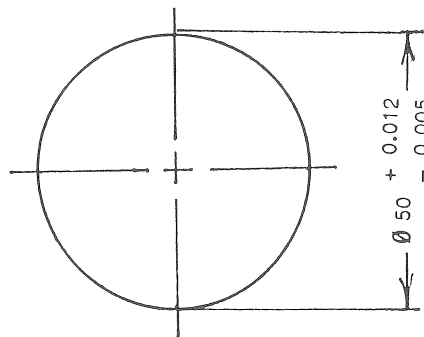

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง ค่าพิักัดความเผื่อ	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 303
ตัวอย่างที่ 2	<p>ชิ้นงานอันหนึ่งมีขนาดรูคว้านขนาดกำหนด $\varnothing 30 \begin{matrix} + 0.010 \\ + 0.005 \end{matrix}$ มม. จงคำนวณขนาดต่างๆ ของรูคว้าน</p> <p>ส่วนเกิน = 0.010 มม. ส่วนลด = 0.005 มม. ขนาดจำกัดโตสุด = ขนาดกำหนด + ส่วนเกิน = $30 + 0.010$ = 30.010 มม. ขนาดจำกัดเล็กสุด = ขนาดกำหนด + ส่วนลด = $30 - 0.005$ = 30.005 มม. พิักัดความเผื่อ = ขนาดจำกัดโตสุด - ขนาดจำกัดเล็กสุด = $30.010 - 30.005$ = 0.005 มม.</p>	
ตัวอย่างที่ 3	<p>เพลางานอันหนึ่งมีขนาดกำหนด $\varnothing 25 \begin{matrix} - 0.020 \\ - 0.050 \end{matrix}$ มม. จงคำนวณส่วนต่างๆ ของเพลางาน</p> <p>ส่วนเกิน = - 0.020 มม. ส่วนลด = - 0.050 มม. ขนาดจำกัดโตสุด = ขนาดกำหนด + ส่วนเกิน = $25 + (0.020)$ = $25 - 0.020$ = 24.980 มม. ขนาดจำกัดเล็กสุด = ขนาดกำหนด + ส่วนลด = $25 + (- 0.050)$ = $25 - 0.050$ = 24.950 มม. พิักัดความเผื่อ = ขนาดจำกัดโตสุด - ขนาดจำกัดเล็กสุด = $24.980 - 24.950$ = 0.030 มม.</p>	

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง คำพิภักความเพื่อ	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 303
ตัวอย่างที่ 4	งานสวมคู่หนึ่งมีขนาดรูคว้าน $\varnothing 50 \begin{matrix} + 0.025 \\ + 0.000 \end{matrix}$ มม. และมีขนาดเพลลา $\varnothing 50 \begin{matrix} + 0.000 \\ - 0.016 \end{matrix}$ มม. จงหาระยะคลอนโตสุดและเล็กสุดของงานสวมชิ้นนี้	
1.	ขนาดรูคว้าน	
	ขนาดจำกัดโตสุด	= ขนาดกำหนด + ส่วนเกิน
		= $50 + 0.025$
		= 50.025 มม.
	ขนาดจำกัดเล็กสุด	= ขนาดกำหนด + ส่วนลด
		= $50 + 0.000$
		= 50.000 มม.
2.	ขนาดเพลลา	
	ขนาดจำกัดโตสุด	= ขนาดกำหนด + ส่วนเกิน
		= $50 + 0.000$
		= 50.000 มม.
	ขนาดจำกัดเล็กสุด	= ขนาดกำหนด + ส่วนลด
		= $50 + (- 0.016)$
		= $50 - 0.016$
		= 49.984 มม.
3.	ระยะคลอนของงานสวมทั้งสอง	
	ระยะคลอนโตสุด	= ขนาดรูคว้านโตสุด - ขนาดเพลลาเล็กสุด
		= $50.025 - 49.984$
		= 0.041 มม.
	ระยะคลอนเล็กสุด	= ขนาดรูคว้านโตสุด - ขนาดเพลลาเล็กสุด
		= $50.000 - 50.000$
		= 0.000 มม.

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง ค่าพิ้งัดความเพื่อ	ใบทดสอบ	
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 303	
<p>2. งานสวมคู้หนึ่งมีขนาดเพลลา $\varnothing 50 \begin{matrix} - 0.025 \\ - 0.050 \end{matrix}$ มม. ใช้สวมกับรูดว้นขนาด $\varnothing 50 \begin{matrix} + 0.025 \\ + 0.000 \end{matrix}$ มม. จงคำนวณหาส่วนต่างๆ ของงานสวมคู้นี้</p> <p>2.1 ขนาดจำกัดโตสุดของเพลลางาน</p> <p>2.2 ขนาดจำกัดเล็กสุดของเพลลางาน</p> <p>2.3 ขนาดจำกัดโตสุดของรูดว้น</p>			
ชื่อผู้รับการฝึก		วันที่	
		ผู้ตรวจ	

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง คำพิภักดความเพื่อ	ใบทดสอบ
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 303

2.4 ขนาดจำกัดเล็กสุดของรูดว้าน

2.5 ระยะคลอนโตสุดของงานสวมค้อน

2.6 ระยะคลอนเล็กสุดของงานสวมค้อน

ชื่อผู้รับการฝึก	วันที่	
	ผู้ตรวจ	

ระบบงานส่วนมาตรฐาน ISO

ชก.ย 304



การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง ระบบงานส่วนมาตรฐาน ISO	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 304

ระบบงานสวมมาตรฐาน ISO

ค่าพิถีพิถันที่กล่าวมาในบทเรียนที่แล้ว เป็นค่าพิถีพิถันที่แท้จริงไป ตัวเลขที่เป็นส่วนเกินหรือส่วนลดจากขนาดกำหนดจะเป็นตัวเลขที่กำหนดขึ้นมาโดยตรงตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะไม่ได้มาตรฐานเท่าใดนัก แต่ก็มีตัวเลขบางตัวที่เป็นลักษณะงานสวม เช่น ขนาดเพลลา $\varnothing 50_{-0.016}^{0.000}$ มม. และขนาดรูด่วน $\varnothing 50_{+0.000}^{+0.025}$ มม. ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่แปรค่าจากตารางมาตรฐานงานสวมแล้ว กล่าวคือ $\varnothing 50_{h6}^{H7}$ (ระบบรูด่วนคงที่) สำหรับในบทเรียนนี้จะกล่าวเพียงสังเขปพอเป็นหลักในการคิดคำนวณเท่านั้น


1. ระบบงานสวม ISO

งานสวมเป็นงานประกอบเพลลาเข้ากับรูด่วน ซึ่งเป็นงานที่สำคัญมากงานหนึ่งในงานช่างเครื่องมือกล ลักษณะของงานสวมโดยทั่วไป 3 ลักษณะ คือ สวมหมุน สวมพอดี สวมอัด

ทั้งสามลักษณะของงานสวมจะมีค่าพิถีพิถันที่เป็นมาตรฐานสากล (ISO) วางไว้ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อการผลิตชิ้นงานหลายๆ ที่อาจจะมาจากหลายแหล่งการผลิตสามารถใช้แทนกันได้


ระบบงานสวมแบ่งออกเป็น 2 ระบบใหญ่ คือ

1. ระบบรูด่วนคงที่ รูด่วนคงที่แต่เปลี่ยนแปลงขนาดจริงของเพลลาให้โตขึ้นหรือเล็กลง

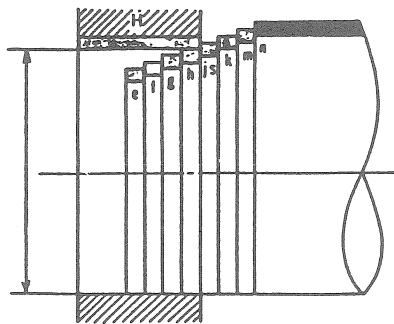

ระบบรูด่วนคงที่ที่เหมาะสมสำหรับงานสวมชิ้นส่วนเครื่องมือกล งานสร้างเครื่องยนต์ เครื่องบิน

2. ระบบเพลลาคงที่ เพลลาคงที่แต่เปลี่ยนแปลงขนาดจริงของรูด่วนให้โตขึ้นหรือเล็กลง

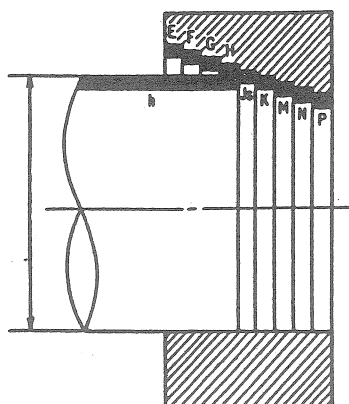

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง ระบบงานส่วนมาตรฐาน ISO	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 304

ระบบเพลาคงที่เหมาะสมสำหรับงานที่เน้นขนาดและลักษณะการสร้างเพลาคือเป็นสิ่งสำคัญและระบบส่งกำลัง เช่น กระปุกเกียร์มอเตอร์ อุปกรณ์ผ่อนแรง ฯลฯ

2. สัญญลักษณ์ของงานสวม

ตามมาตรฐานระบบงานสวม ISO ได้กำหนดลักษณะของงานสวมตั้งแต่สวมอัดถึงงานสวมคลอนไว้ 21 ลักษณะ โดยมีขนาดพิคัดความเผื่อแต่ละลักษณะแตกต่างกัน 18 ขนาด ซึ่งลักษณะงานสวมทั้ง 21 ลักษณะ จะเขียนเป็นสัญญลักษณ์พญัญชนะภาษาอังกฤษดังนี้

รูคว้าน : A B C D E F G H J K M N P R S T U V X Y Z

เพลาคง : a b c d e f g h j k m n p r s t u v x y z

สำหรับขนาดพิคัดความเผื่อจะเขียนเป็นสัญญลักษณ์ตัวเลข คือ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ตัวอย่างการเขียน : $\varnothing 30 \begin{matrix} H 7 \\ h 6 \end{matrix}$

$\varnothing 30$ = ขนาดกำหนดของรูคว้านและเพลาคงที่สวมกัน

H7 = ขนาดรูคว้านมีขนาดกำหนด $\varnothing 30$ มม. ลักษณะงานสวม H เกรด 7

k6 = ขนาดเพลามีขนาดกำหนด $\varnothing 30$ มม. ลักษณะงานสวม k เกรด 6

หมายเหตุ : - สัญญลักษณ์ของรูคว้านจะเขียนไว้ข้างบนและของเพลาคงจะเขียนไว้ข้างล่างเสมอ

- ตัวเลข 1 -> 18 เป็นตัวแสดงค่าคุณสมบัติของงานดังนี้

เกรด	ลักษณะงาน
1 ——— 4	งานละเอียดมาก เช่น งานเครื่องมือวัด
5 ——— 9	งานละเอียด เช่น งานเครื่องมือกล, งานสวมพอดี
10 ——— 11	งานละเอียดปานกลาง เช่น งานเครื่องมือกล, งานสวมหมุน
12 ——— 18	งานหยาบ เช่น งานขึ้นรูปวัสดุ, งานหล่อ, งานสวมคลอน

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง ระบบงานส่วนมาตรฐาน ISO	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 304

ตารางมาตรฐานงานสวมระบบ ISO

ระบบรูคว้านคงที่ H7, H8, H9 (ขนาดพิกัดความเผื่อคิดเป็น $\frac{1}{1000}$ มม.)

Ø มม.	ขนาดรูคว้าน	ขนาดเพลลา							
		H7	m6	k6	j6	h6	n6	g6	f7
10 -----> 18	+ 18 0	+ 18 + 7	+ 12 + 1	+ 8 - 3	0 - 11	+ 23 + 12	- 6 - 17	- 16 - 34	+ 34 + 23
18 -----> 30	+ 21 0	+ 21 + 8	+ 15 + 2	+ 9 + 4	0 - 13	+ 28 + 25	- 7 - 20	- 20 - 41	+ 41 + 28
30 -----> 50	+ 25 0	+ 25 9	+ 18 + 2	+ 11 - 5	0 - 16	+ 33 + 17	- 9 - 25	- 25 - 50	+ 50 + 34

Ø มม.	ขนาดรูคว้าน	ขนาดเพลลา						
		H8	x8	u8	f7	e8	h9	f8
10 -----> 14	+ 27 0	+ 67 + 40	-	- 16 - 34	- 32 - 59	0 - 43	-	- 50 - 93
14 -----> 18	+ 27 0	+ 72 + 45	-	- 16 - 34	- 32 - 59	0 - 43	-	- 50 - 93
18 -----> 30	+ 33 0	+ 87 + 54	-	- 20 - 41	- 40 - 73	0 - 52	- 20 - 53	- 65 - 117
30 -----> 40	+ 39 0	+ 119 + 80	+ 99 + 60	- 25 - 50	- 50 - 89	0 - 62	- 25 - 64	- 80 - 142
40 -----> 50	+ 39 0	+ 136 + 97	+ 107 + 70	- 25 - 50	- 50 - 89	0 - 62	- 25 - 64	- 80 - 142

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง ระบบขนาดส่วนมาตรฐาน ISO	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 304

∅ มม.	ขนาดรูคว้าน	ขนาดเพลลา	
สัญลักษณ์	H9	h11	d10
18 —> 24	+ 52 0	0 - 130	- 65 - 149
24 —> 30	+ 50 0	0 - 130	- 65 - 149
30 —> 50	+ 62 0	0 - 160	- 80 - 180

ระบบเพลลาครั้งที่ h6, h8, h9 (ขนาดพิกัดความเผื่อคิดเป็น $\frac{1}{1000}$ มม.)

∅ มม.	ขนาดเพลลา	ขนาดรูคว้าน					
		h6	N7	M8	K7	J7	H7
10 —> 18	0 - 11	- 5 - 23	0 - 18	+ 6 - 12	+ 10 - 8	+ 18 0	+ 24 + 6
18 —> 30	0 + 13	- 7 - 28	0 - 21	+ 6 - 15	+ 12 - 9	+ 21 0	+ 28 + 7
30 —> 50	0 + 16	- 8 - 33	0 - 25	+ 7 - 18	+ 14 - 11	+ 25 0	+ 34 + 9

∅ มม.	ขนาดเพลลา	ขนาดรูคว้าน		
		h8	H8	F8
10 —> 18	0 - 27	+ 27 0	+ 43 + 16	+ 59 + 32
18 —> 30	0 - 33	+ 33 0	+ 53 + 20	+ 73 + 40
30 —> 50	0 - 39	+ 39 0	+ 64 + 25	+ 89 + 50

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง ระบบงานส่วนมาตรฐาน ISO	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 304

Ø มม.	ขนาดเพลลา	ขนาดรูคว้าน				
สัญลักษณ์	h9	H8	H11	F8	E8	D10
10 -----> 18	0 - 43	+ 27 0	+ 110 0	+ 43 + 16	+ 75 + 32	+ 120 + 50
18 -----> 30	0 - 52	+ 33 0	+ 130 0	+ 53 + 20	+ 92 + 40	+ 149 + 65
30 -----> 50	0 - 62	+ 39 0	+ 160 0	+ 64 + 25	+ 112 + 50	+ 180 + 80

3. การอ่านค่าระบบงานสวม

ตัวอย่างที่ 1 งานสวมขนาด Ø 20 $\begin{matrix} H 7 \\ h 6 \end{matrix}$ (ระบบรูคว้านคงที่)

- ค่าที่อ่านจากตาราง (ที่ Ø 20 มม. ช่อง H7, h6)
รูคว้าน Ø 20 $\begin{matrix} H 7 \\ h 6 \end{matrix}$ = ขนาดจริง Ø 20 $\begin{matrix} + 0.021 \\ 0.000 \end{matrix}$ มม.

เพลลา Ø 20 $\begin{matrix} H 7 \\ h 6 \end{matrix}$ = ขนาดจริง Ø 20 $\begin{matrix} 0.000 \\ - 0.013 \end{matrix}$ มม.

ตัวอย่างที่ 2 งานสวมขนาด Ø 30 $\begin{matrix} G 7 \\ h 6 \end{matrix}$ (ระบบเพลลาคงที่)

- ค่าที่อ่านได้จากตาราง (ที่ Ø 30 มม. ช่อง h6, G7)

เพลลา Ø 30 $\begin{matrix} G 7 \\ h 6 \end{matrix}$ = ขนาดจริง Ø 30 $\begin{matrix} 0.000 \\ - 0.013 \end{matrix}$ มม.

รูคว้าน Ø 30 $\begin{matrix} G 7 \\ h 6 \end{matrix}$ = ขนาดจริง Ø 30 $\begin{matrix} + 0.028 \\ + 0.007 \end{matrix}$ มม.

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง ระบบงานส่วนมาตรฐาน ISO	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 304

4. การคำนวณค่าต่างๆ ในระบบงานสวม ISO (ให้ดูบทนิยามการคำนวณต่างๆ ให้ดูบทเรียนเรื่องค่าพิถีพิถัน
ความเผื่อ)

ตัวอย่างที่ 1 ขนาดรูคว้าน $\varnothing 48^{H7}$ จงคำนวณหาขนาดจำกัดโตสุดและเล็กสุดของรูคว้าน

$$\begin{aligned} \text{จากตาราง : } \varnothing 48^{H7} &= \varnothing 48 \begin{matrix} +0.025 \\ 0.000 \end{matrix} \text{ มม.} \\ \text{ขนาดจำกัดโตสุด} &= \text{ขนาดกำหนด} + \text{ส่วนเกิน} \\ &= 48 + 0.025 \\ &= 48.025 \text{ มม.} \\ \text{ขนาดจำกัดเล็กสุด} &= \text{ขนาดกำหนด} + \text{ส่วนลด} \\ &= 48 + 0.000 \\ &= 48.000 \text{ มม.} \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 2 ขนาดเพลลา $\varnothing 48_{j6}$ จงคำนวณหาขนาดจำกัดโตสุดและเล็กสุดของเพลลา

$$\begin{aligned} \text{จากตาราง : } \varnothing 48_{j6} &= \varnothing 48 \begin{matrix} +0.011 \\ -0.005 \end{matrix} \text{ มม.} \\ \text{ขนาดจำกัดโตสุด} &= \text{ขนาดกำหนด} + \text{ส่วนเกิน} \\ &= 48 + 0.011 \\ &= 48.011 \text{ มม.} \\ \text{ขนาดจำกัดเล็กสุด} &= \text{ขนาดกำหนด} + \text{ส่วนลด} \\ &= 48 + (-0.005) \\ &= 47.995 \text{ มม.} \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 3 งานสวมขนาด $\varnothing 45_{f7}^{H8}$ จงคำนวณหา

1. ขนาดโตสุดและเล็กสุดของเพลลาและรูคว้าน
2. ระยะคลอนโตสุดและเล็กสุดของงานสวมคู่นี้

การใช้เครื่องวัดทางช่างกล	เรื่อง ระบบงานส่วนมาตรฐาน ISO	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 304

จากตาราง :

$$\text{- ขนาดรูคว้าน } \varnothing 45 \text{ H } 8 = \varnothing 45 \begin{matrix} +0.039 \\ 0.000 \end{matrix}$$

$$\text{- ขนาดเพลลา } \varnothing 45 \text{ f } 7 = \varnothing 45 \begin{matrix} - 0.025 \\ - 0.050 \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} \text{ขนาดจำกัดโตสุดของรูคว้าน} &= \text{ขนาดกำหนด} + \text{ส่วนเกิน} \\ &= 45 + 0.039 \\ &= 45.039 \text{ ม.ม.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ขนาดจำกัดเล็กสุดของรูคว้าน} &= \text{ขนาดกำหนด} + \text{ส่วนลด} \\ &= 45 + 0.000 \\ &= 45.000 \text{ ม.ม.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ขนาดจำกัดโตสุดของเพลลา} &= \text{ขนาดกำหนด} + \text{ส่วนเกิน} \\ &= 45 + (-0.025) \\ &= 44.975 \text{ ม.ม.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ขนาดจำกัดเล็กสุดของเพลลา} &= \text{ขนาดกำหนด} + \text{ส่วนลด} \\ &= 45 + (-0.050) \\ &= 44.950 \text{ ม.ม.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ระยะคลอนโตสุด} &= \text{ขนาดจำกัดโตสุดของรูคว้าน} - \text{ขนาดจำกัดเล็กสุดของเพลลา} \\ &= 45.039 - 44.950 \\ &= 0.089 \text{ ม.ม.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ระยะคลอนเล็กสุด} &= \text{ขนาดจำกัดเล็กสุดของรูคว้าน} - \text{ขนาดจำกัดโตสุดของเพลลา} \\ &= 45.00 - 44.975 \\ &= 0.025 \text{ ม.ม.} \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 4 : จากตัวอย่างที่ 3 จงหาระยะค้ำโตสุดและเล็กสุดของงานสวมคู่นี้ โดยคิดจากสูตรดังนี้

$$\text{*ระยะค้ำโตสุด} = \text{ขนาดจำกัดโตสุดของเพลลา} - \text{ขนาดจำกัดเล็กสุดของรูคว้าน}$$

$$\text{*ระยะค้ำเล็กสุด} = \text{ขนาดจำกัดเล็กสุดของเพลลา} - \text{ขนาดจำกัดโตสุดของรูคว้าน}$$

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง ระบบงานส่วนมาตรฐาน ISO	ใบข้อมูล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 304

ดังนั้น

$$\text{ระยะค้ำโตสุด} = 44.975 - 45.00$$

$$= - 0.025 \text{ ม.ม.}$$

$$\text{ระยะค้ำเล็กสุด} = 44.950 - 45.039$$

$$= - 0.089 \text{ ม.ม.}$$

หมายเหตุ : ระยะคลอนที่เป็น + จะเป็นงานสวมคลอนหรือสวมหมุน

ระยะคลอนที่เป็น - จะเป็นงานสวมค้ำหรือสวมอัด

5. การเลือกมาตรฐานงานสวม

สวมอัด	สวมพอดี	สวมหมุน	
$\frac{H8}{x8}$ $\frac{H8}{u8}$ $\frac{H7}{r6}$	$\frac{H6}{n6}$ $\frac{H7}{m6}$ $\frac{H7}{j6}$	$\frac{H7}{h6}$ $\frac{H8}{h9}$ $\frac{H7}{f7}$ $\frac{H8}{f7}$ $\frac{H11}{h9}$ $\frac{H8}{e8}$ $\frac{H8}{d9}$	$\frac{A11}{h11}$ $\frac{G7}{h6}$
ระบบรูคว้านคงที่			ระบบเพลาคงที่

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง ระบบงานส่วนมาตรฐาน ISO	ใบทดสอบ
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 304

ก. จงอ่านค่าของขนาดรูคว้านดังต่อไปนี้

1. $\varnothing 20^{H7}$ = ตอบ

2. $\varnothing 35^{H8}$ = ตอบ

3. $\varnothing 15^{H8}$ = ตอบ

4. $\varnothing 40^{H9}$ = ตอบ

5. $\varnothing 45^{H7}$ = ตอบ

ข. จงอ่านค่าขนาดเพลาดังต่อไปนี้

1. $\varnothing 15_{k6}$ = ตอบ

2. $\varnothing 45_{e8}$ = ตอบ

3. $\varnothing 32_{f7}$ = ตอบ

4. $\varnothing 25_{m6}$ = ตอบ

5. $\varnothing 48_{h9}$ = ตอบ

ค. จงอ่านค่าระบบงานสวมดังต่อไปนี้

1. $\varnothing 32_{n6}^{H7}$
..... ตอบ

..... ตอบ

ชื่อผู้รับการฝึก		วันที่	
		ผู้ตรวจ	

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง ระบบงานส่วนมาตรฐาน ISO	ใบทดสอบ	
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 304	
<p>1. $\varnothing 45 \begin{matrix} H 8 \\ f 7 \end{matrix}$</p> <p>.....ตอบ</p> <p>.....ตอบ</p> <p>ง. จงคำนวณหาค่าของงานสวมขนาด $\varnothing 42 \begin{matrix} H 7 \\ j 6 \end{matrix}$ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขนาดจำกัดโตสุดและเล็กสุดของเพลลาและรูคว้าน 2. ระยะคลอนโตสุดและเล็กสุดของงานสวม 3. ระยะค้ำโตสุดและเล็กสุดของงานสวม 			
ชื่อผู้รับการฝึก			วันที่
			ผู้ตรวจ


การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง ระบบงานส่วนมาตรฐาน ISO	ใบทดสอบ	
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 304	
ชื่อผู้รับการฝึก		วันที่	
		ผู้ตรวจ	

การวัดผล


ชก.ย 399

จงอ่านสเกลแล้วเขียนคำตอบให้ถูกต้องลงในช่องว่าง ตามที่กำหนดมาให้ (ข้อละ 2 คะแนน) เวลา 30 นาที


ก. จงอ่านค่าจากสเกลเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ชนิดแบ่ง $\frac{1}{20}$ มม.

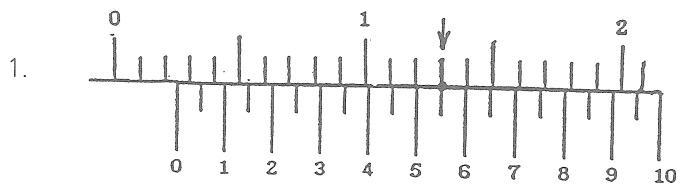


ตอบ..... มม.

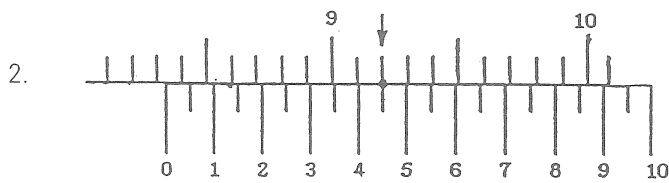


ตอบ..... มม.

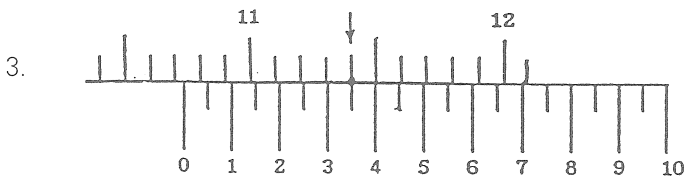

ตอบ..... มม.

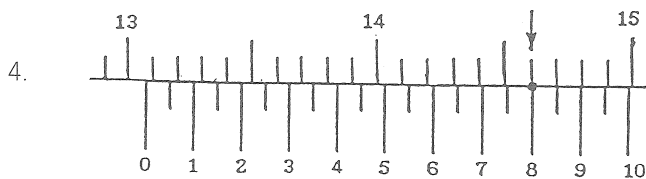


ตอบ..... มม.

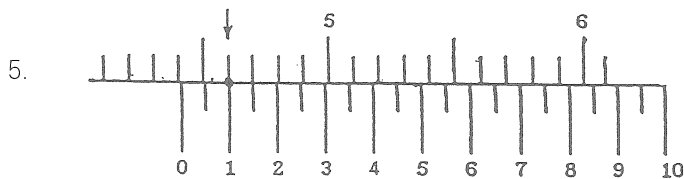


ตอบ..... มม.

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การวัดผล (ภาคทฤษฎี)	ใบทดสอบ
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 399


ข. จงอ่านค่าจากสเกลเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ชนิดแบ่ง $\frac{1}{128}$ นิ้ว

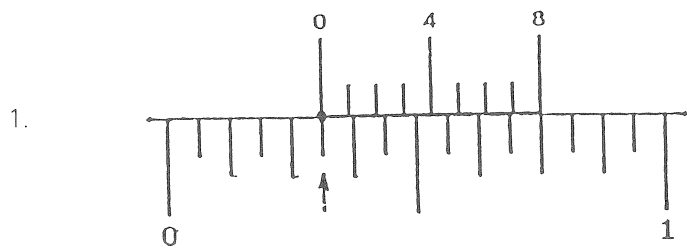


ตอบ..... นิ้ว

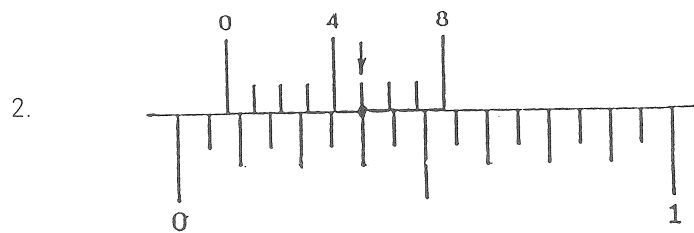


ตอบ..... นิ้ว

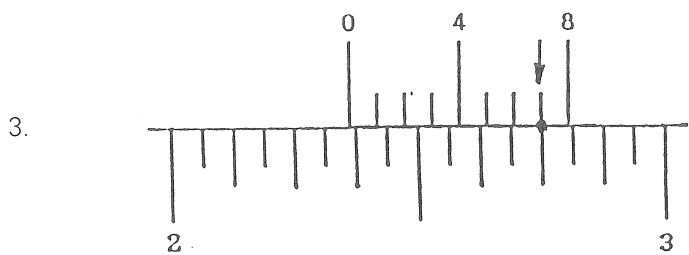

ตอบ..... นิ้ว

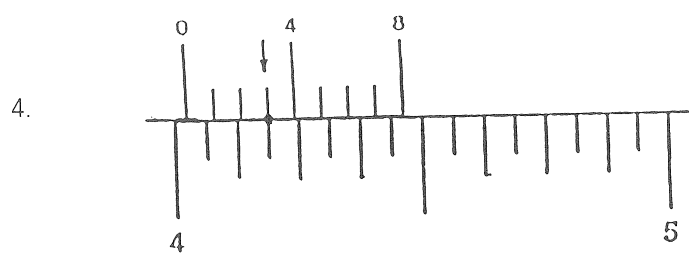


ตอบ..... นิ้ว

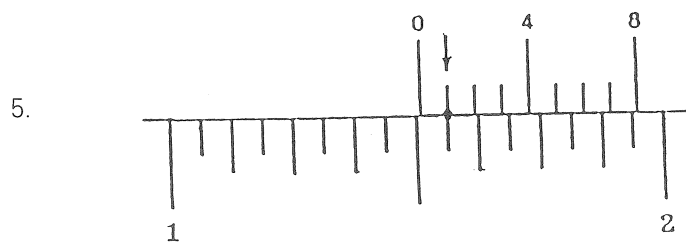


ตอบ..... นิ้ว


ค. จงอ่านค่าจากสเกลเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ชนิดแบ่ง $\frac{1}{50}$ มม.

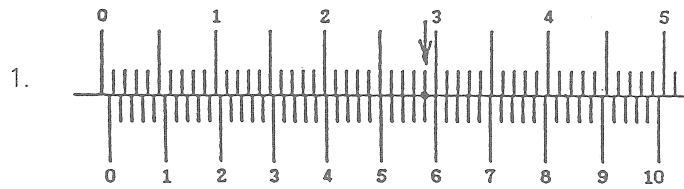


ตอบ..... มม.

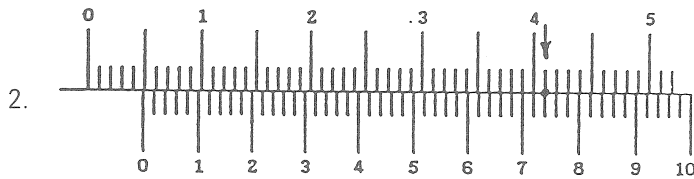


ตอบ..... มม.

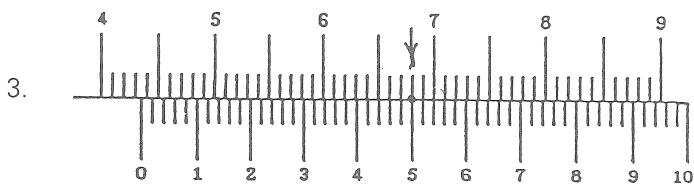

ตอบ..... มม.

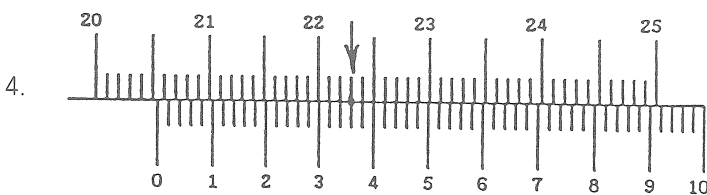


ตอบ..... มม.

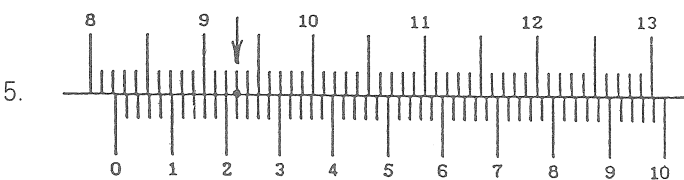


ตอบ..... มม.

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การวัดผล (ภาคทฤษฎี)	ใบทดสอบ
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 399


ค. จงอ่านสเกลจากไมโครมิเตอร์ชนิดแบ่ง $\frac{1}{100}$ มม.

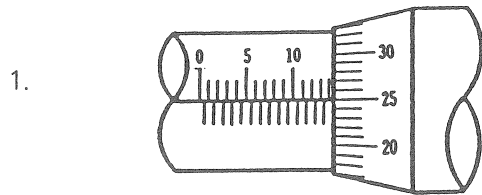


ตอบ..... มม.

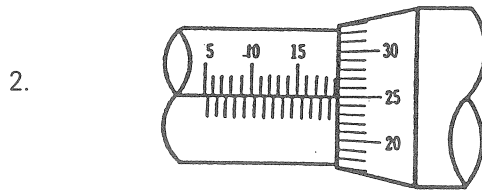


ตอบ..... มม.

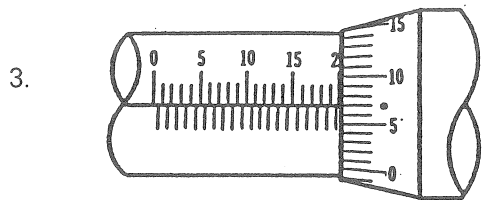

ตอบ..... มม.

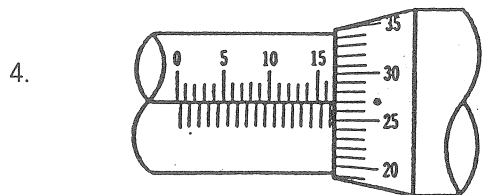

ตอบ..... มม.

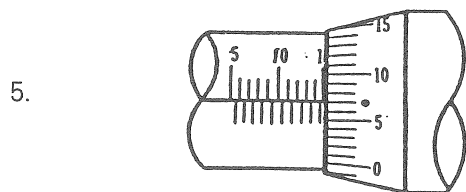


ตอบ..... มม.

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การวัดผล (ภาคทฤษฎี)	ใบทดสอบ
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 399


จ. จงอ่านสเกลจากนาฬิกาวัด ชนิดแบ่ง $\frac{1}{100}$ มม.

1.

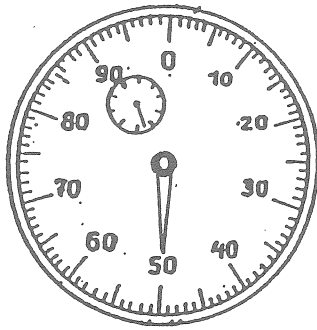

ตอบ..... มม.

2.

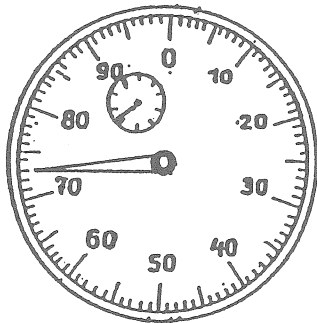

ตอบ..... มม.

ชื่อผู้รับการฝึก		คะแนนที่ได้	44
------------------	--	-------------	----


ลงชื่อ.....

(ผู้ตรวจ)

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการฝึกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 % ของคะแนนเต็ม

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การวัดผล (ภาคปฏิบัติ 1)	ใบงาน
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 399

จงวัดขนาดจริงของชิ้นงานด้วยเวอร์เนียคาลิเปอร์วัดนอกชนิดแบ่ง $\frac{1}{20}$ มม. แล้วจดค่าที่อ่านได้จาก A ถึง H ลงในตารางข้างล่าง

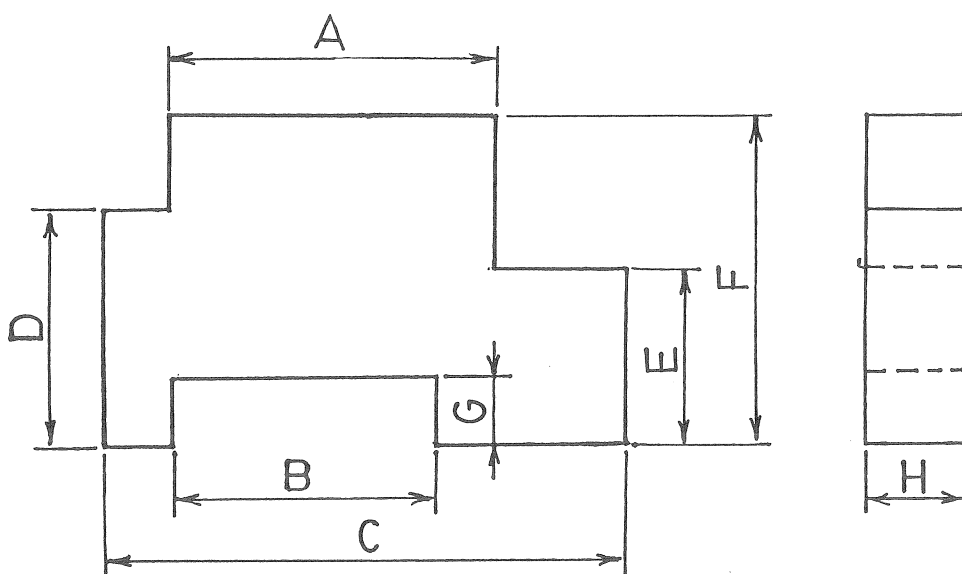


จุดวัด	A	B	C	D	E	F	G	H
ค่าที่วัดได้								

เครื่องมือวัด : เวอร์เนียคาลิเปอร์วัดนอก ชนิดแบ่ง $\frac{1}{20}$ มม.

เวลา : 10 นาที


การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การวัดผล (ภาคปฏิบัติ 1)	ใบประเมินผล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 399

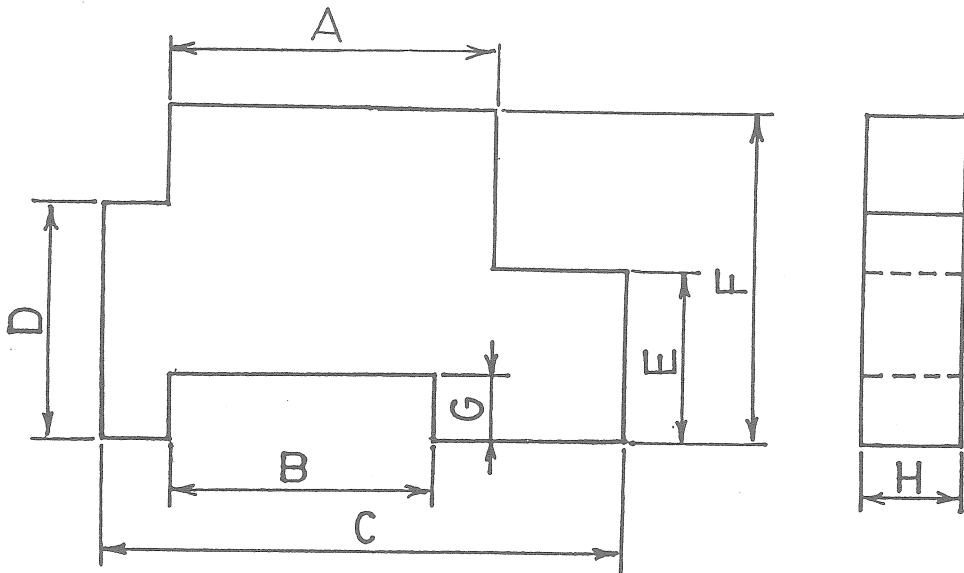

จุดวัด	ขนาดมาตรฐาน	ค่าวัดที่แตกต่าง			คะแนน
A		± 0.05 (5)	± 0.1 (3)	± 0.15 (1)	
B		± 0.05 (10)	± 0.1 (7)	± 0.15 (3)	
C		± 0.05 (5)	± 0.1 (3)	± 0.15 (1)	
D		± 0.05 (5)	± 0.1 (3)	± 0.15 (1)	
E		± 0.05 (5)	± 0.1 (3)	± 0.15 (1)	
F		± 0.05 (5)	± 0.1 (3)	± 0.15 (1)	
G		± 0.05 (5)	± 0.1 (3)	± 0.15 (1)	
H		± 0.05 (5)	± 0.1 (3)	± 0.15 (1)	
				รวม	40

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การวัดผล (ภาคปฏิบัติ2)	ใบงาน
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 399

จงวัดขนาดจริงของชิ้นงานด้วยไมโครมิเตอร์วัดนอกชนิดแบ่ง $\frac{1}{100}$ มม. แล้วจดค่าที่ได้จาก A ถึง E ลงในตารางข้างล่าง

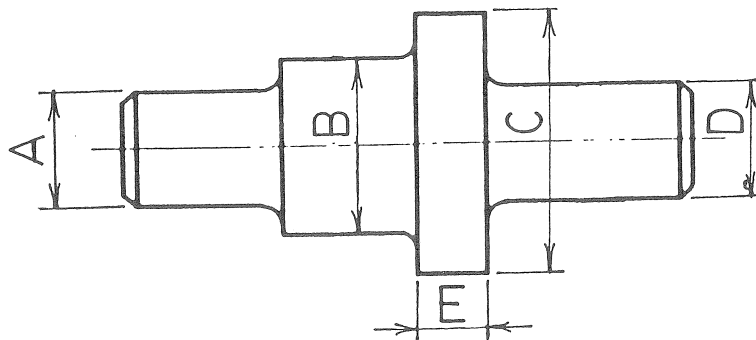


จุดวัด	A	B	C	D	E
ค่าที่วัดได้					

เครื่องมือวัด : ไมโครมิเตอร์วัดนอก ชนิดแบ่ง $\frac{1}{100}$ มม.

เวลา : 5 นาที

การใช้เครื่องมือวัดทางช่างกล	เรื่อง การวัดผล (ภาคปฏิบัติ2)	ใบประเมินผล
ช่างกลโรงงาน		ชก.ย 399

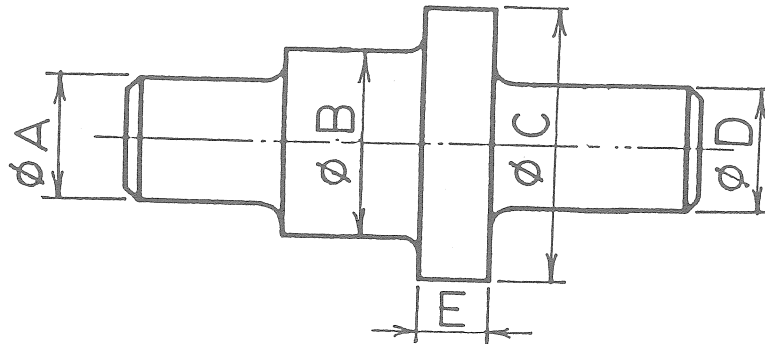

จุดวัด	ขนาดมาตรฐาน	ค่าวัดที่แตกต่าง			คะแนน
		± 0.02 (10)	± 0.05 (7)	± 0.1 (3)	
A		± 0.02 (10)	± 0.05 (7)	± 0.1 (3)	
B		± 0.02 (10)	± 0.05 (7)	± 0.1 (3)	
C		± 0.02 (10)	± 0.05 (7)	± 0.1 (3)	
D		± 0.02 (10)	± 0.05 (7)	± 0.1 (3)	
E		± 0.02 (10)	± 0.05 (7)	± 0.1 (3)	
รวม					50
คะแนนรวมทั้งหมด (1+2)					90

ชื่อผู้รับการฝึก.....

ลงชื่อ.....

(ผู้ตรวจ)

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการฝึกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80% ของคะแนนเต็ม

คณะที่ปรึกษาการจัดทำเอกสาร

1. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. นางสาวอินธนา อุณหสุวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตร
กองพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกและพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. นายธนต์ ศรีนา
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เชียงราย

ผู้เรียบเรียง : นายสิรรุฒ น้อยประเสริฐ
ผู้อำนวยการพิเศษด้านพัฒนาหลักสูตร
กองพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกและพัฒนาฝีมือแรงงาน

เอกสารอ้างอิง

1. ENGINEERING BASIC OPERATION
THE INSTITUTE OF VOCATIONAL TRAINING
THE EMPLOYMENT PROMOTION PROJECTS CORPORATION
THE MINISTRY OF LABOUR, JAPAN
2. MEASURING AND MARKINGOUT
OVERSEAS VOCATIONAL TRAINING ASSOCIATION
EMPLOYMENT PROMOTION CORPORATION
3. เครื่องมือวัดทางช่างกล : สมพร น้อยประเสริฐ
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลาง
4. หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน 2525
หน่วยการฝึกวิชาการร่วมช่างกลโรงงาน (คณิตศาสตร์ช่าง)
เรื่องพิภักัดความเผื่อ, การคำนวณงานสวม
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน

เฉลยคำตอบ

1. ความปลอดภัยในการทำงาน

1. ก 2. ค 3. ก 4. ค 5. ข

2. ระบบมาตราวัดในงานช่าง

- ระบบเมตริก 1. 27 2. 40.5 3. 3.5 4. 12.5 5. 145.5

- ระบบอังกฤษ 1. $\frac{1}{8}$ " 2. $2\frac{9}{16}$ " 3. $\frac{7}{32}$ " 4. $5\frac{21}{32}$ " 5. $\frac{7}{64}$ "

3. การใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ $\frac{1}{20}$ มม.

1. 44.1 2. 2.55 3. 83.45 4. 107.35 5. 130.8

การใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ $\frac{1}{128}$ นิ้ว

1. $\frac{5}{16}$ " 2. $\frac{13}{128}$ " 3. $2\frac{47}{128}$ " 4. $4\frac{3}{128}$ " 5. $1\frac{65}{128}$ "

การใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ $\frac{1}{50}$ มม.

1. 0.58 2. 4.74 3. 43.5 4. 25.36 5. 82.22

การใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ $\frac{1}{1000}$ นิ้ว

1. 0.017" 2. 0.432" 3. 3.196" 4. 6.503" 5. 10.261"

4. การใช้ไมโครมิเตอร์วัดนอก $\frac{1}{100}$ มม.

1. 14.25 2. 18.25 3. 20.07 4. 16.77 5. 15.07

การใช้ไมโครมิเตอร์วัดใน $\frac{1}{100}$ มม.

1. 21.44 2. 19.94 3. 15.37 4. 16.37

การใช้ไมโครมิเตอร์วัดลึก $\frac{1}{100}$ มม.

1. 10.37 3. 9.44 3. 11.37 4. 16.44

5. การใช้เกจวัด (นาฬิกาวัด)

1. 5.50 2. 3.00 3. 3.73 4. 1.25

6. การใช้ในวัดมุม

1. 25.30 2. 15.30 3. 16.44 4. 23 5. 1.30

7. ค่าพิถีความเผื่อ

1.1 - ขนาดจำกัดโตสุด = 50.020 มม.
 - ขนาดจำกัดเล็กสุด = 49.990 มม.
 - ค่าพิถีความเผื่อ = 0.03 มม.

1.2 - ขนาดจำกัดโตสุด = 75.015 มม.
 - ขนาดจำกัดเล็กสุด = 75.003 มม.
 - ค่าพิถีความเผื่อ = 0.012 มม.

1.3 - ขนาดจำกัดโตสุด = 59.975 มม.
 - ขนาดจำกัดเล็กสุด = 59.950 มม.
 - ค่าพิถีความเผื่อ = 0.025 มม.

1.4 - ขนาดจำกัดโตสุด = 32.005 มม.
 - ขนาดจำกัดเล็กสุด = 32.000 มม.
 - ค่าพิถีความเผื่อ = 0.005 มม.

8. ระบบงานสวมมาตรฐาน ISO

ก. 1. $\emptyset 20 \begin{matrix} + 0.021 \\ 0.000 \end{matrix}$ 2. $\emptyset 35 \begin{matrix} + 0.039 \\ 0.000 \end{matrix}$ 3. $\emptyset 15 \begin{matrix} + 0.027 \\ 0.000 \end{matrix}$

4. $\emptyset 40 \begin{matrix} + 0.062 \\ 0.000 \end{matrix}$ 5. $\emptyset 45 \begin{matrix} + 0.025 \\ 0.000 \end{matrix}$

ข. 1. $\emptyset 15 \begin{matrix} + 0.012 \\ + 0.001 \end{matrix}$ 2. $\emptyset 45 \begin{matrix} - 0.050 \\ - 0.089 \end{matrix}$ 3. $\emptyset 32 \begin{matrix} - 0.025 \\ - 0.050 \end{matrix}$

4. $\emptyset 25 \begin{matrix} + 0.021 \\ + 0.008 \end{matrix}$ 5. $\emptyset 45 \begin{matrix} 0.000 \\ - 0.062 \end{matrix}$

$$\text{ค. 1. } \varnothing 32 \text{ H } 7 = \varnothing 32 \begin{matrix} + 0.025 \\ 0.000 \end{matrix}$$

$$\varnothing 32 \text{ h } 6 = \varnothing 32 \begin{matrix} + 0.033 \\ + 0.017 \end{matrix}$$

$$2. \varnothing 45 \text{ H } 8 = \varnothing 45 \begin{matrix} + 0.039 \\ 0.000 \end{matrix}$$

$$\varnothing 45 \text{ f } 7 = \varnothing 45 \begin{matrix} - 0.025 \\ - 0.050 \end{matrix}$$

ง. 1.	ขนาดจำกัดโตสุดของเพลลา	=	49.975
	ขนาดจำกัดเล็กสุดของเพลลา	=	49.950
	ขนาดจำกัดโตสุดของรูคว้าน	=	50.025
	ขนาดจำกัดเล็กสุดของรูคว้าน	=	50.000

2.	ระยะคลอนโตสุด	=	0.075
----	---------------	---	-------

	ระยะคลอนเล็กสุด	=	0.025
--	-----------------	---	-------

3.	ระยะค้ำโตสุด	=	- 0.025
----	--------------	---	---------

	ระยะค้ำเล็กสุด	=	- 0.075
--	----------------	---	---------

เฉลยคำตอบวัดผล

- ก. 1. 2.55 2. 83.45 3. 107.35 4. 130.8 5. 44.1
- ข. 1. $\frac{5''}{16}$ 2. $\frac{13''}{128}$ 3. $2\frac{47''}{128}$ 4. $4\frac{3''}{128}$ 5. $1\frac{65''}{128}$
- ค. 1. 0.58 2. 4.74 3. 43.5 4. 25.36 5. 82.22
- ง. 1. 14.25 2. 18.25 3. 20.07 4. 16.77 5. 15.07
- จ. 1. 6.50 2. 3.73

